


7/79  
BEX

# Ecole Nationale Polytechnique

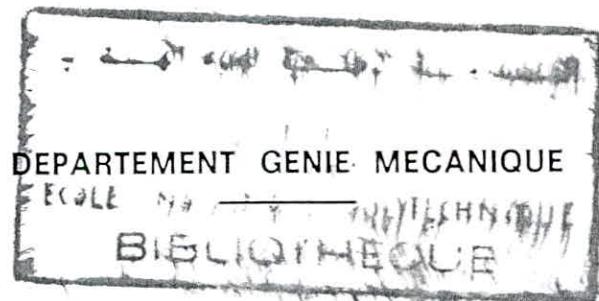

## PROJET DE FIN D'ETUDES

ATELIER DE FABRICATION  
D'UNE CONTRE-POUPEE DE TOUR

9 PLANS

Proposé par : ECOLE N.  
G. TKEMALADZE

Maitre Assistant

Etudié par :  
DAHOUMANE Mohamed  
et  
BENLAMARA Lamri

Promotion Juin 1979

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE  
E.N.P.A U.S.T.A

PROJET de FIN D'ETUDES

.....  
CONTRE-POUPEE DE TOUR .....

Promoteur : Mr G.TKEMALADZE

Etudiants : BENLAMARA Lamri  
DAHOUMANE Mohamed

Promotion : Juin 1979

E M E R C I E M E N T S

Que Monsieur G.TKEMALADZE,

Maître-Assistant à l'Ecole Nationale Polytechnique, trouve ici l'expression de notre reconnaissance ainsi que nos remerciements les plus sincères pour les précieux conseils qu'il n'a cessé de nous prodiguer tout au long de cette étude.

Nous tenons aussi à remercier sincèrement:

-Tous les professeurs et assistants qui ont contribué de près ou de loin à notre formation.

Ainsi que :

-Monsieur LAKHDARI Mohamed  
-Monsieur ADRAR Zahir

-Tous nos autres amis et tous ceux qui nous ont aidé d'une manière ou d'une autre à mener cette étude à son terme .

-----oooo0000\$0000oooo-----



)) E D I C A C E  
====oOo====

Je dédie ce travail

- A ma famille
- A mes Amis

qui ont donné le meilleur d'eux - mêmes afin que ma formation aboutisse.

====oOo====

BENLAMARA      LAMRI

<u>SYMBOLE</u>	<u>S I G N I F I C A T I O N</u>	<u>UNITE</u>
P	Profondeur de passe	mm
$a_b$	avance de base	mm/tr
$a_{lb}$	" " longitudinale	mm/tr
$a+b$	" " Transversale	mm/tr
a	" calculée	mm/tr
$a_{tr} !$	" Choisie en fonction de la machine	mm/tr
$a_{lr} !$	"	
A	Avance	mm/mn
$V_b$	Vitesse de coupe de base	m /mn
V	Vitesse " " calculé	m /mn
V	" choisie en fonction de la machine	m /mn
n	Vitesse de rotation calculée	tr/mn
nr	" " " disponible sur machine	Pr/mn
Lxl	Section de l'outil	mm <sup>2</sup>
Z	Nombre de dents	
r	Rayon du bec de l'outil	mm
r'	Nombre de raffutage	
Td	durée de l'outil entre 2 affutages	mm
CM	Carbure Métallique	
ARO	Acier rapide ordinaire	
DRS	" " Supérieur	
i	Nombre de passes	
h	Surepaisseur à enlever.	

## INTRODUCTION

A l'aube de l'indépendance, l'industrie mécanique en Algérie se limitait à quelques ateliers de réparation, d'entretien ou d'assemblage qui assuraient des activités souvent vétustes.

L'Algérie dispose de nombreuses réserves en matières premières comme le fer, le manganèse, le tungstène et d'autres minéraux; cela favorise le développement de la sidérurgie et de l'industrie de construction mécanique.

L'édification d'une industrie industrialisante s'est présentée aux dirigeants algériens comme la voie à adopter pour le développement rapide du pays.

En 1967 est née la SONACOME; elle avait pour mission de promouvoir l'industrialisation du pays dans le domaine mécanique. Elle se présente aujourd'hui comme un vaste ensemble industriel ayant réalisé durant les 2 plans quadriennaux 1970-77 un programme d'investissement de 5 milliards de dinars pour l'édification de 16 complexes industriels hautement intégrés.

Parmi ces complexes citons le complexe véhicules industriels de RUIBA qui a produit 6000 camions pendant l'année 1978, le complexe moteurs tracteurs de CONSTANTINE (capacité de production : 9500 moteurs / an et 5000 tracteurs/ an), le complexe machinisme agricole de Bel-Abbès (capacité de production : 20500 produits/an), l'unité ALMO de machines outils de OUED HAMIMINE qui produit des fraiseuses, des tours, des perceuses, des étaux limeurs, des tourets doubles, des affuteuses... (capacité de production : 1200 machines/an).

D'autres complexes sont en construction ou en négociation , parmi lesquels le complexe carosserie industrielle de TIARET , le complexe compresseur compacteurs de AIN-SMARA, le complexe véhicules légers tout-terrain d'Oran.

L'industrie mécanique étant une industrie de haute technicité, elle exige de ce fait la formation de spécialistes en construction mécanique ( ingénieurs, techniciens supérieurs,...), le renouvellement permanent des connaissances et l'acquisition des techniques modernes. C'est pourquoi nous trouvons intéressant de faire un projet de fin d'études dans le domaine de la fabrication mécanique. Le but de notre projet est d'installer un atelier de capacité de production de 3000 contre - poupées par an . Le projet contient 134 pages, 9 dessins

NOTA

Si le nombre de pages s'élève à 134 ceci est dû au fait que le nombre de tableaux de données de base est important: 45 tableaux.

## I / METHODE

Dans les pages qui vont suivre nous allons décrire la méthode à appliquer en vue de faire notre projet de fin d'études. Cette méthode est valable pour tout projet de fabrication sur machines outils.

Les étapes constituant cette méthode sont les suivantes :

- 1°/ Choix des machines et des procédés d'usinage.
- 2°/ Etablissement de la gamme d'usinage.
- 3°/ Choix des régimes de coupe.
- 4°/ Calcul des temps de coupe, détermination des temps manuels et des temps d'arrangement , calcul des temps par pièce et d'exécution.
- 5°/ Calcul d'outillage.
- 6°/ Calcul de puissance des machines.
- 7°/ Calcul des effectifs
- 8°/ Manutention et sécurité.

## II/ CHOIX DES MACHINES ET DES PROCEDES D'USINAGE .

. Les machines doivent être choisies afin que les deux conditions essentielles suivantes soient satisfaites :

- 1°/ les tolérances de forme , de dimension, d'état de surface , doivent être respectées.
- 2°/ Le prix de revient de l'usinage doit être minimisé , surtout dans la production de série pour laquelle l'économie d'argent réalisée sur une pièce est multipliée par le nombre de pièces de la série.

Il est évident que la première condition doit être satisfaite avant la seconde. Il ne sert à rien de réduire le prix d'une pièce si celle-ci doit être rebutée.

Dès lors, le choix des machines doit être conduit méthodiquement :

- 1°/ Faire l'inventaire complet des machines disponibles qui paraissent capables de réaliser les surfaces considérées :
- 2°/ Eliminer les machines qui ne permettent pas de respecter les spécifications et tolérances concernant les surfaces considérées.
- 3°/ Choisir finalement la machine qui permet d'obtenir le prix de revient minimal.

Pour chaque type de machine utilisée nous indiquons l'ordre de grandeur de la précision dimensionnelle et l'état de surface à obtenir dans des conditions normales de réalisation.

Principales caractéristiques techniques des machines-outil utilisées

Machine Outil	N°	Type et pays d'origine	Nb de Vitesses	Gamme de Vitesses (tr/mm)	Nb Avances	Gamme Avances	Encombrement (mm x mm)	P ( KW )
Fraiseuse Verticale	1	6 H 13 ( U R S S )	18	63 - 1500	18	23,5 - 1180 ( mm/mn )	2575 x 2170	10
Machine Duplex	2	F Z W D 160 x 1000 ( R D A )		224/280 56/71 90/112 140/180	-	15 - 800 ( mm/mn ) Continues	3100 x 3100	2 x 7,5
Fraiseuse Horizontale	3	6 H 83 ( U R S S )	18	63 - 1500	18	23,5 - 1180 ( mm/mn )	2370 x 3040	10
Fraiseuse Verticale à commande numérique à changeur automatique d'outils	4	M C 232 H.E.S. ( FRANCE )	12	32 - 1600	-	16 - 840 ( mm / mn ) Continues	4800 x 2500	13
Aléseuse	5	N° 2621 ( U R S S )	18	38 - 2000	18	0,013 - 4 ( mm / tr )	5070 x 2250	15

Principales caractéristiques techniques des machines-outil utilisées (suite et fin).

Machine Outil	N°	Type et pays d'origine	Nb de vitesses	Gamme de vitesses (tr/mn)	Nb avances	Gamme des avances	Encombrement. (mm x mm)	P (kW)
Perceuse radiale	6	Type 405 D 100 N° 2252 GSP FRANCE	16	40 - 1800	18	0,045 - 0,5 (mm/tr)	Voir plan de l'atelier	3
Tour Parallèle	7	TP 255 ALMO (ALGERIE)	18	28 - 1400	49	0,028 - 0,8 (mm/tr)	3900x900	15
Tour Parallèle	8	S N 40 B T.O.S. (Tehech.)	22	14 - 2000	36	0,07 - 6,40 (mm/tr)	2575 x 1100	5,5
Tour revolver	9	1 K 36 (URSS)	20	44 - 1000	22	0,07 - 2,29 (mm/tr)	3200 x 1780	10
Tour Parallèle	10	D L 21 ALMO (ALGERIE)	12	40 - 1000	22	0,07 - 4,75	2920 x 840	7,5
Rectifieuse Cylindrique Universelle	11	Modèle 3151 (URSS)	16	20 - 205	-	0 - 6 m/mn	2860 x 1700	7
Machine à roder	12	3 A 83 (URSS)	4	90 - 240	-	Vitesse de va et vient 0 - 28 m/mn	1660 x 1315	10

PROCEDES ET MACHINES A UTILISER	QUALITE DIMENSIONNELLE	RUGOSITE Ra EN MICRONS
<u>TOURS</u>		
a) Tour parallèle classique .....	7	0,8
b) Tour à revolver .....	9 à 8	3,2 à 1,6
c) Tour semi - automatique .....	8 à 7	1,6
d) Tour à outils multiples .....	8 à 7	1,6
e) Tour vertical .....	8 à 7	1,6
f) Tour avec appareil à copier .....	8 à 7	1,6
g) Tour automatique monobroche ou multibroche .....	9 à 7	3,2 à 1,6
h) Tour parallèle à commande numérique....	8	1,6
<u>FRAISEUSES</u>		
a) Fraiseuse verticale.....	7	1,6
b) " horizontale.....	7	1,6
c) " universelle.....	7	1,6
d) " à reproduire .....	8	1,6
e) " à commande numérique.....	8	1,6
f) " Duplex.....	7 à 8	1,6
g) " multibroche.....	7	1,6
<u>ETAUX LIMEURS</u> .....	8	1,6
<u>RABOTTEUSES</u> .....	8 à 7	1,6
<u>BROCHEUSES</u> .....	7	0,8 à 0,4
<u>PERCEUSES</u>		
a) Perceuse sensitive d'etabli.....	au foret 11 à l'alesoir 7	3,2 0,8
b) Perceuse à colonne.....	"	"
c) Perceuse à montant.....	"	"
d) Perceuse radiale.....	"	"
e) Machine à pointer .....	6 où 5	0,8 à 0,4
<u>ALESSEUSES</u>		
a) Aleseuse monobroche.....	7	0,6 à 0,8
b) " multi - têtes .....	7 6	0,8 à 0,4
<u>MACHINES DE FILETAGE</u>		
a) Tour parallèle .....	8	1,6 à 0,8
b) Filière.....	9	1,6
c) Machine à fraise plate .....	7	0,8
d) Machine à fraises multiples.....	8	0,8
e) Par roulage .....	7	0,4 à 0,2
<u>MACHINES DE TAILLAGE</u>		
a) Fraise plate au module .....	7	1,6 à 0,8
b) Fraise mère ou vis fraise .....	7	1,6 à 0,8

PROCEDES ET MACHINES A UTILISER	QUALITE DIMENSIONNELLE	RUGOSITE Ra EN MICRONS
c)Pignon couteau ou outil-pignon FELLOWS .... d)Outil cremaillère MAAG ..... e)Rectifieuse d'engrenages..... f)Machine à raser les dentures(SHAVING).....	7 7 6 à 5 6 à 5	0,8 0,8 0,4 à 0,2 0,4 à 0,2
<u>MACHINES SPECIALES</u>	selon techniques d'usinage.....	.....
a)Machine speciale à tête multiples..... b)Machines à transfert rectiligne ou circulaire .....	9 à 6 9 à 6	3,2 à 0,4 3,2 à 0,4
<u>RECTIFIEUSES</u>		
a)Rectifieuse plane..... b) " " à plusieurs têtes orientables .....	6 à 4 6 à 5	0,4 à 0,2 0,4
c)Rectifieuse de revolution interieure ou externe..... d)Rectifieuse sans centre .....	6 à 5 6 à 5	0,4 à 0,2 0,4 à 0,2

TABLEAU DONNANT LA RUGOSITE  $R_a$  OU  $R_z$  SELON LA CLASSE DE RUGOSITE  
ET LE SIGNE DE FAÇONNAGE.

CLASSE DE RUGOSITÉ.		RUGOSITE $R_a$ OU $R_z$ EN MICRON.	SIGNE DE FAÇONNAGE		
			NORME SOVIETIQUE		
			$R_a$	$R_z$	roct 2-309-68
1	-	320 à 160	▽ 1		$R_z$ 320 ✓ $R_z$ 250 ✓ $R_z$ 200 ✓
2	-	160 à 80	▽ 2		$R_z$ 160 ✓ $R_z$ 125 ✓ $R_z$ 100 ✓
3	-	80 à 40	▽ 3		$R_z$ 80 ✓ $R_z$ 63 ✓ $R_z$ 50 ✓
4	-	40 à 20	▽ 4		$R_z$ 40 ✓ $R_z$ 32 ✓ $R_z$ 25 ✓
5	-	20 à 10	▽ 5		$R_z$ 20 ✓ $R_z$ 16 ✓ $R_z$ 12,5 ✓

CLASSE DE RUGOSITE.		RUGOSITE $R_a$ OU $R_z$ EN MICRON.		SIGNE DE FAÇONNAGE	
		$R_a$	$R_z$	NORME SOVIETIQUE	
				roct 2-309-68	roct 2-309-73.
6	a	2,5 à 2,0	-	▽ 6	2,5 
	d	2,0 à 1,6	-		2,0 
	b	1,6 à 1,25	-		1,6 
7	a	1,25 à 1,0	-	▽ 7	1,25 
	d	1,0 à 0,80	-		1,0 
	b	0,80 à 0,63	-		0,8 
8	a	0,63 à 0,50	-	▽ 8	0,69 
	d	0,50 à 0,40	-		0,5 
	b	0,40 à 0,32	-		0,4 
9	a	0,32 à 0,25	-	▽ 9	
	d	0,25 à 0,20	-		
	b	0,20 à 0,16	-		
10	a	0,160 à 0,125	-	▽ 10	0,16 
	d	0,125 à 0,100	-		0,125 
	b	0,100 à 0,080	-		0,10 
11	a	0,080 à 0,063	-	▽ 11	0,08 
	d	0,063 à 0,050	-		0,063 
	b	0,050 à 0,040	-		0,05 
12	a	0,040 à 0,032	-	▽ 12	0,040 
	d	0,032 à 0,025	-		0,032 
	b	0,025 à 0,020	-		0,025 

CLASSE DE RUGOSITE		RUGOSITE $R_a$ OU $R_z$ EN MICRON.		SIGNE DE FAÇONNAGE	
		$R_a$	$R_z$	NORME SOVIETIQUE	
				roct 2.309-68	roct 2.309-73
13		-	0,100 à 0,080	▽ 13	$R_z$ 0,10
		-	0,080 à 0,063		$R_z$ 0,08
		-	0,063 à 0,050		$R_z$ 0,063
14		-	0,050 à 0,040	▽ 14	$R_z$ 0,05
		-	0,040 à 0,032		$R_z$ 0,04
		-	0,032 à 0,025		$R_z$ 0,032

PRECISION D'USINAGE ET ETAT DE SURFACE :

Le principe d'~~interchangeabilité~~ des pièces exige une précision d'usinage caractérisée par la correspondance entre les cotes et formes réelles de la pièce et celles indiquées sur le dessin. Elle est indiquée par un intervalle de tolérance (un maxima et un minima) qui dépend du type d'ajustement.

En U.R.S.S. il y a 10 classes de précision : de 1 (plus précise) à 9 (moins précise).

Le tableau suivant donne la correspondance avec la qualité dans le système ISA.

CLASSE DE PRECISION SOVIETIQUES.	1	2	2 <sub>a</sub>	3	3 <sub>a</sub>	4	5	7	8	9
Qualité norme ISA	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

ETATS DE SURFACES REALISABLES PAR LES  
PRINCIPALES TECHNIQUES DE PRODUCTION.

	VALEURS NORMALEMENT REALISEES.		VALEURS - INCERTAINES			
	50	12,5	3,2	0,8	0,2	0,05
RUGOSITE Ra EN MICRONS.	25	6,3	1,6	0,4	0,1	0,025
Moulage sable manuel		--				
Moulage sable mécanique		--				
Moulage en coquille ou sans pression.			--			
Matriceage estampage (à chaud.)			--			
Laminage à chaud.		--	--			
Sciage.			--			
Rabotage.			--			
Brochage.			--			
Fraisage outil AR ou CM.				--		
Tournage outil AR ou CM				--		
Tournage outil diamant, céramique.				--		
Alesage - outil AR ou CM.				--		
Perçage avec tous forêts.				--		
Taillage des engrenages				--		
Alesage outil diamant, céramique.				--		
Rectification grain 40 à 120.					--	
Rectification fine grain 120 à 400					--	
Superficinition.					--	
Rodages divers (honning -Lapping).						--

## ETABLISSEMENT DE LA GAMME D'USINAGE

Pour être réalisé dans les meilleures conditions de précision et d'économie ( prix de revient minimal du produit fini ), l'usinage d'une pièce doit être précédé d'une étude fixant la gamme de fabrication à suivre laquelle précise l'ordre des phases, sous-phases, et opérations, la machine, les outils de coupe, les supports de pièce, les instruments de contrôle et le liquide d'arrosage.

La phase constitue l'ensemble du travail exécuté à un même poste de travail. Elle comporte une ou plusieurs sous-phases.


La sous-phase désigne <sup>le</sup> travail exécuté sans démontage de la pièce. Elle comporte une ou plusieurs opérations.

L'opération désigne tout travail exécuté sur une même surface de la pièce sans ~~démontage de la pièce~~ et changement de l'outil.

Les surfaces de départ sont des surfaces brutes de la pièce servant à sa mise en position sur la machine en vue de l'usinage de surfaces de référence .

Les surfaces de référence sont les surfaces de la pièce qui sont en contact avec les appuis , butées et centrages. Le choix des surfaces de référence est fondamental; il doit faciliter le respect des tolérances dont sont affectés les cotes .

La pièce à usiner doit être liée à la table de la machine ou à un support fixé sur cette table , par des dispositifs d'ablocage créant des obstacles ou des forces d'adhérence s'opposant efficacement à son déplacement ou à sa déformation sous l'action de l'outil. Cette action doit être déterminé pour chaque mode d'usinage afin de déterminer la position correcte des organes d'ablocage.

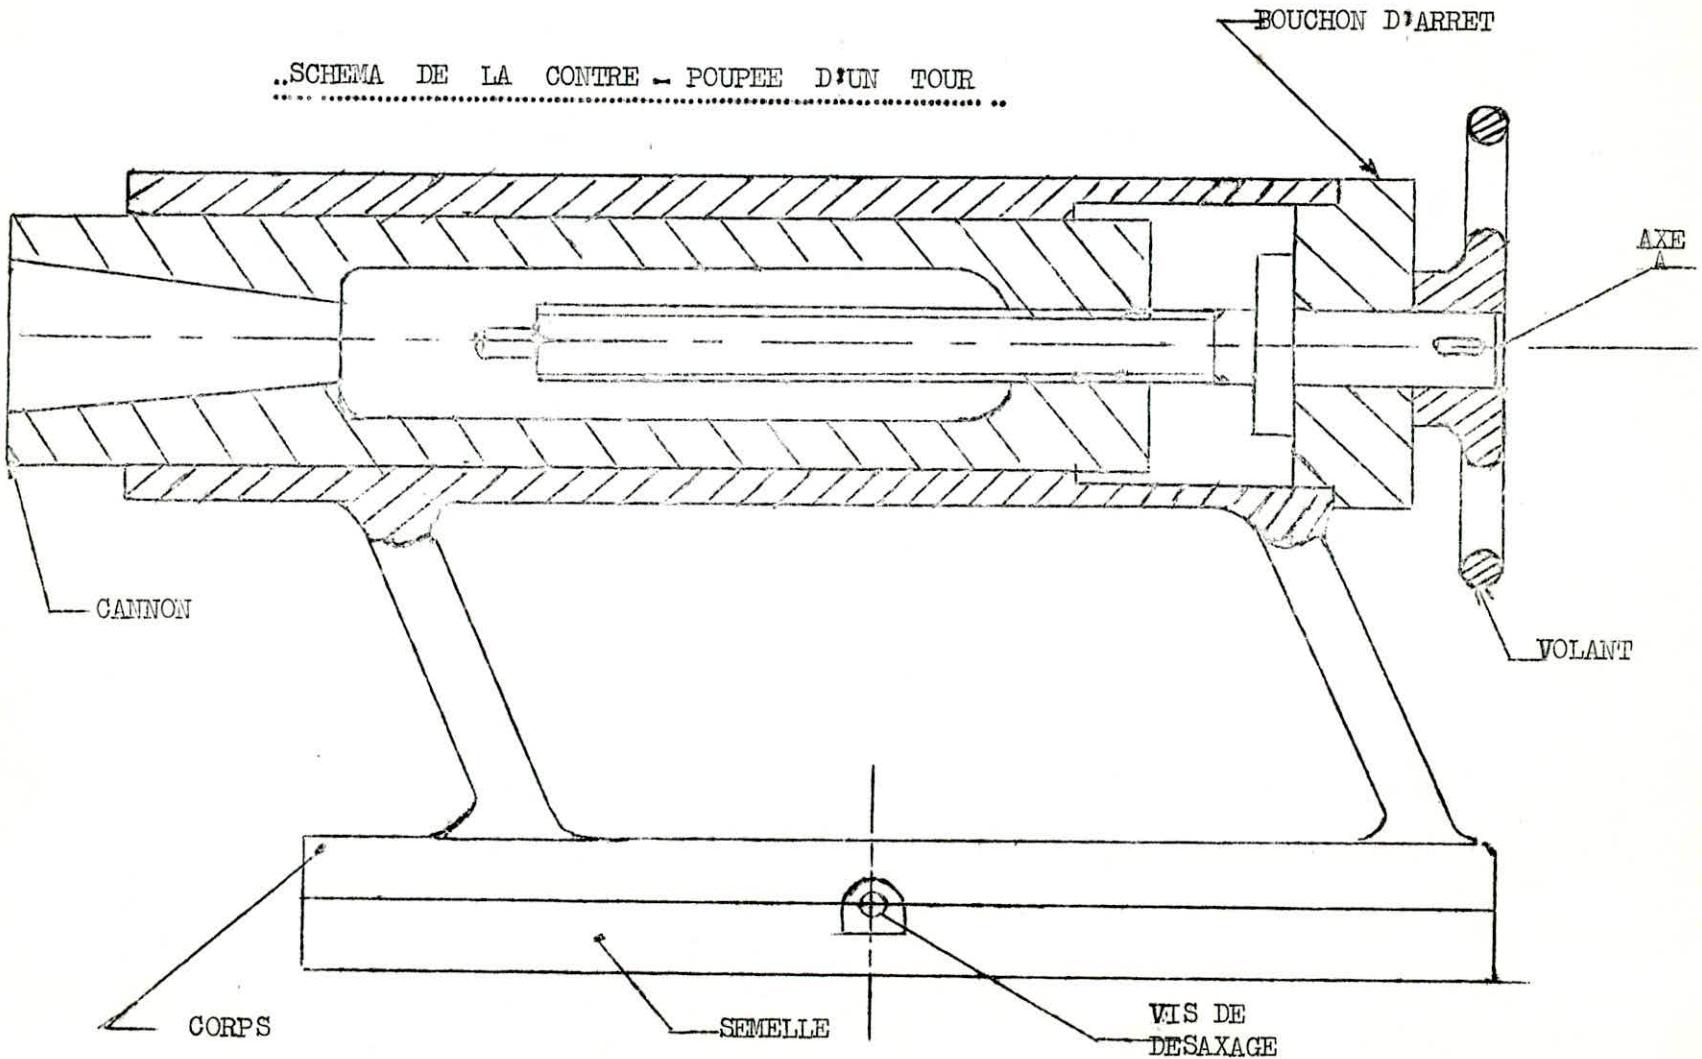

Nature des pièces à usiner et fonctions de la contre-poupée.

Pièces à usiner:

Le corps de contre-poupée est en fonte grise Ft 25 , matériau se moulant bien, résistant à la compression, peu oxydable, s'usinant bien, de faible coefficient de frottement. ( $HB=200$  ,  $R = 25 \text{ daN/mm}^2$ )

Le bouchon d'arrêt de contre-poupée est lui aussi en fonte grise Ft 25 .

Le canon de contre-poupée ( ou fourreau ) et l'axe sont en acier non allié XC 38 spécial pour trempe à l'eau à faible pénétration de trempe et trempe superficielle (  $HB > 190$  ,  $R = 65 \text{ Kg/mm}^2$  )

Fonctions de la contre-poupée:

1) Manoeuvre de la contre-poupée.

L'axe commandé par vplant à main fait avancer ou reculer le canon de contre-poupée en direction de la poupée . En fin de la course retour du canon de contre-poupée la vis appuie sur l'arrière de la contre pointe et décolle celle-ci de son logement ( cone MORSE ). Le réglage de la distance entre pointes se fait par déplacement de la semelle sur le banc(approximatif) puis par coulissemement du canon de contre-poupée dans le corps(définitif).

Pour permettre l'exécution de longs cones à faible angle au sommet le corps est réglable en désaxage par rapport à l'axe du tour.

2) Montage d'outils sur la contre-poupée.

Des outils montés à la place de la contre-pointe, peuvent percer, aléser, lamer, tarauder . Un seul mouvement est possible, celui parallèle à l'axe du tour, en direction du nez de broche.

## METHODE D'EXPLOITATION DE CHAQUE CHAPITRE

Pour mieux exploiter les chapitres et pour aider à une bonne compréhension de chacun d'eux ,nous nous efforcerons à donner d'une manière générale:

- 1°) -Une entrée en matière.
- 2°) -Les tableaux des données ou formulaires.
- 3°) -Les calculs détaillés pour quelques opérations afin de mieux comprendre les résultats des tableaux qui suivent.
- 4°) -Les tableaux récapitulatifs qui comportent tous les résultats des calculs avec les données nécessaires.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RÉGIMES DE COUPE  
.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

En tournage, on choisit la forme de la fade d'attaque les angles caractéristiques, et la section de l'outil d'après les tableaux (20 à 32) ( après le choix des régimes de coupe l'outil sera vérifié à la résistance et à la rigidité).

En perçage, défonçage, alésage à l'alésoir, les dimensions de l'outil sont imposées par celles du trou (diamètre et profondeur ).

En fraisage en bout on choisit une fraise de diamètre d'environ égal à 1,5 fois la largeur B de fraisage (  $D = 1,5 B$  ).

CHOIX DES ELEMENTS DE COUPE ( p, a, et v )

Nous disposons de tableaux donnant les différents éléments de coupe , notamment les avances et vitesses de coupe et leurs différents coefficients de correction. Ces tableaux sont tirés de manuels soviétiques entre autres les polycopiés traduits par M<sup>r</sup> G. TKEMALADZE et déposés au département de mécanique.

La profondeur de passe (p) : Est déterminée par la nature du métal travaillé , ses caractéristiques mécaniques et les surepaisseurs à enlever en vue d'arriver à la dimension désirée.

En tournage, il est admis que la profondeur de passe est de de 2 à 8 mm pour l'ébauche , 1,0 mm pour la demi-finition et 0,5 mm pour la finition . En alesage à l'alésoir, la quantité de matière à enlever sur le rayon varie de 0,1 à 0,5 mm suivant le diamètre d'alesage. En rectification la profondeur de passe est de l'ordre de 0,02 mm à l'ébauche , 0,009 mm à la rectification intermédiaire et 0,006 mm à la finition.

L'avance: est choisie dans les tableaux donnant l'avance pour le genre d'opération considérée (tournage, perçage, fraisage,...). On prendra une valeur intermédiaire  $a_b$  dans l'intervalle proposé. Cette valeur sera corrigée par la coefficient de correction de l'avance  $K_{Ma}$  relatif au métal travaillé.

$$a = a_b \times K_{Ma}$$

L'avance réelle du travail  $a_r$  sera celle disponible sur la machine et telle que  $a_r \leq a$ .

La vitesse de coupe: De même que l'avance, la vitesse de coupe est choisie dans le tableau donnant la vitesse de base  $V_b$  pour le genre d'opération considérée . On prendra une valeur  $V_b$  correspondant à l'avance réelle adoptée. Cette valeur sera corrigée par les différents coefficients de correction nécessaires suivant les différents facteurs à considérer:

$K_{EV}$  Coefficient relatif à l'ébauche.

$K_{MV}$  " " la matière à usiner

$K_{DV}$  " " la durée de l'outil

$K_{V1}$  " " en tournage des alésages

$K_{V2}$  " " au dressage des surfaces

$K_{CV}$  " " à l'angle de direction  $\hat{\alpha}$  de l'outil

$K_{aV}$  " " l'arrosage.

$$V = V_b \times K_{EV} \times K_{MV} \times K_{DV} \times K_{V1} \times K_{V2} \times K_{CV} \times K_{aV}$$

Le nombre de tours par minute  $n$  correspondant à une vitesse  $V$   $m/min$  pour un outil ou une pièce de diamètre  $D$  mm s'exprime par:

$$n = \frac{1000 V}{\pi D}$$





La vitesse de rotation réelle  $n_r$  sera celle disponible sur la machine et telle que  $n_r \leq n$  la vitesse réelle de coupe  $V_r$  sera:

$$V_r = \frac{\pi D n_r}{1000}$$

Après le choix de  $p_0$ ,  $a$  et  $V$ , on doit vérifier si la machine de puissance  $N$  convient pour le travail envisagé avec les conditions de coupe choisies et éventuellement modifier celles-ci.

Nous avons réservé un chapitre à part ( VI ) pour le calcul des puissances et efforts de coupe

FORMES DE FORCE D'ATTAQUE

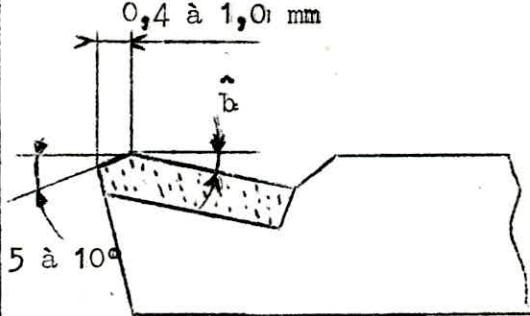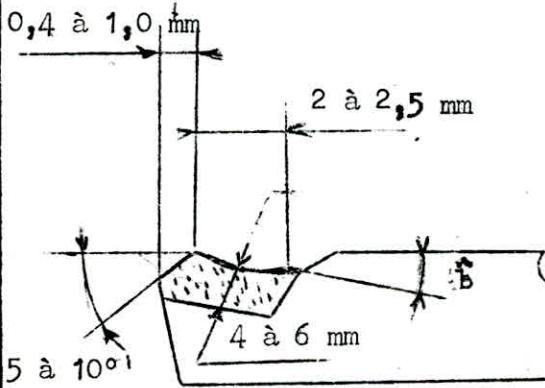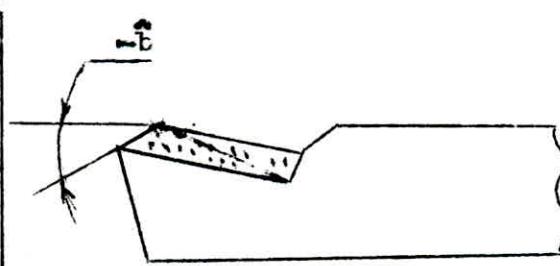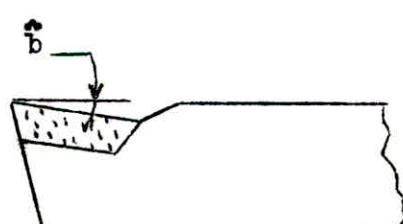FORME	C R O Q U I S	CHAMPS D'UTILISATION.
I/ Plate avec le chanfrein		Tous les outils pour les aciers.
II/ De rayon avec le chanfrein.		Tourage extérieur et intérieur des aciers les creux facilite <i>nr</i> l'écoulement du copeaux.
III/ Plate négative.		Tourage d'ébauche extérieur et intérieur des aciers à haute résistance (R 100 Kgf/mm²) et des aciers moulés couverts d'une croute, ou encrassés par du sable de moulage. Tourage intermittent.
IV / Plate sans chanfrein.		Tous les outils pour les fontes.

VALEURS OPTIMALES DES ANGLES DE DÉPOUILLE A ET D'AFFUTAGE  
^  
b LORS DU TOURNAGE.

MATERIE USINEE	C.M ( Carburé Metallique).		AR ( acier rapide )		
	Angle de dépouille a	angle d'affutage. b	angle de dépouille a		angle d'affutage b
			dégrossissage.	Fini- tion.	
1 Acier au carbone (R < 60 Kgf/mm <sup>2</sup> ).	8	12	12-15	6 6	12 25
2/ ACIER ALLié (R < 80 Kgf/mm <sup>2</sup> )	8	12	10	6	12 20
3/ ACIER MOULE (R < 100 Kgf/mm <sup>2</sup> )	8	12	10	--	--
4/ FONTE GRISE	6	10	5	--	--

VALEURS OPTIMALES DE L'ANGLE DE DIRECTION C.

CONDITIONS DE COUPE		ANGLE DE DIRECTION C
1	TOURNAGE DE L'ACIER AVEC LA PROFONDEUR DE COUPE FAIBLE DANS LES CONDITIONS DU SYSTEME MPO TRES RIGIDE.	10 - 30
2	TOURNAGE DE L'ACIER DANS LES CONDITIONS DU SYSTEME MPO RIGIDE.	45
3	ALESAGE DE L'ACIER DANS LES CONDITIONS DU SYSTEME MPO MOINS RIGIDE.	60
4	ALESAGE DE LA FONTE DANS LES CONDITIONS DU SYSTEME MPO MOINS RIGIDE.	70 - 75

AVANCES  $a_b$  EN mm/tr LORS DU TOURNAGE D'EBAUCHE DE L'ACIER ( $R=65\text{kgf/mm}^2$ )  
AU MOYEN DES OUTILS EN CARBURES METALLIQUES.

SECTION DU CORPS D'OUTILS.	DIAMETRE DE L'EBAUCHE.	PROFONDEUR DE COUPE P EN mm JUSQU'A:			
		3	5	8	12
		AVANCES $a_b$ EN mm/tr.			
16 X 25	20	0,3 - 0,4	-	-	-
	40	0,4 - 0,5	0,3 - 0,4	-	-
	60	0,5 - 0,7	0,4 - 0,6	0,3 - 0,5	-
	100	0,6 - 0,9	0,5 - 0,7	0,5 - 0,6	-
20 X 30	20	0,3 - 0,4	0,3 -	-	-
	40	0,4 - 0,5	0,3 - 0,4	-	-
	60	0,6 - 0,7	0,5 - 0,7	0,4 - 0,6	-
	100	0,8 - 1,0	0,7 - 0,9	0,6 - 0,7	0,4 - 0,7
25 X 25	60	0,6 - 0,9	0,5 - 0,8	0,4 - 0,7	-
	100	0,8 - 1,2	0,7 - 1,1	0,6 - 0,9	0,5 - 0,8
25 X 40					

NOTE: MULTIPLIER LES VALEURS  $a_b$  PAR  $K=0,75$  -  $0,85$  LORS D'USINAGE DES SURFACES INTERMITTENTES ET DES TRAVAUX ACCOMPAGNES DES CHOCS.

COEFFICIENT $K_{MA}$ TENANT COMPTE DE L'USINABILITE DE LA MATIERE.				
R EN $\text{kgf/mm}^2$	50 - 60	60 - 70	70 - 90	90 - 110
$K_{MA}$	1,15	1,00	0,90	0,80

ETAT DE LA SURFACE (Rz OU Ra EN $\mu$ ). 1 2 3	RAYON DE LA POINTE DU BEC r. 1 2 3	VITESSE DE COUPE EN METRE PAR MINUTE ( m/mn.).					
		30	50	70	90	110	130
40 ~ 20 (▽ 4 ) 1 2 3	0,5	0,22 ~ 0,3	0,26 ~ 0,35	0,31 ~ 0,39	0,36 ~ 0,41	0,37 ~ 0,41	0,37 ~ 0,41
	1,0	0,33 ~ 0,4	0,37 ~ 0,45	0,42 ~ 0,49	0,43 ~ 0,49	0,43 ~ 0,49	0,43 ~ 0,49
	2,0	0,43 ~ 0,51	0,49 ~ 0,51	0,49 ~ 0,52	0,50 ~ 0,52	0,50 ~ 0,52	0,50 ~ 0,52
20 ~ 10 (▽ 5 ) 1 2 3	0,5	0,13 ~ 0,16	0,15 ~ 0,17	0,16 ~ 0,19	0,19 ~ 0,23	0,23 ~ 0,27	0,95 ~ 0,29
	1,0	0,16 ~ 0,20	0,19 ~ 0,24	0,21 ~ 0,26	0,26 ~ 0,33	0,30 ~ 0,34	0,31 ~ 0,35
	2,0	0,22 ~ 0,28	0,26 ~ 0,32	0,30 ~ 0,39	0,35 ~ 0,40	0,36 ~ 0,40	0,36 ~ 0,40
2,5 ~ 1,25 (▽ 6 ) 1 2 3	0,5	-	0,06 ~ 0,08	0,08 ~ 0,10	0,10 ~ 0,12	0,12 ~ 0,15	0,13 ~ 0,16
	1,0	0,08 ~ 0,1	0,09 ~ 0,12	0,11 ~ 0,14	0,13 ~ 0,16	0,16 ~ 0,19	0,18 ~ 0,22
	2,0	0,12 ~ 0,13	0,13 ~ 0,16	0,14 ~ 0,19	0,17 ~ 0,22	0,21 ~ 0,26	0,24 ~ 0,28

VITESSE DE COUPE DE BASE  $v_b$  LORS DU CHARIOTAGE DE L'ACIER AU CARBONE

( $R = 65 \text{ Kg/mm}^2$ ) AU MOYEN DES OUTILS EN CARBURES METALLIQUES ( $\hat{C} = 45^\circ$ ).

-24-

PROFONDEUR DE COUPE EN mm	A V A N C E S (a) en mm/tr													
	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	1,40
0,5	385	340	312	296	280	270	239	223	-	-	-	-	-	-
1,0	346	304	280	265	251	242	216	202	193	186	175	166	-	-
1,5	327	285	264	250	236	228	200	190	180	174	164	157	145	136
2,0	314	274	254	239	228	219	193	182	174	166	155	149	138	129
3,0	294	257	239	225	214	205	182	171	163	160	150	142	126	123
5,0	273	239	220	208	197	190	170	160	152	149	146	131	126	118
7,0	-	226	210	198	188	180	160	157	143	140	138	125	120	110
10,0	-	215	198	188	177	171	153	143	137	134	131	119	114	108

NOTE 1 : DETERMINER LES VITESSES DE COUPE  $v_b$  LORS D'ALESAGE EN UTILISANT LE COEFFICIENT  $K_{VA}$

DIAMETRE D'UN TROU A ALESER D EN mm JUSQU'A :	50	75	150	250	> 250
$K_{VA}$	0,6	0,75	0,80	0,90	1,0

NOTE : 2 DETERMINER LA VITESSE DE COUPE  $V_b$  LORS DU DRESSAGE EN UTILISANT LE COEFFICIENT  $K_{V2}$ .

C R O Q U I S	d/D	Coefficient de correction $K_{V2}$		
		0,4	0,7	1,0
		1,00	0,97	0,85
		1,14	1,10	0,95
		1,42	1,22	1,15

AVANCES  $a_b$  EN mm/tr LORS DU TOURNAGE D'EBAUCHE DE LA FONTE  
 ( HB = 180 + 200 ) AU MOYEN DES OUTILS EN CARBURES METALLIQUES

SECTION DU CORPS D'OUTILS.	DIAMETRE DE L'EBAUCHE	PROFONDEUR DE COUPE P EN mm JUSQU'A			
		3	5	8	12
		AVANCE $a_b$ EN mm / tr.			
16 X 25	40	0,4 - 0,5	-	-	-
	60	0,6 - 0,8	0,5 - 0,8	0,4 - 0,6	-
	100	0,8 - 1,2	0,7 - 1,0	0,6 - 0,8	0,5 - 0,7
20 X 30	40	0,4 - 0,5	-	-	-
	60	0,6 - 0,9	0,5 - 0,8	0,4 - 0,7	-
	100	0,9 - 1,3	0,8 - 1,2	0,7 - 1,0	0,5 - 0,8
	60	0,6 - 0,8	0,5 - 0,8	0,4 - 0,7	-
	100	1,0 - 1,4	0,9 - 1,2	0,8 - 1,0	0,6 - 0,9

NOTE : MULTIPLIER LES VALEURS  $a_b$  PAR K = 0,75 - 0,85 LORS D'USINAGE  
 DES SURFACES INTERMITTENTES ET LES TRAVAUX ACCOMPAGNES DES CHOCS

COEFFICIENT  $K_{M_s}$  TENANT COMPTE DE L'ANGLE DE DIRECTION  $\alpha_s$

$\alpha_s$	45	60	75	90
$K_{M_s}$	1,0	0,9	0,8	0,7

NOTE : REDUIRE LES AVANCES  $a_b$  DE 20 - 25 % LORS DE LA COUPE  
 INTERMITTENTE.

AVANCES  $a_b$  EN mm /tr EN FONCTION DE L'ETAT DE SURFACE  
 ( FONTE GRISE HB = 180 - 200 ).

ETAT DE SURFACE ( $R_a$ ou $R_z$ )	VALEUR DES ANGLES $\hat{\alpha}$ ET $\hat{\alpha}_1$	RAYON A LA POINTE DU BEC.	PROFONDEUR DE COUPE P EN mm JUSQU'A	
			0,5	2,0
$40 \rightarrow 20$ ( $\nabla 4$ )	90 X 15	0,5	0,3 - 0,38	0,25 - 0,32
		1,0	0,35 - 0,43	0,29 - 0,36
		2,0	0,42 - 0,50	0,35 - 0,42
	45 X 45	0,5	0,25 - 0,32	0,21 - 0,27
		1,0	0,29 - 0,36	0,24 - 0,31
		2,0	0,35 - 0,42	0,29 - 0,35
$20 \rightarrow 10$ ( $\nabla 5$ )	90 X 15	0,5	0,22 - 0,31	0,18 - 0,26
		1,0	0,25 - 0,37	0,21 - 0,31
		2,0	0,29 - 0,42	0,24 - 0,35
	45 X 45	0,5	0,18 - 0,26	0,15 - 0,22
		1,0	0,21 - 0,31	0,17 - 0,26
		2,0	0,24 - 0,35	0,20 - 0,29
$2,5-1,5$ ( $\nabla 6$ )	90 X 15	0,5	0,12 - 0,22	0,10 - 0,18
		1,0	0,14 - 0,25	0,12 - 0,21
		2,0	0,16 - 0,29	0,13 - 0,24
	45 X 45	0,5	0,10 - 0,18	0,08 - 0,15
		1,0	0,12 - 0,21	0,09 - 0,17
		2,0	0,13 - 0,24	0,11 - 0,20




VITESSE DE COUPE DE BASE V<sub>b</sub> LORS DU CHARIOTAGE DE LA FONTE GRISE (HB=180-200)  
EN MOYEN DES OUTILS EN CAREURES METALLIQUES ( $\alpha = 45^\circ$ ).

PROFONDEUR DE COUPE EN mm.	AVANCES $a_e$ EN mm/tr														
	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	1,40	1,50
0,5	229	200	184	175	165	159	150	134	-	-	-	-	-	-	-
1,0	205	178	165	156	148	142	135	121	112	105	100	92	-	-	-
1,5	193	169	156	147	139	134	128	113	106	99	94	86	81	76	-
2,0	185	160	149	141	133	128	122	109	102	94	90	82	77	72	-
3,0	174	152	141	133	125	121	115	102	95	90	86	77	72	69	66
5,0	162	141	130	123	117	112	107	95	88	84	80	72	69	65	62
7,0	134	124	117	111	106	102	90	84	79	75	69	65	61	58	
10,0	124	118	111	105	102	96	86	79	75	71	65	62	58	55	

NOTE 1 : DETERMINER LES VITESSES DE COUPE LORS D'ALESAGE EN UTILISANT LE COEFFICIENT K<sub>V1</sub>

DIAMETRE D'UN TROU A ALESER D EN mm jusqu'à	50	75	150	250	250	
	K <sub>V1</sub>	0,6	0,75	0,80	0,90	1,0

NOTE : 2 - DETERMINER LES VITESSES DE COUPE LORS DU DRESSAGE  
EN UTILISANT LE COEFFICIENT  $K_{V_2}$

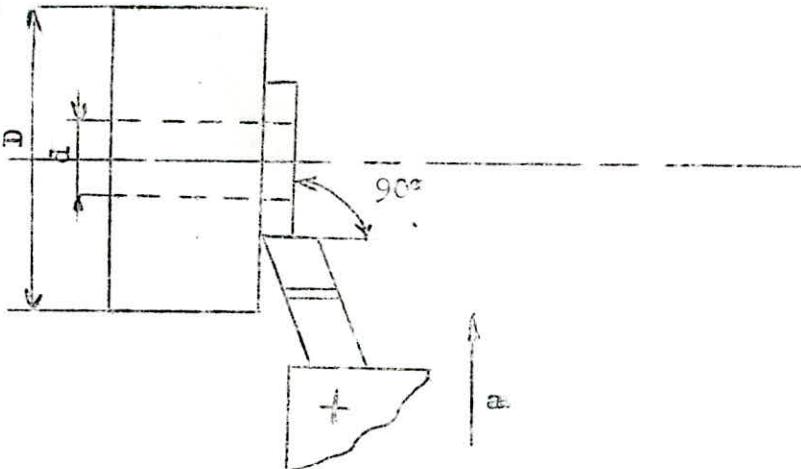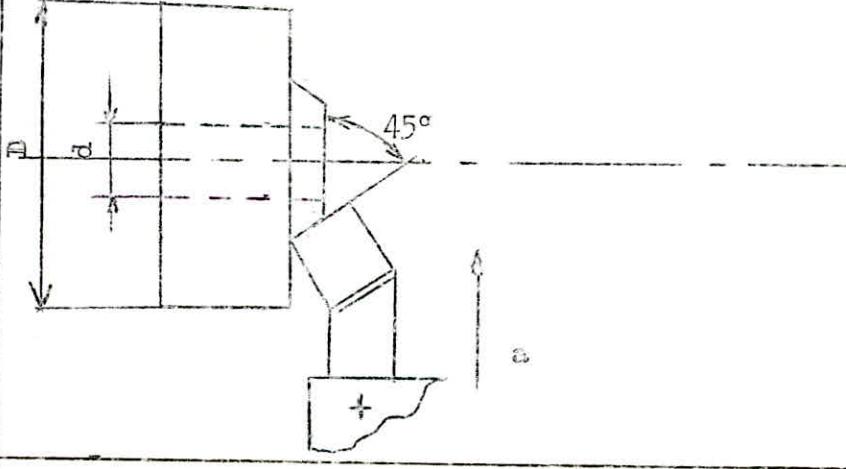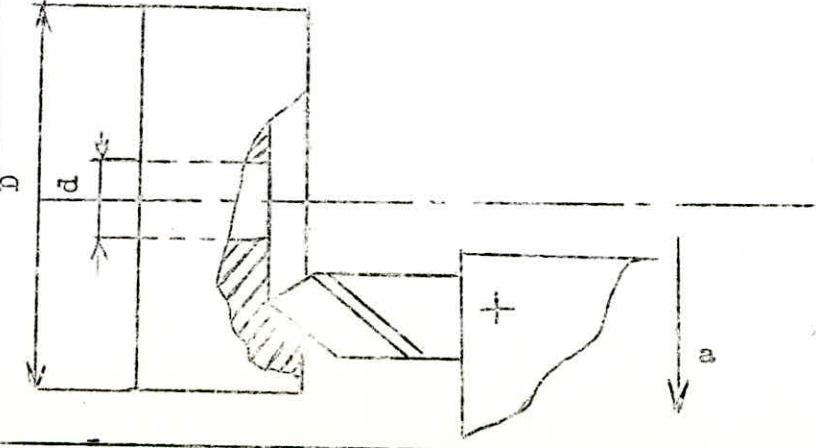C R O Q U I S	$d / D$		
	0,4	0,7	1,0
	0,92	0,88	0,77
	1,14	1,10	0,85
	1,42	1,22	1,15

COEFFICIENT DE CORRECTION DE LA VITESSE DE COUPE  $K_{MV}$  EN FONCTION  
DES CARACTERISTIQUES MÉCANIQUES DE LA MATIÈRE A USINER.

ACIER AU CARBONE ET ACIERS ALLIES

R ( Kgf /mm <sup>2</sup> )	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 - 100
$K_{MV}$	1,44	1,18	1,0	0,87	0,76	0,65

FONTE GRISE .

H.B	140 - 159	160 - 169	180-189	200-220	221-240	> 240
$K_{MV}$	1,45	1,25	1,0	0,89	0,79	0,71

COEFFICIENT DE CORRECTION DE LA VITESSE DE COUPE  
 $K_{ev}$  EN FONCTION DE LA QUALITÉ DE LA SURFACE D'ÉBAUCHE.

USINAGE DE L'ACIER.

Produit laminé		Ébauche matricée ou forgée		ébauche moulée	
à froid	à chaud	sans calamine et écrouissage	avec calamine et écrouissage	avec croute	sans croute
1,1	1,0	0,95	0,8	0,9	0,7

USINAGE DE LA FONTE		
ANS CROUTE	AVEC CROUTE	
	PURE	ENCRASSEE
1,0	0,80 - 0,85	0,50 - 0,60

COEFFICIENT DE CORRECTION DE LA VITESSE DE COUPE  $K_{cv}$  EN  
FONCTION DE L'ANGLE DE DIRECTION  $\theta$ .

	$\theta$	30	45	60	75	90
MATIERE A	ACIER	1,13	1,0	0,92	0,86	0,81
USINER	FONTE	1,2	1,0	0,88	0,83	0,73

COEFFICIENT DE CORRECTION DE LA VITESSE DE COUPE  $K_{dv}$  EN  
FONCTION DE LA DUREE DE L'OUTIL.

OUTILS TRANCHANTS A:		DUREE DE L'OUTIL EN mm .						
		30	45	60	90	120	180	240
USINAGE DE L'ACIER		1,28	1,25	1,06	1,00	0,92	0,87	0,80
USINAGE DE LA FONTE		1,32	1,15	1,06	1,00	0,92	0,87	0,80

VITESSE DE COUPE DE BASE  $v_b$  LORS DU TRONÇONNAGE ET RAINURAGE DE L'ACIER AU CARBONE ( $R=65 \text{ Kgf/mm}^2$ ) AU MOYEN DES OUTILS EN CARBURE METALLIQUE (CM).  $v = v_b \cdot K_m \cdot K_e \cdot V \cdot K_{DV} \cdot K_{CV}$

AVANCE a (mm/tr)	TRONÇONNAGE	R A I N U R A G E		
		RELATION	d/D	JUSQU'A
		0,4	0,7	1,0
0,025	277	263	252	222
0,050	215	205	197	173
0,070	192	182	174	154
0,10	166	159	154	132
0,15	146	139	133	117
0,20	131	125	120	105
0,25	120	114	109	96
0,30	112	108	99	91
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

77 / SINAGE DES TROUS DE QUALITE 9

DIAMETRE NOMINAL.	D I A M E T R E   D E   L O U T I L   E N   m m .						
	LORS D'USINAGE EN PLEIN MATERIE.				LORS D'USINAGE D'UN TROUS PREALABLEMENT MOULE OU FORGE.		
	I Forêt	II Forêt	Forêt - aleseur à finition	Alesoir	Forêt aleseur d'ébauche	Forêt aleseur à finition	Alesoir
4	3,9	-	-	4H 9	-	-	-
8	7,8	-	-	8H 9	-	-	-
12	10,7	-	11,8	12H 9.	-	-	-
14	12,7	-	13,8	14H 9.	13	13,8	14H 9.
18	16,3	-	17,8	18H 9	17	17,8	18H 9.
20	17,5	-	19,8	20H 9.	19	19,8	20H 9.
24	21,5	-	23,8	24H 9	23	23,8	24H 9.
26	23,5	-	25,8	26H 9	25	25,8	26H 9.
30	20	27,5	29,8	30H 9	28	29,8	30H 9.
32	20	29	31,7	32H 9	30	31,7	32H 9.
40	20	37	39,7	40H 9.	38	39,7	40H 9.
45	20	42	44,7	45H 9.	42	44,7	45H 9.
50	20	46	49,7	50H 9.	48	49,7	50H 9.
60	20	56	59,7	60H 9.	58	59,7	60H 9.
70	20	65	69,7	70H 9.	68	69,7	70H 9.

AVANCES  $a_b$  mm/tr LORS DU PERCAGE AU MOYEN DES FORETS EN **ARO**

$$a = a_b \cdot K_{la}$$

MATERIE A USINER	DIAMETRE DU FORET EN mm.										
	2	4	6	8	10	12	16	20	24	26	30
Acier R < 30 Kgr/mm <sup>2</sup>	0,05	0,10	0,16	0,20	0,25	0,28	0,34	0,40	0,43	0,47	0,50
Fonte grise HB < 140	0,10	0,20	0,30	0,40	0,52	0,58	0,68	0,78	0,87	0,95	1,00
Metaux non ferreux.	0,10	0,20	0,30	0,40	0,52	0,58	0,68	0,78	0,87	0,95	1,00

COEFFICIENT DE CORRECTION **K<sub>la</sub>** et **K<sub>lv</sub>** EN FONCTION DE PROFONDEUR  
DE PERCAGE DES ACIERS ET FONTES AU MOYEN DES FORETS EN **ARO**.

L / D JUSQU'A	3	4	5	6	8	10
K <sub>lv</sub>	1,0	0,85	0,80	0,70	0,60	0,5
K <sub>la</sub>	1,0	0,95	0,9	0,85	0,80	0,70

VITESSE DE COUPE ( V<sub>D</sub> ) EN FONCTION DU DIAMETRE DES FORETS ET DES AVANCES LORS DU  
PERFORAGE DE L'ACIER R ≈ 65 Kgf/mm<sup>2</sup> MOYEN DES FORETS EN A.R.O.

DIAMETRE DE FORETS EN M.M.	VITESSE DE COUPE ( V <sub>D</sub> ) EN FONCTION DES AVANCES LORS DU PERFORAGE																			
	0,03	0,05	0,07	0,08	0,09	0,10	0,12	0,15	0,18	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,70	
2	62	43	34	30	28	26	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	72	51	40	36	34	30	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	76	56	45	41	37	35	30	26	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	62	49	44	41	38	34	28	25	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	63	50	48	42	38	34	30	25	23	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	49	44	41	36	32	28	26	24	20	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	53	49	45	40	34	30	28	25	23	19	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	49	43	38	33	29	27	25	23	21	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	45	38	35	32	32	26	25	23	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	46	36	35	33	29	27	25	24	21	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	46	40	35	33	29	27	25	24	21	20	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	49	43	37	35	32	29	27	25	24	23	20	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	37	35	32	29	27	25	24	23	21	20	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	37	35	32	29	27	25	24	23	21	20	19	-

COEFFICIENT DE CORRECTION DE LA VITESSE DE COUPE KM<sub>v</sub> EN  
FONCTION DES CARACTERISTIQUES DE LA MATIERE A USINER **AU**  
MOYEN DES FORETS EN ARO.

MATIERE A USINER	R en Kgf /mm <sup>2</sup>	40 - 50	50 - 60	40 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100
Aciers (C ≤ 0,6 % )		0,90	1,16	1,00	0,88	0,79	-
Aciers (C > 0,6 % )		--	--	0,80	0,70	0,63	0,53
Acier à nickelchromo.		1,3	1,06	0,9	0,82	0,79	0,65
Aciers en manganèse.		0,89	0,80	0,70	0,60	0,55	0,50

COEFFICIENT DE CORRECTION DE LA VITESSE DE COUPE KM<sub>v</sub> EN FONCTION  
DES CARACTERISTIQUES DE LA MATIERE A USINER (FONTES) **AU MOYEN**  
DES FORETS EN ARO.

DURETE HB	100	120	140	150	160	180	200	220	240
	120	140	150	160	180	200	220	240	260
Fonte grise.	--	1,63	1,45	1,35	1,15	1,0	0,85	0,77	0,69

COEFFICIENT DE CORRECTION DE LA VITESSE DE COUPE Km<sub>v</sub> TENANT  
COMPTE L'ARROSAGE DU FORET.  
*de*

AVEC ARROSAGE	SANS ARROSAGE
1, 0	0, 30

AVANCES a mm/tr LORS D'ALESAGE D'UN TROU AU MOYEN D'UN FORET ALESEUR.

Diamètre de foret aleseur	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70
---------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Acier	0,4	0,7	0,5 -0,8	0,5 0,9	0,6 1,0	0,6 1,1	0,7 1,2	0,7 1,3	0,8 1,4	0,8 1,5	0,9 1,6	0,9 1,8
Fonte	0,4	1,3	0,4 1,4	0,5 1,5	0,5 1,7	0,6 1,9	0,7 2,1	0,7 2,3	0,8 2,4	0,8 2,6	0,9 1,9	1,0 2,2

FORETS ALESEURS EN CARBURES METALLIQUES.

Acier	0,4	0,6	0,5	0,6	0,5	0,7	0,6	0,9	0,7	1,0	0,7	1,1	0,8	1,1	0,7	1,2	0,8	1,3	0,9	1,3	0,9	1,4
Fonte.	0,5	0,9	0,5	1,0	0,6	1,1	0,6	1,2	0,7	1,3	0,7	1,5	0,8	1,7	0,8	1,9	0,8	2,0	0,9	2,0	1,0	2,2

VITESSE DE COUPE V<sub>b</sub> LORS D'ALESSAGE DE L'ACIER (R = 65 Kgf/mm<sup>2</sup>)  
 AU MOYEN D'UN FORET ALESEUR EN CARBURE METALLIQUE V = V<sub>b</sub> × K<sub>tv</sub>.

DIAMETRE D EN MM.	SUPERFISSEUR h EN MM.	AVANCE à mm/tr.													
		0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40
15	2	49	47												
	6	40	38	36	35										
18	2	-	50	49											
	6	-	41	40	39	38									
20	2	-	-	50	49	48									
	6	-	-	41	40	39	38	36							
25	2	-	-	-	-	52	51	49							
	6	-	-	-	-	42	41	41	39	38					
30	2	-	-	-	-	-	-	56	53						
	6	-	-	-	-	-	-	45	43	42	41	40			
35	2	-	-	-	-	-	-	58	56	55					
	6	-	-	-	-	-	-	47	46	45	42	41			
40	2	-	-	-	-	-	-	-	60	57	55				
	6	-	-	-	-	-	-	-	48	45	44	43	42		
45	2	-	-	-	-	-	-	-	62	59	57				
	6	-	-	-	-	-	-	-	49	48	45	44	43	42	
50	2	-	-	-	-	-	-	-	65	63	60				
	6	-	-	-	-	-	-	-	52	50	48	47	45	44	
60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	66	64	62			
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	54	51	50	49	48	47
70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	65	64		
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	52	51	50	49

VITESSE DE COUPE V EN m/mm LORS D'ALESAGE DE LA FONTE GRISE

HB = 180-220 AU MOYEN D'UN FORET ALESEUR EN CARBURES METALLIQUES.

		AVANCES [a] EN mm/tr.																
		0,6	0,65	0,70	0,80	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220
15	2	80	78	75														
	6	68	66	63	62	59												
18	2	-	77	75	70													
	6	-	66	63	59	56	54											
20	2	-	-	75	70													
	6	-	-	63	59	56	54	52										
25	2	-	-	-	70	67	64											
	6	-	-	-	59	56	54	52	50									
30	2	-	-	-	-	67	64	61										
	6	-	-	-	-	56	54	52	50	48								
35	2	-	-	-	-	-	64	61	59									
	6	-	-	-	-	-	54	52	50	48	47	46	44					
40	2	-	-	-	-	-	-	51	59	57								
	6	-	-	-	-	-	-	52	50	48	47	45	44	42				
45	2	-	-	-	-	-	-	-	59	57	55	53						
	6	-	-	-	-	-	-	-	50	48	47	45	44	42	41	40		
50	2	-	-	-	-	-	-	-	-	57	55	53	51					
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	48	47	45	44	42	41	40	39	
60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	53	51	50				
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	45	44	42	41	40	39	
70	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	51	50	49			
	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	44	42	41	40	39	

DUREE DE L'OUTIL NORMATIVE LORS DE CALCUL DES REGIMES DE COUPE  
AU MOYEN DES FORETS ALESEURS EN CARBURES METALLIQUES.

MATERIE A USINER	NUANCE DE C.M.	DIAMETRE D EN mm.										
		15	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70
Acier	P 10	35	40	45	55	70	80	90	100	110	135	160
Fonte.	K 20	40	54	60	75	90	105	120	135	150	180	200

COEFFICIENT DE CORRECTION DE LA VITESSE DE COUPE K<sub>DV</sub> EN FONCTION  
DE LA DUREE DE L'OUTIL EN CARBURES METALLIQUES.

MATERIE A USINER	NUANCE DE C.M.	RAPPORT ENTRE LA DUREE DE L'OUTIL ACCEPTEE ET CELLE NORMATIV					
		0,25	0,5	1,0	2,0	4,0	6,0
Acier	P 10	1,41	1,19	1,0	0,85	0,71	0,64
Fonte	K 20	1,74	1,32	1,0	0,76	0,57	0,49

DIAMETRE DE L'OUTIL MATERIE A USINER.	JUSQU'A										
	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70

ALESOIRS EN ACIER RAPIDE A R 0.

ACIER	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4
	0,5	0,7	0,9	1,4	1,6	1,8	2,0	2,1	2,5	2,8	3,0
FONTE	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3
	1,2	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,5	7,0

ALESOIRS EN CARBURES METALLIQUES.

ACIER		0,3	0,35	0,45	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,8
		0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	1,0
FONTE		0,65	0,7	0,8	0,85	0,9	0,95	1,0	1,1	1,2	1,3
		1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,1	2,4	2,7

VITESSE DE COUPE V<sub>b</sub> LORS D'ALESAGE DE L'ACIER ( R = 65 Kgf/mm<sup>2</sup>)AU MOYEN D'UN ALESOIR EN CARBURE METALLIQUE V = V<sub>b</sub> . Ktv.

<i>d</i> DE L'ALESOIR AVANT CE. a EN MM. EN MM/tr.	11	16	23	28	32	36	46	60	75	80
0,38	37	35	33	-	-	-	-	-	-	-
0,43	35	33	31	-	-	-	-	-	-	-
0,46	33	31	29	27	-	-	-	-	-	-
0,50	31	29	27	26	24	22	-	-	-	-
0,55	29	27	26	24	23	20	-	-	-	-
0,60	-	26	24	23	22	19	19	-	-	-
0,66	-	-	23	22	20	18	18	17	-	-
0,72	-	-	22	20	19	17	17	16	-	-
0,78	-	-	-	19	18	16	16	15	14	13
0,85	-	-	-	-	-	-	15	14	13	12
0,93	-	-	-	-	-	-	14	13	12	12
1,00	-	-	-	-	-	-	13	12	12	11
1,10	-	-	-	-	-	-	-	12	11	10
1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10

VITESSE DE COUPE V<sub>b</sub> m/min LORS DE L'ALESAGE DE LA FONTE GRISE

HB = 180 - 220 AU MOYEN D'UN ALESOIR EN CARBURES METALLIQUES.

$\phi$ DE L'OUTIL JUSQU'A AVANCES EN mm/tr. JUSQU'A.	10	15	20	25	30	40	50	60	80
0,50	52	49	-	-	-	-	-	-	-
0,55	49	47	44	-	-	-	-	-	-
0,66	45	42	40	-	-	-	-	-	-
0,72	43	40	38	36	34	-	-	-	-
0,78	41	39	37	35	33	31	-	-	-
0,85	39	37	35	33	31	29	-	-	-
0,93	38	35	33	31	30	28	-	-	-
1,00	36	34	32	30	28	27	25	24	22
1,10	34	32	30	28	27	25	24	22	21
1,25	32	30	28	27	25	24	22	21	20
1,40	-	28	27	25	24	22	21	20	19
1,60	-	-	-	24	22	21	20	19	18
1,80	-	-	-	-	21	20	19	18	17
2,00	-	-	-	-	-	19	18	17	16
2,20.	-	-	-	-	-	-	17	16	15

DUREE DE L'OUTIL NORMATIVE LORS DE CALCUL DES REGIMES DE COUPE  
EN MOYEN DES ALESOIRES EN CARBURES METALLIQUES (C.M.).

MATERIE A USINER	NUANCE DE C.M.	DIAMETRE DE L'ALESOIR EN mm.										
		10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80
Acier	P 10	20	35	45	55	70	80	90	110	135	160	180
Fonte	K 20	30	45	60	75	90	100	120	150	160	210	240

COEFFICIENT DE CORRECTION DE LA VITESSE DE COUPE  $K_{dV}$  EN  
FONCTION DE LA DUREE DE L'OUTIL ADOPTEE EN CARBURE METALLIQUES  
( C.M. )

MATERIE A USINER.	NUANCE DE C.M.	RAPPORT ENTRE LA DUREE DE L'OUTIL ADOPTEE ET CELLE NORMATIVE.					
		0,25	0,50	1,00	2,00	4,00	6,00
Acier	P 10	2,64	1,62	1,00	0,61	0,38	-
Fonte	K 20	1,87	1,37	1,00	0,73	0,53	0,45

FRAISAGE DES RAINURES AU MOYEN DE FRAISES A DISQUES EN A R S

AVANCES  $a_b$  en mm/dent.

MODE D'USINAGE	RESISTANCE R Kgf/mm <sup>2</sup>	PROFONDEUR DE PASSE EN mm.	PUISSSANCE DE LA MACHINE KW.			
			5 → 10		10 ( KW ).	
			RIGIDITE DU SYSTEME M P O.			
FRAISAGE DES RAINURES	R < 90 Kgf/mm <sup>2</sup>	P < 30	0,10 → 0,12	0,08 → 0,10	0,12 → 0,15	0,10 → 0,12
		P > 30	0,08 → 0,10	0,05 → 0,08	0,10 → 0,12	0,08 → 0,10
	R > 90 Kgf/mm <sup>2</sup>	P < 30	0,06 → 0,08	0,05 → 0,06	0,08 → 0,10	0,06 → 0,08
		P > 30	0,05 → 0,06	0,04 → 0,05	0,06 → 0,08	0,05 → 0,06

MATIERE A USINER.	40	45	50	70	80	90	110
(ACIERS AU CARBONE)	45	50	60	80	90	110	125
KMv.	1,21	1,34	1,15	1,0	0,86	0,66	0,49

VITESSE DE COUPE  $V_b$  DE L'ACIER (  $R = 65 \text{ Kg/mm}^2$  ) LORS DU  
FRAISAGE DES RAINURES AU MOYEN DES FRAISES A DISQUES EN A R S

$$V = V_b K_{inv.} K_{dv.}$$

DIAMETRE DE LA FRAISE.	NOMBRE DE DENTS	LARGEUR DU FRAI- SAGE mm.	PROFON- DEUR DE PASSE mm.	A V A N C E		$a_b$	mm/dente	-
				0,03	0,05			
60	16	6 - 12	12	54	48	43	40	-
			18	49	43	39	35	-
75	18	8 - 16	12	56	50	43	40	-
			18	50	45	40	36	-
75	10	12 - 24	12	62	55	49	45	-
			18	55	49	45	40	-
90	20	10 - 16	12	51	51	45	41	39
			18	50	45	40	36	34
90	12	12 - 24	12	45	40	36	32	31
			18	65	57	50	46	40

RELATION ENTRE DUREE ADOPTEE ET CELLE NORMATIVE	0,25	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0
$K_{dv.}$	1,32	1,15	1,0	0,92	0,87	0,80

VITESSE DE COUPE V<sub>b</sub> EN M/MIN LONG DU FILETAGE (FILET METRIQUE)

DES ACIERS AU MOYEN DES PASTILLES EN CARBURE METALLIQUE

V = V<sub>b</sub> • K<sub>v</sub>.

FILET A EXECUTER	MATERIE A USINER R (Kgf/mm <sup>2</sup> )	P A S   D U   F I L E T					
		1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
FILET EXTERIEUR	51 - 60	162	150	145	142	141	138
	61 - 70	144	133	129	127	125	123
	71 - 80	141	130	129	123	119	117
	81 - 90	125	116	115	109	106	104
FILET INTERIEUR	51 - 60	142	131	124	119	116	113
	61 - 70	127	117	110	106	103	101
	71 - 80	120	110	107	101	98	96
	81 - 90	107	98	96	90	87	85

FILETAGE (FILET METRIQUE ) DES ACIERS AU MOYEN DES PASTILLES

EN CARBURE METALLIQUE - NOMBRE DES PASSES

DISPOSITION DU FILET	MATERIE A USINER	PASSE	PAS DU FILET					
			1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
FILET EXTERIEUR.	R < 70 Kgf / mm <sup>2</sup>	Ebauche	2	2	3	4	5	6
	R > 70 Kgf / mm <sup>2</sup>	Ebauche	3	3	5	6	7	8
FILET INTERIEUR.	R < 70 Kgf / mm <sup>2</sup>	Finition	2	2	2	2	2	2
	R > 70 Kgf / mm <sup>2</sup>	Ebauche	3	3	4	5	6	7
		Finition	4	4	6	7	8	9
			2	2	2	2	2	2

NOMBRE DE PASSES LORS DU FILETAGE (FILET TRAPEZOIDAL) AU  
MOYEN DES PASTILLES EN CARBURE METALLIQUES.  
MATERIE A USINER ~ ACIER ET FONTE.

NOMBRE DES PASSES.	PAS du Filet															
	FILET EXTERIEUR								FILET-INTERIEUR							
	3	4	5	6	8	10	12	16	3	4	5	6	8	10	12	16
Ebauche.	5	6	7	8	10	12	14	16	4	5	6	7	9	10	12	14
Finition	3	3	4	4	5	6	6	6	3	3	3	4	4	5	5	5

VITESSES DE COUPE V<sub>b</sub> EN m/mm LORS DU FILETAGE ( FILET TRAPEZOIDAL)  
DES ACIERS AU MOYEN DES PASTILLES EN CARBURE METALLIQUE.

FILET A EXECUTER	PAS DE FILET.						
		55	62	63	70	71	79
TRAPEZOIDAL EXTERIEUR.	3	142		127		112	
	4	136		120		107	
	5	130		116		103	
	6	129		115		102	
	8	124		110		98	
	10	120		107		95	
	12	117		104		93	
	16	115		102		91	

VITESSE DE COUPE V<sub>b</sub> EN ~~m/m~~ LORS DU FILETAGE ( FILET TRAPEZOIDAL )  
 DES FONTES CRISES AU MOYEN DES PASTILLES EN CARBURES METALLIQUE  
 $V = V_b - K_{tv}$

FILET A EXECUTER	PAS DU FILET.	Dureté H. B.					
		165 - 180	180 200	200 220	220 240		
Trapézoïdal intérieur.	3	47	42	37		33	
	4	50	44	39		35	
	5	52	46	41		36	
	6	56	50	44		39	
	8	61	54	48		42	
	10	65	58	52		46	
	12	69	62	55		49	
	16	73	65	58		51	

Coefficient de correction K<sub>tv</sub> en fonction

de la durée de l'outil.

DUREE DE L'OUTIL EN MM		30	60	90	120
K <sub>tv</sub> .	Acier	1,15	1,0	0,92	0,87
	Fonte.	1,26	1,0	0,87	0,79

Coefficient de correction K<sub>tv</sub> en fonction de la durée de

l'outil.

DUREE DE L'OUTIL EN MM.	20	30	60	90	120
K <sub>tv</sub> .	1,08	1,0	0,87	0,80	0,76

FILETAGE PAR FRAISAGE

AVANCES PAR DENT  $a_2 = \text{EN mm/dent}$

MATERIE A USINER.	R Kgf /mm <sup>2</sup>	DIAMETRE A EXECUTER D EN mm.								
		20			50			100		
		PAS DU FILET.								
		1	2	3	1	2	3	1	2	3
ACIER	50 - 60	0,03	0,04	0,045	0,038	0,050	0,06	0,05	0,065	0,075
AU CARBONE	60 - 80	0,03	0,035	0,04	0,025	0,05	0,06	0,045	0,06	0,07
	80 - 100	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,045	0,035	0,05	0,055
ACIER	60 - 80	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,045	0,035	0,05	0,055
ALLIE	80 - 110	0,035	0,02	0,025	0,02	0,04	0,05	0,025	0,035	0,040
FONTE GRISE	H.B 156 - 229	0,045	0,06	0,07	0,06	0,08	0,095	0,095	0,1	0,12

VITESSES DE COUPE V<sub>b</sub> EN m/min LORS DU FILETAGE PAR FRAISAGE

$$V = V_b \cdot K_m v \cdot K_d v$$

PAS DU FILET.	MATERIE A USINER									
	ACIER					FONTE.				
	AVANCE PAR DENT $a_2$ EN mm/dent.									
	0,02	0,03	0,04	0,06	0,08	0,03	0,04	0,06	0,08	0,1
0,8	67	57	51	43	38	43	38	32	29	26
1,0	62	53	47	40	36	40	35	30	27	25
1,5	56	48	42	36	32	36	32	27	24	22
2	52	44	39	33	30	33	29	25	22	20
3	45	38	34	29	25	29	25	22	19	18

COEFFICIENTS DE CORRECTION DE LA VITESSE DE COUPE LORS DU FILLETAGE PAR FRAISAGE.

a) en fonction de la matière à usiner :

Matière à usiner.	Acier en carbone						Acier allié				Fonte.	
	30-50	50-60	70-80	80-90	30-100	100-110	70-80	80-90	90-100	100-110	HB 150- 229.	HB 229 241
R en Kg/mm²												
R en Kg/mm² Coefficient de correction Km.v.	1,2	1,1	1,0	0,8	0,7	0,65	0,85	0,8	0,6	0,5	1,0	0,9

b) en fonction de la durée de la fraise :

DURÉE DE LA FRAISE EN MM.	90	150	180	210	270
Coefficient de correction K <sub>av</sub>	Acier 1,4	1,1	1,0	0,9	0,8
	Fonte 1,45	1,2	1,115	1,1	1,0

# RECTIFICATION

AVANCE TRANSVERSALE  $a_{tb}$ 

$$a_t = a_{tb} \cdot K_1 K_2.$$

VITESSE DE ROTATION DE LA PIECE $V^m/mm.$	AVANCE LONGITUDINALE POUR UN TOUR DE LA PIECE EN mm. JUSQU' AU												
	10-12,5	16	20	25	32	40	50	-	-	-	-	-	-
16 - 20	10-12,5	16	20	25	32	40	50	-	-	-	-	-	-
25	--	10-12,5	16	20	25	32	40	50	--	--	--	--	--
32	--	--	10-12,5	16	20	25	32	40	50	--	--	--	--
40	--	--	--	10-12,5	16	20	25	32	40	50	--	--	--
50	--	--	--	--	10-12,5	16	20	25	32	40	50	--	--
63	--	--	--	--	--	10-12,5	16	20	25	32	40	50	--
80	--	--	--	--	--	--	10-12,5	16	20	25	32	40	50
100	--	--	--	--	--	--	--	10-12,5	16	20	25	32	40
DIAMETRE A RECTIFIER EN mm. JUSQU' AU.	AVANCE TRANSVERSALE POUR UNE COURSE DOUBLE DE LA TABLE EN mm.												
6,3	0,0023	0,0018	0,0014	0,0011	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8,0	0,0031	0,0024	0,0019	0,0015	0,0012	--	--	--	--	--	--	--	--
10,0	0,0042	0,0033	0,0026	0,0021	0,0016	0,0013	--	--	--	--	--	--	--
12,0	0,0058	0,0045	0,0035	0,0028	0,0022	0,0018	0,0014	0,0011	--	--	--	--	--

COEFFICIENTS DE CORRECTION  $K_1$  ET  $K_2$

a) EN FONCTION DU DIAMETRE DE LA MEULE ET LA MATIERE A USINER.

MATIERE A USINER	DIAMETRE DE LA MEULE EN mm.			
	500	600	750	900
	COEFFICIENT $K_1$			
ACIER TREMPE	0,8	0,9	1,0	1,1
ACIER NON TREMPE	0,95	1,1	1,2	1,3
FONTE.	1,3	1,45	1,6	1,75

b) EN FONCTION DE LA SUREPAISSEUR A ENLEVER ET PRECISION D'USINAGE

QUALITE DE PRECISION.	SUREPAISSEUR A ENLEVER EN mm JUSQU'AU				
	0,15	0,2	0,3	0,5	0,7
	COEFFICIENT $K_2$				
4	0,4	0,5	0,63	0,8	1,0
5	0,5	0,63	0,8	1,0	1,25
6	0,63	0,8	1,0	1,25	1,6

## RECTIFICATION CYLINDRIQUE ( DEMI-FINITION-FINITION )

## VITESSE DE ROTATION DE LA PIECE.

DIAMETRE A RECTIFIER EN mm JUSQU' A		12,6 - 25	40	63	100	160	250
Vitesse de rota- tion de la pièce en mm/mn	Acier non trempé et fonte.	13 - 34	17 - 44	20 - 52	24 - 62	28 - 74	33 - 88
	Acier trempé.	23 - 34	29 - 44	35 - 52	42 - 62	51 - 74	60 - 88

AVANCE LONGITUDINALE , DE BASE  $a_b = K' \cdot E.M. \cdot n_p$   
 COEFFICIENT K' de L'AVANCE LONGITUDINALE DE BASE.

155

ETAT DE SURFACE Ra en micron	1,25 - 0,63 ( $\nabla 7$ )	0,63 - 0,32 ( $\nabla 8$ )
Avance longitudinale en partie de la meule coeff. K'	0,5 - 0,75	0,25 - 0,5

COEFFICIENTS DE CORRECTION POUR L'AVANCE TRANSVERSALE  $K_1$  ET

$K_2$ .

a) EN FONCTION DE RELATION  $L/D$  ( $L$ -LONGUEUR D'USINAGE A  
USTNER)

$L/D$	1,2	1,6	2,5	4
Coefficient $K_1$	1,0	0,87	0,76	0,67

b) EN FONCTION DE LA SUREPAISSEUR A ENLEVER ET PRECISION  
D'USINAGE.

QUALITE DIMENSIONNELLE.	SUREPAISSEUR POUR LE DIAMETRE JUSQU'AU				
	0,2	0,3	0,5	0,7	1,0
	COEFFICIENT $K_2$				
4	0,5	0,63	0,8	1,0	1,25
5	0,63	0,80	1,0	1,25	1,6
6	0,8	1,0	1,25	1,6	2,0

EXEMPLE DE DETERMINATION DES REGIMES DE COUPE .

a) Tournage extérieur.

Opération 20-2-1 pour l'axe: Chariotage extérieur d'ébauche.

1) Machine: TOUR SN 40B ( TCRCOSLOVAQUIE )

2) Outil : Outil à charioter Forme 2 ( 20 x 30 ),  $\hat{a}=8^\circ, \hat{b}=12^\circ, \hat{c}=45^\circ$   
 $r=2 \text{ mm}$  durée: 60 mn Carbure Metallique.

3)  $p=3,5 \text{ mm}$

4)  $a_b = 0,5 \text{ mm/tr}$  ( Tableau p.23 ),  $K_{Ma} = 1$  ( Tableau p.22 )

$a = a_b \cdot K_{Ma} = 0,50 \text{ mm/tr}$ ,  $a_r = 0,48 \text{ mm/tr}$  disponible sur la machine.

5)  $V_b = 182 \text{ m/mn}$  ( Tableau p.24 ),  $K_{Mv} = 1,0$  ( Tableau p.30 )

$K_{Ev} = 1,0$  ( Tableau p.30 ),  $K_{Gv} = 1,0$  ,  $K_{Dv} = 1,06$  ( Tabl. p.31 )

$$V = V_b \cdot K_{Mv} \cdot K_{Ev} \cdot K_{Gv} \cdot K_{Dv} = 193 \text{ m/mn}$$

$$n = \frac{1000 \cdot V}{3,14 \cdot D} = 1750 \text{ tr/mn}$$

$n_r = 710 \text{ tr/mn}$  disponible sur la machine.

$$V_r = 62,4 \text{ m/mn}$$

b) Tournage intérieur (à l'outil à aléser)

Opération 40-1-1 : Alésage 1/2 finit. du canon.

1) Machine: TCUR TP 255 ALMO ( ALGERIE )

2) Outil: Outil à aléser Forme 2 ( 20 x 30 ),  $\hat{a}=10^\circ, \hat{b}=12^\circ, \hat{c}=45^\circ$

$r=1 \text{ mm}$ , Carbure métallique, durée: 90 mn

3)  $p=0,8 \text{ mm}$

4)  $a_b = 0,45 \text{ mm/tr}$  ( Tableau p.23 ),  $K_{Ma} = 1,0$  ( Tableau p.22 )

$a = a_b \cdot K_{Ma} = 0,45 \text{ mm/tr}$

$a_r = 0,45 \text{ mm/tr}$  disponible sur la machine.

5)  $V_b = 187 \text{ m/mn}$  ( Tableau p.24 ),  $K_{V_1} = 0,6$  ( Tableau p.24 ),  $K_{Mv} = 1,0$  ( Tabl. p.30 )

$K_{Dv} = 1,06$  ,  $K_{Gv} = 1,0$  ( Tableau p.31 )

$$V = V_b \cdot K_{V_1} \cdot K_{Mv} \cdot K_{Dv} \cdot K_{Gv} = 118,9 \text{ m/mn}$$

$n = 1023 \text{ tr/mn}$  ,  $n_r = 900 \text{ tr/mn}$  disponible sur la machine.  
 $V_r = 104,5 \text{ m/mn}$

c) Dressage, Tronçonnage.

Opération 20-1-1:Dressage d'ébauche de l'écrou(bouchon d'arrêt)

1) Machine:TOUR REVOLVER 1K36 (U R S S )

2) Outil:Outil à dresser Forme 3 (20 x 30),  $\alpha=8^\circ$ ,  $\beta=12^\circ$ ,  $\gamma=45^\circ$ ,  $\delta=45^\circ$   
 $r=2$  mm, Carbure métallique, durée:60 mn

3)  $p=3$  mm

4)  $a_b=0,8$  mm/tr ,  $K_{Ma}=1,0$  (Tableau p.26)

$$a=K_{Ma} \cdot a_b = 0,8 \text{ mm/tr}$$

$a_r=0,8$  mm/tr disponible sur la machine.

5)  $V_b=90$  m/mn (Tableau p.28),  $K_{V2}=1,14$  (Tableau p.29),  $K_{Mv}=0,89$  (Tableau p.30)

$K_{Ev}=0,85$  (Tableau p.30),  $K_{Gv}=1,0$  ,  $K_{Dv}=1,0$  (Tableau p.30)

$$V=V_b \cdot K_{V2} \cdot K_{Mv} \cdot K_{Ev} \cdot K_{Cv} \cdot K_{Dv} = 77,6 \text{ m/mn}$$

$n=374$  tr/mn non disponible sur la machine.

On prend  $n_r=315$  tr/mn (disponible sur la machine )

$$V_r = 65,2 \text{ m/mn}$$

d) Fraisage.

Opération 60-1-1:Fraisage de rainure sur le canon.

1) Machine: Fraiseuse à com. numer. MC 232 HES ( FRANCE )

2) Outil:Fraise à disque 3 tailles denture droite  $D=80$  mm

3)  $E=16$  mm,  $Z=18$  dents, en ARS, durée :120 mn  
 $p=10$  mm

4)  $a_b=0,09$  mm/ dent (Tableau p.45).

5)  $V_b=45$  m/mn (Tableau p.46),  $K_{Mv}=1,0$  (Tableau p.45),  $K_{Dv}=1,25$  (Tableau p.46)

$$V=V_b \cdot K_{Mv} \cdot K_{Dv} = 56,2 \text{ m/mn}$$

$n=223$  tr/mn non disponible sur la machine.

On prend  $n_r = 180$  tr/mn à laquelle correspond  $V_r = 45,2$  m/mn

e) Percage au foret.

Opération 80-1-1:Percage de trou dans le corps de contre-poupée.

1) Machine:Perceuse radiale GSP ( FRANCE )

2) Outil:Forêt  $\phi 25$  mm en ARO durée: 45 mn

3)  $p = 13 \text{ mm}$

4)  $a_b = 0,92 \text{ mm/tr}$

,  $K_{la} = 1,0$  (Tabl.p.34)

$a_b \cdot K_{la} = 0,92 \text{ mm/tr}$  non disponible sur la machine.

On prend  $a_r = 0,50 \text{ mm/tr}$

5)  $V_b = 23 \text{ m/mn}$

,  $K_{lv} = 1,0$  (Tabl.p.34)  $K_{Mv} = 0,85$

$K_{Av} = 0,80$

$V = V_b \cdot K_{lv} \cdot K_{Mv} \cdot K_{Av} = 19,5 \text{ m/mn}$

$n = 239 \text{ tr/mn}$  non disponible sur la machine.

On prend  $n_r = 224 \text{ tr/mn}$  à laquelle correspond  $V_r = 18,2 \text{ m/mn}$ .

#### CAS DU PERCAGE PROFOND D'EBAUCHE: (Opér. 30-1-1 du canon )

L'outil est spécial de diamètre 37 mm avec lame en carbure fritté type BEISNER à retour axial des copeaux. La longueur forée avant réaflutage est de 15 m et la longueur forée avant mise en rebut de 160 mm.

Le tableau 3 à la page 238 du manuel "Perçage, Alésage, Pointage, Taraudage mécanique" de L.COMPAIN (Ed. EYROLLES) propose les régimes de coupe suivants: avance= 0,1 mm/tr ,Vitesse de coupe=108 m/mn.  
f) DÉFONÇAGE au forêt aléseur.

Opération 80-1-4:Défonçage de trou  $\varnothing 15,75 \text{ mm}$  dans le corps.

1) Machine: Perceuse radiale GSP (FRANCE)

2) Outil: Forêt aléseur  $\varnothing 15,75 \text{ mm}$ , Carbure métallique,durée: 45 mn

3)  $p = 0,875 \text{ mm}$

4)  $a_b = 0,7 \text{ mm/tr}$  (Tabl.p.37) non disponible sur la machine.

On prend  $a_r = 0,5 \text{ mm/tr}$

5)  $V_b = 80 \text{ m/mn}$  (Tabl.p.39),  $K_{Tv} = 1,0$  (Donné) ,  $K_{Dv} = 1,0$  (Tabl. p.40)

$V = V_b \cdot K_{Tv} \cdot K_{Dv} = 80 \text{ m/mn}$  à laquelle correspond  $n = 1617,6 \text{ tr/mn}$

non disponible sur la machine. On prend  $n_r = 1250 \text{ tr/mn}$  à laquelle correspond  $V_r = 61,8 \text{ m/mn}$ .

### g) Alésage à l'alésoir.

Opération 80-1-5: Alésage trou  $\varnothing$  16 mm dans le corps.

1) Machine: Perceuse GSP ( FRANCE )

2) Outil: Alésoir  $\varnothing$  16 mm, Carbure métallique, durée : 45 mn.

3)  $p = 0,125$  mm.

4)  $a_b = 0,9$  mm/tr (Tabl.P.41), non disponible sur la machine.

On prend  $a_r = 0,5$  mm/tr

5)  $V_b = 49$  m/mn (Tabl.p.43),  $K_{Tv} = 1,0$  (donné),  $K_{Dv} = 1,0$  (Tabl.p.40)

$V = V_b \cdot K_{Tv} \cdot K_{Dv} = 49$  m/mn à laquelle correspond  $n = 975,3$  tr/mn

non disponible sur la machine.

On prend  $n_r = 900$  tr/mn à laquelle correspond  $V_r = 45,2$  m/mn.

### h) Taraudage machine.

Opération 80-3-3: Taraudage machine de trou dans le corps.

1°) Machine: Perceuse GSP ( FRANCE )

2) Outil: Jeu de tarauds.

3) Passe préalable, passe moyenne, passe de finition.

4) L'avance est égale au pas du filet:  $a = 1,5$  mm/tr.

5)  $V_b = 9$  m/mn,  $V = V_b = 9$  m/mn à laquelle correspond  $n = 119$  tr/mn  
non disponible sur la machine.

On prend  $n_r = 112$  tr/mn à laquelle correspond  $V_r = 8,4$  m/mn.

### i) Filetage à l'outil à fileter

Opération 30-1-6: Filetage de l'alésage du bouchon.

1) Machine: TOUE REVOLVER 1K 36 (URSS)

2) Outil: Outil à fileter d'intérieur, Carbure métallique, durée: 60 mn

3) L'avance est égale au pas du filet:  $a = 6$  mm/tr

4) 7 passes d'ébauche, 4 passes de finition.

5°)  $V_b = 50$  m/mn (p. 47),  $K_{Tv} = 0,86$  (donné)

$V = V_b \cdot K_{Tv} = 43,5$  m/mn à laquelle correspond  $n = 419,8$  tr/mn qui n'est pas disponible sur la machine.

On prend  $n_r = 315$  tr/mn à laquelle correspond  $V_r = 32,6$  m/mn

### j) RODAGE

Opération 70-1-1: Rodage de l'alésage ø 100 mm du corps

1) Machine: Machine à roder 1A 83 (URSS)

2) Outil: Rodoir à diabolos rapportés 1C 280 400 65V18 (Tyrolit)

3)  $p = 0,03 \text{ mm}$

4) et 5) avance radiale = 0,001 mm (outil expansible)

vitesse circonférentielle = 40 m/mn

vitesse de translation = 20 m/mn

### k) Rectification en chariotant

Opération 90-1-1: Rectification extérieure d'ébauche du canon.

1) Machine: Rectifieuse cylindrique universelle Modèle 3151 (URSS)

2) Meule cylindrique ø 400 mm Epaisseur  $B_M = 40 \text{ mm}$

38A 60L 5V (Tyrolit).

3) surépaisseur à enlever  $h = 0,15 \text{ mm}$

4°)  $V_{\text{Meule}} = 30 \text{ m/s}$

$V_{\text{pièce}} \approx \frac{V_{\text{Meule}}}{100} = 18 \text{ m/mn}$ ,  $n_{\text{pièce}} = 57 \text{ tr/mn}$  n'est pas disponible sur la machine. On prend  $n_p = 55 \text{ tr/mn}$  (disponible sur la machine).

5)  $a_{lb} = K' \cdot B_M \cdot n_p = \frac{3}{4} \cdot 40 \cdot 55 = 1650 \text{ mm/mn}$ ,  $K' = \frac{3}{4}$  (Tabl. p.55)

$a_1 = a_{lb} : K_1 \cdot K_2 = 1056 \text{ mm/mn}$ ,  $K_1 = 0,8$ ,

$K_2 = 0,8$  (Tabl. p.54)

$a_1 = \frac{1056}{55} = 19,2 \text{ mm/tr}$  de la pièce.

$a_{tb} = 0,023 \text{ mm par course double de la table}$  (Tabl. p.53)

$a_{tr} = a_{tb} \cdot K'_1 \cdot K'_2 = 0,012 \text{ mm par course double de la table}$ .

$K'_1 = 0,67$ ,  $K'_2 = 0,8$  (Tabl. P.56)

$a_{tr} = 0,012 \text{ mm par course double de la table}$ .

### l) Rectification en plongée.

Opération 50-1-1: Rectification en plongée du bouchon d'arrêt.

1) Machine: Rectifieuse cylindrique universelle modèle 3151 (URSS)

2) Meule cylindrique  $\varnothing$  30 mm Epaisseur  $B_M = 25$  mm

1C60K5V Tyrolit.

3)  $V_{Meule} = 20$  m/s

$$V_{pi\acute{e}ce} \approx \frac{V_{Meule}}{100} = 12 \text{ m/mn} \text{ \`a laquelle correspond } n_{pi\acute{e}ce} = 63 \frac{\text{tr}}{\text{mn}}$$

4) Les avances transversales sont du m<sup>ême</sup> ordre de grandeur que  
lors de la rectification en chariotant.

On prendra  $a_{tr} = 0,008$  mm/tr .

Récapitulatif des régimes de coupe pour le corps de la contre-poupée

N° PHASE	PHASE	N° OPERATION	OPERATION DESIGNATION	N° OUTIL	N° OUTIL	l (mm)	Ø (mm)	p (mm)	i nbre passes	a <sub>b</sub> (mm/dent)	v <sub>b</sub> (m/mn)	a <sub>r</sub> (mm/tr)	v <sub>r</sub> (m/mn)	n <sub>r</sub> (tr/mn)
-09-	FRAISAGE	10-1-1	Surfaçage (ébauche)	1	1	459	500	3,5	1	0,28	95	950	98,9	63
		10-2-1	Surfaçage (ébauche)		2	450	250	3,5	1	0,30	102	755	75,3	96
			1/2finition		"	450	250	1,0	1	0,20	102	600	94,2	120
			finition		"	450	250	0,5	1	0,15	102	476	94,2	120
		10-3-1	Surfaçage 1/2 finition		3	459	500	1,0	1	0,20	96	755	98,9	63
			finition		"	459	500	0,4	1	0,15	96	476	98,9	63
	FRAISAGE	20-1-1	Fraisage en bout (ébauche)	3	4	450	100	4,5	1	0,32	141	950	94,2	300
		20-1-2	Fraisage en bout (ébauche)		"	399	100	4,5	2	0,32	141	950	94,2	300
		20-1-3	Fraisage en bout (ébauche)		"	450	100	4,5	1	0,32	141	950	94,2	300
		20-2-1	Fraisage en bout ébauche		5	140	200	1	1	0,32	141	950	91	145

Récapitulatif des régimes de coupe pour le corps de contre - poupée ( suite )

N° PHASE	PHASE	N° OPERATION	OPERATION DESIGNATION	N° OUTIL	N° OUTIL	$\mathfrak{l}$ (mm)	$\phi$ (mm)	p (mm)	i	$a_b$ (mm/dent)	$v_b$ (m/mm)	$a_r$ (mm/min)	$v_r$ (m/min)	$n_r$ (tr/mm)
FRAISAGE	30	30-1-1	Rainurage simple (ébauche)	4	6	390	63	4,2	5	0,3	70	840	69,2	350
		30-1-2	Rainurage incliné (1 <sup>o</sup> ébauche)		7	390	40	4	1	0,3	70	840	69,2	350
			2 <sup>o</sup> ébauche		"	390	40	3	1	0,3	70	840	69,2	350
			1/2 finition		"	390	40	0,8	1	0,2	90	720	88,9	450
			finition			390	40	0,2	1	0,1	100	400	98,2	400
	30	30-1-3	Rainurage en queue d'aronde (ébauche)		8	390	63	4	1	0,3	70	840	69,2	350
			1/2 finition		"	390	63	1	1	0,2	90	720	88,9	450
			1 <sup>o</sup> finition		"	390	63	0,55	1	0,1	100	400	98,2	500
			2 <sup>o</sup> finition		"	390	63	0,05	1	0,1	100	400	98,2	500
			3 <sup>o</sup> finition		"	390	63	0,027	1	0,1	100	400	98,2	500
40	FRAISAGE	40-1-1	Rainurage incliné	1	9	390	80	2	1	0,25	35	500	32	127
50		50-1-1	Alésage ébauche et 1/2 finition	5	10	538	89	4,7	1	0,60 mm/tr	95	0,52 mm/tr	60,9	200

Récapitulatif des régimes de coupe pour le corps de contre-poupée ( suite )

N° PHASE	PHASE	N° OPERATION	OPERATION DESIGNATION	N° OUTIL	N° OUTIL	l (mm)	Ø (mm)	p (mm)	i	a <sub>b</sub> (mm/dent)	v <sub>b</sub> (m/mm)	a <sub>r</sub> (mm/mm)	v <sub>r</sub> (m/mm)	n <sub>r</sub> (tr/mm)	
50	ALESAGE	50-1-2	Dressage 1/2 finition et chanfreinage	5	11	2,5	140	-	-	-	-	0,52 mm/tr	60,9	200	
		50-1-3	Alésage finition		10	535	98,4	0,47	1	0,20 mm/tr	175	0,19 mm/tr	124	400	
		50-1-4	Dressage finition et chanfreinage		11	1,0	140	-	-	-	-	0,19 mm/tr	124	400	
60	ALESAGE	60-1-1	Alesage fin (préalésage)	5	12	534,5	99,4	0,2	1	0,10 mm/tr	200	0,097 mm/tr	125,2	400	
		60-1-2	Dressage ébauche et 1/2 finition		11	3,5	140	-	-	-	-	0,097 mm/tr	125,2	400	
		60-1-3	Alésage fin (alésage final)		12	531	99,8	0,1	1	0,10 mm/tr	200	0,097 mm/tr	125,2	400	
		60-1-4	Dressage (finition)		11	1,0	140	-	-	-	-	0,097 mm/tr	125,2	400	
70	RODAGE	70-1-1	Redage de l'alesage	12	13	530	100	0,03	30	avance radiale a <sub>r</sub> = 0,001 mm par course. Vitesse de translation = = 20 m/mm					34,5
80		80-1-1	Perçage Ø 26		28	50	26	13	1	0,92 mm/tr	23	0,50 mm/tr	18,2	224	

## Récapitulatif des régimes de coupe pour le corps de contre-poupée (suite)

N° PHASE	PHASE	N° Opération	DESIGNATION OPERATION	N° M-OUTIL	N° OUTIL	l (mm)	Ø (mm)	p (mm)	i	a <sub>b</sub> (mm/dent)	v <sub>b</sub> (n/mm)	a <sub>r</sub> (mm/mm)	v <sub>r</sub> (n/mm)	n <sub>r</sub> tr/mm)
PERCAGE	PERCAGE	80-1-2	Perçage Ø 20 mm	6	29	50	20	10	1	0,78 mm / tr	20	0,50 mm/tr	10	160
		80-1-3	Perçage Ø 14 mm		30	20	14	7	1	0,62 mm/tr	20	0,50 mm/tr	9,8	224
		80-1-4	Défonçage Ø 15,75 mm		31	20	15,75	0,875	1	0,7 mm/tr	80	0,50 mm/tr	61,8	1250
		80-1-5	Alesage Ø 16 mm		32	20	16	0,125	1	0,9 mm/tr	49	0,50 mm/tr	45,2	900
		80-2-1	Perçage Ø 17 mm		33	55	17	8,5	1	0,68 mm/tr	20	0,50 mm/tr	11,9	224
		80-2-2	Lanage Ø 28 mm		34	2	28	5,5	1	0,43 mm/tr	30	0,4 mm/tr	28,1	320
		80-2-3	Perçage Ø 6,5 mm		35	80	6,5	3,25	1	0,36 mm/tr	20	0,36 mm/tr	13	640
		80-2-4	Défonçage Ø 28 mm		36	55	28	10,75	1	0,95 mm/tr	70	0,50 mm/tr	56,2	640
		80-3-1	Défonçage Ø 45 mm		37	265	45	9,5	1	1,3 mm/tr	50	0,50 mm/tr	45,2	224
		80-3-2	Lanage Ø 50 mm		38	5	50	12	1	0,8 mm/tr	48	0,5 mm/tr	35,1	224
		80-3-3	Taraudage M 24		39	22	24	2	3 par trou	1,5 mm/tr	9	1,5 mm/tr	8,4	112
		80-3-4	Perçage Ø 8 mm		40	26	8	4	1	0,40 mm/tr	20	0,36 mm/tr	11,3	450

Récapitulatif des régimes de coupe pour le corps de contre-poupée (suite et fin).

N° PHASE	PHASE	N° Opération	Désignation Opération	N° M-OUTIL N° OUTIL	l (mm)	Ø (mm)	p (mm)	i	a <sub>b</sub> mm/dent	v <sub>b</sub> (m/mn)	a <sub>r</sub> (mm/mn)	v <sub>r</sub> (m/mn)	n <sub>r</sub> (tr/mn)
80	PERCAGE	80-3-5	Défonçage Ø 9,75 mm	41 42 43 44 45 46 47 48 49	26	9,75	0,875	1	0,40 mm/tr	60	0,36 mm/tr	55,1	1800
		80-3-6	Alésage Ø 10 mm		26	10	0,125	1	0,65 mm/tr	52	0,50 mm/tr	39,2	1250
		80-3-7	Perçage Ø 48 mm		145	48	24	1	1 mm / tr	23	0,50 mm/tr	15,56	90
		80-3-8	Défonçage Ø 49,75 mm		145	49,75	0,875	1	0,3 mm/tr	59	0,5 mm/tr	49,9	320
		80-3-9	Alésage Ø 50 mm		145	50	0,125	1	1,1 mm/tr	25	0,50	25,1	160
		80-4-1	Perçage Ø 17 mm		55	17	8,5	1	0,68 mm/tr	20	0,50 mm/tr	11,9	224
		80-4-2	Lanage Ø 28 mm		2	28	55	1	0,43 mm/tr	30	0,4 mm/tr	28,1	320
		80-4-3	Perçage Ø 6,5 mm		80	6,5	3,25	1	0,36 mm/tr	20	0,36 mm/tr	13	640
		80-4-4	Défonçage Ø 28 mm		55	28	10,75	1	0,95 mm/tr	70	0,50 mm/tr	56,2	640
90		90-1-1	TARAUDAGE	MANUEL	2	TROUS	M8		Outil N° 50				

Récapitulatif  
des Régimes de coupe pour le canon de contre-poupée

N° PHASE	PHASE	N° OPERATION	OPERATION DESIGNATION	N° OUTIL	N° OUTIL	l (mm)	Ø (mm)	p (mm)	i	a <sub>b</sub> (mm/tr)	v <sub>b</sub> (m/mn)	a <sub>r</sub> (mm/tr)	v <sub>r</sub> (m/mn)	n <sub>r</sub> (tr/mn)
10	10	10-1-1	Fraisage en bout	2	51	110	160	4 sur chaque bout	1	0,25 mm/dent	130	560 mm/mn	112,5	224
		10-1-2	Perçage trous de centrage			15	6	3	1	0,16	27	0,16	16,9	900
	20	20-1-1	Chariotage ébauche	7	53	445	110	3,3	1	1,00	148	0,8	120,8	350
	20-2-1	Chariotage ébauche				30	110	3,3	1	1,00	148	0,8	120,8	350
	30	30-1-1	Perçage profond ébau.	7	54	475	37	18,5	1	0,1	110	0,1	104,5	900
		30-1-2	Alésage ébau.			350	55	3	3	0,50	171	0,45	95,8	710
40	40	40-1-1	Alésage conique ébauche	7	56		37	2	1	0,45	187	0,45	104,5	900
		40-1-2	Alésage conique (1/2 fin.)				41	1	1	0,32	235	0,315	115,8	900
			Alésage conique (finition)				43,6	0,3	1	0,20	296	0,20	151,2	1120
	40-2	40-2-1	Alésage cylin. (1/2 finition)	7	57	55	55	0,8	3	0,32	232	0,315	122,6	710
		40-2-2	Alésage (finition)			55	60	0,1	1	0,8	15	0,77	13,3	71

Récapitulatif des régimes de coupe pour le canon de contre à poupée (suite)

N° PHASE	PHASE	N° OPERATION	OPERATION DESIGNATION	N° OUTIL	N° OUTIL	l (mm)	Ø (mm)	p (mm)	i	a <sub>t</sub> (mm/tr)	v <sub>b</sub> (m/mn)	a <sub>r</sub> (mm/tr)	v <sub>r</sub> (m/mn)	n <sub>r</sub> (tr/mn)		
		40-2-3	Chanfreinage		59	-	-	-	-	-	-	-	-	710		
50	50-1-1	Chariotage (1/2 finition)		7	60	445	103,4	1,0	1	0,38	220	0,38	181,8	560		
					61	445	101,4	0,5	1	0,25	280	0,25	226,0	710		
	50-1-3	Chariotage			62	-	-	-	-	-	-	-	-	710		
	50-2-1	Chariotage (1/2 finition)			60	30	103,4	1,0	1	0,38	220	0,38	181,8	560		
					61	30	101,4	0,5	1	0,25	280	0,25	226,0	710		
	50-2-3	Chanfreinage			62	-	-	-	-	-	-	-	-	710		
60	60-1-1	Rainurage		4	63	300	80	10	1	0,09 mm/dent	45	291 mm/mn	45,2	180		
					64	226	60	2	1	0,09 mm/dent	43	421 mm/mn	48,9	260		
	60-1-3	Fraisage			65	8	15	7,5	1	-	-	70 mm/mn	12,2	260		
	60-1-4	Perçage			66	16	10,5	5,25	1	0,25	25	88 mm/mn	9,3	300		

Récapitulatif des régimes de coupe pour le canon de contre-poupée (suite et fin)

N° PHASE	PHASE	N° OPERATION	OPERATION DESIGNATION	N° OUTIL	N° OUTIL	l (mm)	Ø (mm)	p (mm)	i	a <sub>b</sub> (mm/tr)	v <sub>b</sub> (m/mn)	a <sub>r</sub> (mm/tr)	v <sub>r</sub> (m/mn)	n <sub>r</sub> (tr/mn)
70		70-1-1	Perçage	67	29	8,4	4,2	4 trous	0,20	28	0,18	16,8	640	
80			T R A I T E M E N T      T H E R M I Q U E											
90	RECTIFICATION	90-1-1	Rectificati- on cylin. extérieure (ébauche) puis finition	11	390	100	$a_{tr} = 0,012 \text{ mm}$	13	$a_1 = 1056 \text{ mm/mn}$	-	-			
	RECTIFICATION	90-1-2	Rectificati- on cylind. ext. ( éb. ) puis finition		390	100	$a_{tr} = 0,008 \text{ mm}$	7	$a_1 = 293 \text{ mm/mn}$	-	-			
100	RECTIFICATION	100-1-1	Rectificati- on de l'ale- sage conique ébauche puis finition	11	61	100	$a_{tr} = 0,012 \text{ mm}$	13	$a_1 = 1056 \text{ mm/mn}$	-	-			
	RECTIFICATION				61	100	$a_{tr} = 0,008 \text{ mm}$	7	$a_1 = 293 \text{ mm/mn}$	-	-			
110		TARAUDAGE MANUEL		N° 68	trou M10				N° 69 trou M12			Vitesse de la meule =20 m/s	Vitesse de la meule =30 m/s	
												rotation de la pièce pièce np=86 tr/mm	rotation de la pièce $n_p = 55 \text{ tr/mm}$	

Récapitulatif des régimes de coupe pour le bouchon d'arrêt de contre-poupée

N° PHASE	PHASE	N° OPERATION	OPERATION DESIGNATION	N° OUTIL M	N° OUTIL H	(mm)	Ø (mm)	p (mm)	i	a <sub>b</sub> (mm/tr)	v <sub>b</sub> (m/mn)	a <sub>r</sub> (mm/tr)	v <sub>r</sub> (m/mn)	n <sub>r</sub> (tr/mn)
-89-	TOURNAGE	10-1-1	Dressage (ébauche)	10	14	41	102	2	1	1,1	82	1,06	64	200
		10-1-2	Dressage (finition)			41	102	1	1	0,28	144	0,28	100,8	315
		10-1-2	Chariotage (ébauche)			13	102	2	1	1,00	82	1,00	64	200
		10-1-3	Chanfreinage		15	-	-	-	-	-	-	-	-	200
-	TOURNAGE	20-1-1	Dressage (ébauche)	9	16	23	66	3	1	0,8	90	0,8	65,2	315
		20-1-2	Dressage (ébauche)		17	15	96	2,5	1	1,1	78	1,06	60,2	200
		20-1-3	Défonçage		18	55	20	2,87 <sub>5</sub>	1	0,8	65	0,71	19,7	315
		20-1-4	Chariotage (ébauche)		19	45	66	2,3	1	0,8	88	0,71	65,2	315
		20-1-5	Préalésage (ébauche)		20	55	25,9	0,075	1	0,85	32	0,84	36,6	
		20-1-6	A Lösage Final (finition)		21	55	26	0,05	1	0,85	32	0,84	36,7	

Récapitulatif des régimes de coupe pour le bouchon d'arrêt de contre-poupée (suite et fin)

N° PHASE	PHASE	N° OPERATION	OPERATION DESIGNATION	N° OUTIL M	N° OUTIL L	l (mm)	Ø (mm)	p (mm)	i	$a_b$ (mm/tr)	$v_b$ (m/mn)	$a_r$ (mm/tr)	$v_r$ (m/mn)	$n_r$ (tr/mn)
TOURNAGE	30	30-1-1	Chariotage (1/2 finition puis finition)	10	22	45	63,4	1	1	0,26	148	0,25	122	630
						45	61,4	0,5	1	0,25	148	0,25	118	630
	30-1-2	Chanfreinage ext. et int.	10	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630
	30-1-3	Dressage (finition)		22	15			0,5	1	0,20	158	0,20	150,7	500
	30-1-4	Saignage	23	1	-	12	1	-	-	-	-	0,07	150,7	500
	30-1-5	Chambrage		24	5	-	5	1	-	-	-	manuelle	150,7	500
	30-1-6	Filetage	25	55	32	-	7 éb. 4 fin	-	-	50	6	31,7	315	
40	PERÇAGE	40-1-1	Perçage 4 trous Ø 11 mm	6	26	10	11	5,5	1	0,30	24	0,25	15,5	450
50	RECTIFICATION	50-1-1	Rectification cylindrique extérieure en plongée	11		33	60	$a_{tr} = 0,008$ mm/tr	-	-	-	1	Vitesse Meule = 20 m/s	Rotation Pièce = 63 tr/mm

## PIECE : AXE

## TABLEAU RECAPITULATIF DES REGIMES DE COUPE

N° PHASE	PHASE	N° OPERATION	Opération.	N° M/ Outil	N° Outil.	l (mm)	Ø (mm)	P (mm)	i	$a_b$ (mm/tr)	$v_b$ (m/mn)	$a_r$ (mm/tr)	$v_r$ (m/mn)	$n_r$ (tr)	
30	TOURNAGE	30-1-1	Chariotage par copiage.	8	78	132	35	3,5	1	0,43	184	0,40	78	710	
		30-1-2	Demie finition		79	150	35	1	1	0,31	246	0,28	78	710	
			Finition			150	33	0,3	1	0,18	300	0,18	109,9	1000	
		30-1-3	Saignage et chanfreinage ebauche.		80	4,7	22,4	4							
					80	1,95	25,4	2	1	0,43	182	0,48	70,3	1000	
					80	3,95	32,4	2							
			Saignage demie finition		80	4,7	22,4	0,9	1	0,31	246	0,48	70,3	1000	
			drossage.		80	1,95	25,4	0,1	1	0,18	300	0,48	70,3	1000	
		30-1-4	Filetage métrique.		81	16	15		3 Ebau 2 Fini.	3	115	3	20,1	400	
40	Rai- nage	40-1-1	Rainurage.	4	82	40	6	3,8+0,16	1	$a_d=0,08$	90	480 mm/mn	90	2000	
50	RECTIFICATION	50-1-1	Rectification en plongee	11 Meule 50A60M4V tyroli		17	32	-	-	$a_{tb}=0,013$	18	0,005	18	165	
		50-1-2	Rectification Ebauche.		51	25,4	-	-	25	$a_{lb}=1650$	13	888 mm/mn	13	165	
		50-1-3			48	22,4	-	-		$a_{tb}=0,011$	11,6	$a_t=0,007$	11,6	165	
		50-1-4	Rectification finition		51	25,4	-	-	12	$a_{lb}=1650$	13	784 mm/mn	13	165	
		50-1-5			48	22,4	-	-		$a_{tb}=0,011$	11,6	0,005	11,6	165	

~~~~~  
^ TEMPS TOTAL D'EXECUTION ^  
~~~~~

Nous avons établi dans ce qui a précédé tous les régimes de coupe nécessaires au calcul du temps de coupe  $T_c$  pour chaque opération réalisée sur chaque pièce, les calculs sont faits à l'aide d'un formulaire donné par les tableaux pages 73-74 selon le type d'usinage. Il représente le temps principal. Pour établir le temps d'exécution total (ou temps alloué à l'ouvrier pour la fabrication de l'objet) nous avons besoin de calculer aussi les temps manuels  $T_m$  et les temps d'arrangement  $T_a$  exprimés en mn. Le schéma de composition du temps d'exécution  $T_e$  est donné en page.

Les temps d'arrangement  $T_a$  sont les temps nécessaires à la mise en train du travail, c'est à dire à la lecture du dessin, à la recherche des outils et instruments de mesure, à la préparation de la machine etc... Les temps d'arrangement ne se comptent qu'une fois par série de 50 pièces.

Les temps manuels  $T_m$  comprennent la mise en place de la pièce, son serrage, l'approche de la pièce par l'outil, les mesures, contrôles et réglages en cours d'usinage, le desserrage et l'enlèvement de la pièce. Les temps manuels s'additionnent aux temps de coupe pour former le temps de base  $T_b$  et se comptent autant de fois qu'il y a de pièces par série c'est-à-dire à chaque opération.

Les temps supplémentaires de pértes  $T_s$  se composent des nettoyages, des graissages, des contrôles supplémentaires, de l'évacuation des copeaux, des absences pour besoins personnels, de la mise en marche et de l'arrêt des machines, etc... Ils varient de 6 à 15 % du temps de base. On prend 15 %.

Les tableaux (pages 73 à 79) nous donnent ces valeurs.

Pour des raisons de commodité de calculs nous avons calculé le  $T_a$  et le  $T_m$  pour chaque phase pour calculer le  $T_e$  par phase.

^ ^ ^ ^ ^  
^ TABLEAU FORMULAIRE DES TEMPS DE COUPE. ^  
^ ^ ^ ^ ^

OPERATION	TEMPS DE COUPE $T_c$ (mn)	DEGAGEMENT $l_2$ (mm)	ENGAGEMENT $l_1$ ( mm )
Tournage longitudinal et dressage.	$T = \frac{l + l_1 + l_2}{a \times n} \times i.$	1 à 3 mm	$l_1 = \frac{P}{t g \alpha} + (0,5 \text{ à } 2) \text{ mm}$
Tronçonnage.	$T = \frac{l + l_1 + l_2}{a \times n} \times i.$	0,5 à 2	0,5 à 2
Filetage	$T = \frac{l + l_1 + l_2}{a \times n} \times i.$	(1 à 3) x pas	(1 à 3) x pas.
Fraisage	$T = \frac{l + l_1 + l_2}{a \times n} \times i$	1 à 6	$l_1 = \sqrt{F(D - b)} + (0,5 \text{ à } 3)$
Fraisage des rainures	$T = \frac{h + (0,5 \text{ à } 1)}{a_{\text{vert}}} + \frac{(l - d)}{a_{\text{hor}}}$	"	d= diametre de la fraise.
Fraisage Cylindrique.	$T = \frac{l + l_1 + l_2}{a \times n} \times i$	1 à 3	$l_1 = \sqrt{h(D - h)} + (0,5 \text{ à } 3)$
Fraisage Cylindrique à outil rapporté	$T = \frac{l + l_1 + l_2}{a \times n} \times i$	1 à 6	$l_1 = 0,5(D - \sqrt{D^2 - b^2}) + \frac{h}{t g \alpha}$
Perçage au foret et tamage.	$T = \frac{l + l_1}{a \times n}$	1 à 3	$l_1 = 0,3 d$
Alesage à 1*alesoir.	$T = \frac{l + l_1 + l_2}{a \times n}$	0,3 à 0,5	$l_1 = \frac{D - d}{2} \cdot \text{Cotg } \alpha + (0,5 \text{ à } 2)$
Taraudage	$T = 2 \times \frac{l + l_1 + l_2}{a \times n}$	(2 à 3) x Pas du filet	( 1 à 3 ) x Pas du filet.

FORMULAIRE DES TEMPS DE COUPE ( SUITE )


OPERATION	TEMPS DE COUPE $T_c$ (mn)	DEGAGEMENT $l_2$ (mm)	ENGAGEMENT $l_1$ (mm) LONGUEUR D'USINAGE $L$ (mm)
Rodage	$T_c = \frac{h}{a_r \times n_x}$	Vitesse $n_x = \frac{1000 V}{2(l + l_1 + l_2)}$	$l_1 = l_2 = 25$ mm
Rectification en plongée	$T_c = \frac{h}{a_{tr} \times n_p} K$	»	
Rectification	$T_c = \frac{L}{a_1 \times n_p} \times \frac{h}{a_{tr}} K$	»	$L = l - (0,2 \text{ à } 0,4) B_M$

COEFFICIENT DE CORRECTION K EN RECTIFICATION POUR LE TEMPS DE COUPE.

K	Finition	Ebauche
	1,2 à 1,4	1,3 à 1,7

SCHEMA DE LA COMPOSITION DU TEMPS TOTAL

D'EXECUTION.

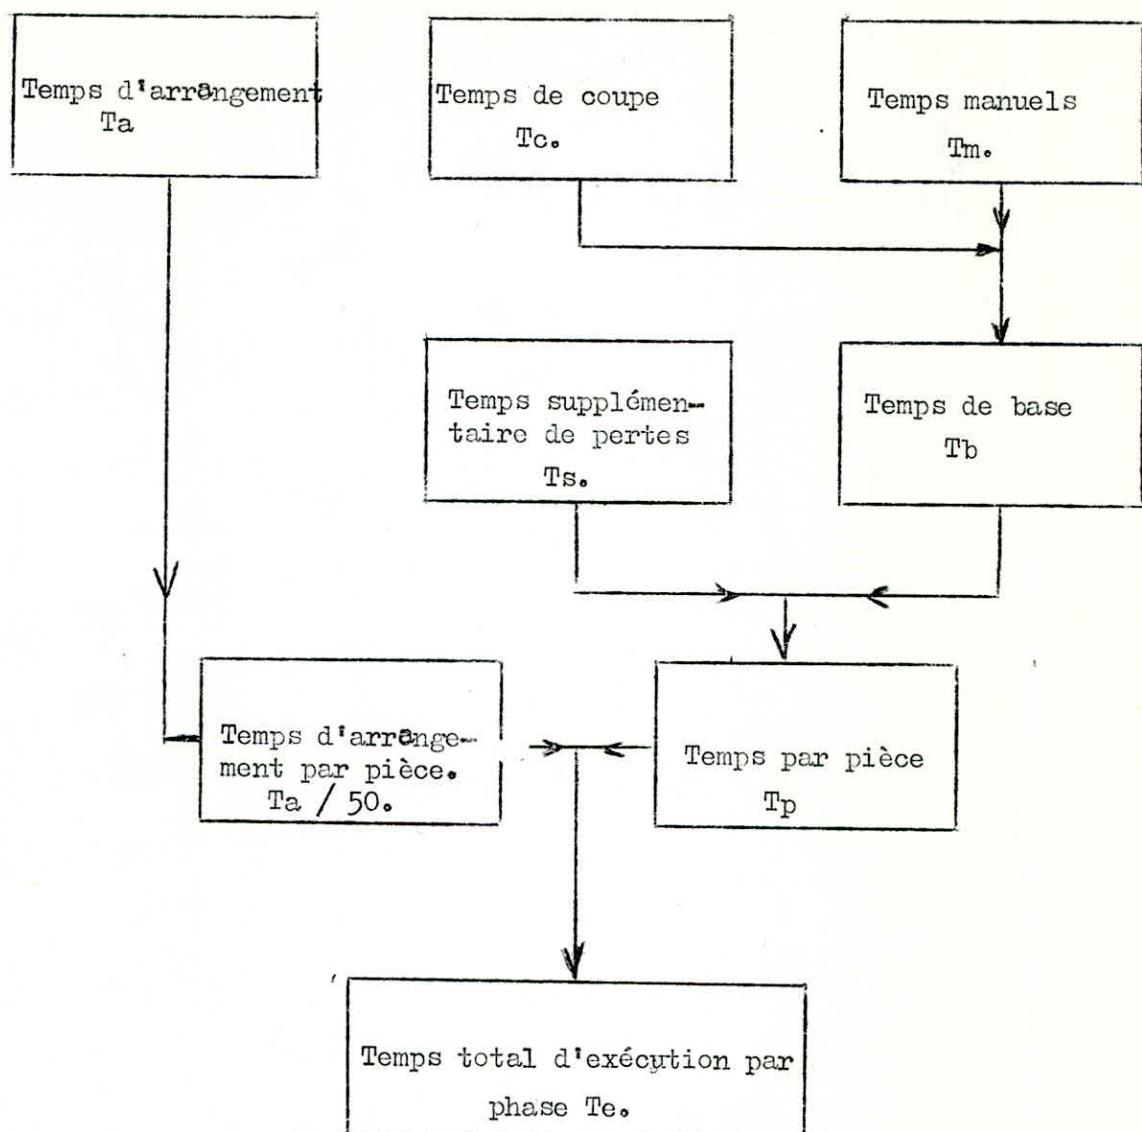

Ta = Temps d'arrangement

Tc = Temps de coupe

Tm = Temps manuels

Tb = Temps de base  
= Tc + Tm

Ts = Temps supplémentaires de pertes  
= 6 - 15 % de Tb

Tp = Temps par pièce  
= Tb + Ts = 1,15 Tb.

Te = Temps total d'exécution/Phase  
= Ta / 50 + Tp.

**TEMPS D'ARRANGEMENT Ta**

Mise en train	Minutes.
Etude du dessin, déplacement outillage	10
Temps supplémentaire pour chaque outil.	1
Installation en fonction du serage.	Minutes.
Travail entre pointes	8
Travail sur tasseau	10
Travail sur mandrin 3 mors	8
Travail sur plateau au mors doux	14
Montage de la lunette	10
Installation en fonction de l'opération	Minutes.
Montage et réglage d'un bimini (démontage compris).	3
Pour chaque réglage supplémentaire.	1
Mandrin de contre perçage (démontage compris).	2
Préparation pour tournage conique (sans essai)	12
Préparation pour filetage extérieur (sans montage des roues).	6
Préparation pour filetage intérieur (sans montage des roues).	8
Montage des roues pour filetage	10

**TEMPS AU TOURNAGE**

TEMPS MANUELS Tm.					
Manutention et serrage.	Kg	0 à 2,5	2,5 à 5	5 à 25	25 à 50
Prendre pièce d'une table		0,1	0,15	0,2	-
Serrer entre pointe		1	1,6	3	6
Sur tasseau		2	2,5	3,5	4,5 à 8
Dans mandrin 3 mors.		0,3	0,5	0,8	1 à 2
Sur plateau 4 mors		1	1,5	2	2 à 4
En lunette		0,5	1	1,5	2 à 4
Réglage, mesure					
Ebauche				1° Passe	Passe suivantes
Finition $\pm 0,1$ mm				1	0,3
Finition $\pm 0,01$ mm				1,3	0,6
				2	1,3

T E M P S      A U      P E R C A G E

TEMPS D'ARRANGEMENT	Ta	
Mise en train	Minutes	
Etude du dessin, déplacement outillage.	10	
Préparation de la machine (réglage table etc...)	4	
Pour chaque outil supplémentaire	1	
Installation en fonction du serrage)	Minutes.	
Fixation d'une butée	1	
Réglage d'un étau	1,5	
Réglage des cales d'épaisseur	2	
Posage avec brides	4	
Montage sur équerre, incliner la table	8	
Installation en fonction de l'opération	Minutes.	
Montage et réglage d'un foret	1,5	
Montage et réglage d'un appareil à tarauder	6	
Montage et réglage d'un alesoir expansible	4	
Montage et réglage d'un porte lame	4	

TEMPS MANUELS Tm	
Manutention serrage, mesure	Minutes
Prendre et serrer la pièce	0,5 à 1
Contrôle des profondeurs	0,5

**TEMPS AU FRAISAGE**

---

TEMPS D'ARRANGEMENT Ta						
	Mise en train	Minutes				
Etude du dessin déplacement outillage		10				
Pour chaque outil supplémentaire		1				
Installation en fonction du serrage et de l'opération						
Genre de serrage	Genre de montage.					
	1 fraise	2 fraises	3 fraises	4 Fraises		
avec bride	21	26	29	32		
dans un étau	21	26	29	32		
dans un petit montage	21	26	29	32		
dans un grand montage	28	33	36	39		
sur une équerre	28	33	36	39		
sur diviseur	32	37	40	43		
Supplément pour travail avec 1 bras porte fraise 5 à 15 mn						
Fraisage additionnel avec le même outillage 5-15 mn						

TEMPS MANUELS Tm				
Manutention et serrage	0 à 2 Kg	2 à 10	10 à 25	
Serrage avec brides	1,5 à 2	2,5 à 3	3,5 à 5	
Serrage dans un étau	1 à 2	1,5 à 2,5	2 à 3,5	
Serrage dans un montage simple.	1 à 2,5	2,5	3,5	
Serrage sur une équerre.	2 à 3	3 à 4	4 à 6	
Serrage sur diviseur(Noz)	0,5-1	1-1,5	1,5 - 2	
Serrage sur div. (c.Poingte)	1 - 1,5	1,5 - 2,5	2,5 - 3	
Serrage sur diviseur (mordrin),	1 - 2	3 - 4	4 - 5	
Réglage mesure	d'après règle de la machine	d'après jauge.	Régler 2 côtés simultanément.	
Ébauche	0,5	...	1,2	
Finition $\pm 0,1$ mm	0,5	2	2,5	
Finition $\pm 0,01$ mm	1,5	3	4	

TEMPS AU MEULAGE.

TEMPS D'ARRANGEMENT Ta	
	Minutes
Mise en train.	
Etude du dessin, déplacement outillage	8
Préparer meule.	6
Réglage vitesse avances butées.	6
Pour chaque ø supplémentaire de la même place	2
Installation en fonction du serrage et de l'opération.	Minutes
Meulage en lunette	3
Meulage en mandrin	3
Meulage en pince extensible	4
Réglage pour meulage cylindrique conique	7
Changer la meule.	5

TEMPS MANUELS				
Manutention et serrage.	0,- 2,5 Kg	2,5 - 5 Kg	5 - 10 Kg	10-25 Kg.
Serrer et desserer	0,5	0,6	0,8	1,5
Retourner la pièce.	0,4	0,5	0,6	1
Longueur à rectifier en mm.				
Réglage et mesure	100	200	400	800
Précision selon qualité 7.	0,7	1,2	1,6	2
Precision selon la qualité 6.	1	1,8	2,3	3
Precision selon la qualité 5.	1,4	2,4	3	4

EXEMPLES DE CALCUL DES TEMPS DE COUPE.

1) Fraisage en bout.

Usinage du canon de contre-poupées

Opération 20-1-1 : Fraisage en bout.

$$l_1 = 4(160 - 100) + 22,51 = 18 \text{ mm}, l_2 = 2 \text{ mm}, l = 100 \text{ mm}$$

$$a = 2,5 \text{ mm/tr}, n = 224 \text{ tr/mn}.$$

$$T_c = \frac{100 + 18 + 2}{2,5 \cdot 224} \quad T_c = 0,21 \text{ mn}$$

2) Fraisage de rainure. Opér. 60-1-2 pour le canon.

$$l = 226 \text{ mm}, d = 60 \text{ mm}, a_1 = 421 \text{ mm/mn} \quad T_c = \frac{226 - 60}{421} = 0,39 \text{ mn}$$

3) Perçage au foret. Opér. 30-1-1 pour le canon.

$$l = 475 \text{ mm}, l_1 = 12 \text{ mm}, a = 0,1 \text{ mm/tr}, n = 900 \text{ tr/mn}$$

$$T_c = \frac{475 + 12}{0,1 \cdot 900} = 5,40 \text{ mn}$$

4) Alésage à l'alésoir. Opér. 40 - 2 - 2

$$l = 55 \text{ mm}, l_1 = 2 \text{ mm}, a = 0,77 \text{ mm/tr}, n = 71 \text{ tr/mn}, l_2 = 0,5 \text{ mm}.$$

$$T_c = \frac{55 + 2 + 0,5}{0,77 \cdot 71} = 1,104 \text{ mn}$$

5) Serrage. Opér. 80-3-3 pour le corps.

$$L l = 265 \text{ mm}, l = 22 \text{ mm}, l_1 = 3 \text{ mm}, l_2 = 3 \text{ mm}, a = 1,5 \text{ mm/tr}, n = 112 \text{ tr/mn}$$

$$T_c = \frac{3 + 22 + 3}{1,5 \cdot 112} \cdot 2 = 0,33 \text{ Mn pour une passe et un trou.}$$

6) Tournage longitudinal. Opération 50-1-1 pour le canon.

$$l = 445 \text{ mm}, l_1 = 3 \text{ mm}, l_2 = 0 \text{ mm}, i = 1, a = 0,38 \text{ mm/tr}, n = 560 \text{ tr/mn}.$$

$$T_c = \frac{445 + 3}{0,38 \cdot 560} = 2,11 \text{ mn}$$

7) Tournage transversal (dressage ou tronçonnage).

Opér. 20-1-1 pour l'écrou (Bouchon d'arrêt)

$$l = 23 \text{ mm}, l_1 = 4 \text{ mm}, l_2 = 3 \text{ mm}, i = 1, a = 0,8 \text{ mm/tr}, n = 530 \text{ tr/mn}.$$

$$T_c = \frac{23 + 4 + 3}{0,8 \cdot 530} = 0,12 \text{ mn}$$

8) Filetage à l'outil.

Opération 30-1-6 pour l'écrou.

$l=55 \text{ mm}, l_1=6 \text{ mm}, l_2=6 \text{ mm}, i=15 \text{ passes}, a=6 \text{ mm/tr}, n=315 \text{ tr/mn}$ .

$$T_c = 2 \frac{55 + 6 + 6}{6 \cdot 315} \cdot 15 = 1,20 \text{ mn}$$

9) Rectification Exterieure ou intérieure.

Opération 90-1-1 pour le canon.

$l=390 \text{ mm}, B_M=40 \text{ mm}, h=0,15 \text{ mm}, a_1=1056 \text{ mm/mn}, a_{tr}=0,012 \text{ mm}, K=1,5$

$$T_c = \frac{390 - 0,3 \cdot 40}{1056} \cdot \frac{0,15}{0,012} = 7,06 \text{ mn}$$

10) Rectification en plongée.

Opération 50-1-1 pour l'écrou.

$h=0,2 \text{ mm}, a_{tr}=0,008 \text{ mm}, n_p=63 \text{ tr/mn}, K=1,4$ .

$$T_c = \frac{0,2}{0,008 \cdot 63} \cdot 1,4 = 0,56 \text{ mn}$$

11) RoDage.

Opération 70-1-1 pour le corps.

$a_r=0,001 \text{ mm}, V_n=40 \text{ m/mn}, l=530 \text{ mm}, l_1=l_2=25 \text{ mm}, h=0,03 \text{ mm}$ .

$$n_x = \frac{40 \cdot 1000}{2(530 + 25 + 25)} = 34,5 \text{ min}^{-1}$$

$$T_c = \frac{0,003}{0,001 \cdot 34,5} = 0,87 \text{ mn} .$$

CALCUL DETAILLE DU TEMPS MANUEL Tm.  
POUR LA PHASE 20. DE L'AXE EN TOURNAGE.

OPERATION	Tm / Opérations	Nombre Opér.	Tm(mn).
Serrer entre pointes.	1	2	1
Montage en lunette.	0,5	2	1
Retourner pièce.	0,4	1	0,4
Demontage pièce.	0,5	1	0,5
Démontage lunette.	0,2	2	0,4
Réglage mesure ébauche 1 <sup>o</sup> passe.	1	2	2
Réglage mesure ébauche passes suivantes.	0,3	14	4,2
Réglage mesure demi-finition	0,6	4	2,4
Réglage mesure finition	1,3	1	1,3
Prendre piece	0,1	1	0,1
Poser piece	0,1	1	0,1

CALCUL DETAILLE DU TEMPS D'ARRANGEMENT  
POUR LA PHASE 20.

OPERATION	Ta (mn)
Etude dessin- déplacement outillage.	10
Ts / Outil	6
Travail entre-pointe.	8
Montage de la lunette.	10
Montage-demontage outil Reglage.	9
Preparation pour filetage exterieur.	6

Récapitulatif des temps pour le corps de contre-poupée.

N° PHASE	PHASE	N° OPERATION	OPERATION DESIGNATION	N° OUTIL	L (mm)	a (mm/mn)	n (tr/mn)	i	Tc (mn)	Tm (mn)	Tp (mn)	Ta/50 (mn)	Te (mn)	
10	FRAISAGE	10-1-1	Surfaçage (ébauche )	1	483	950	63	1	0,51					
		10-2-1	Surfaçage ( ébauche )		472	755	96	1	0,63					
			Surfaçage (1/2 finition)		466	600	120	1	0,78					
			Surfaçage ( finition )		463	476	120	1	0,97					
		10-3-1	Surfaçage (1/2 finition)		478	755	63	1	0,63					
			Surfaçage (finition )		473	476	63	1	0,99	18,4	26,35	0,69	27,04	
20	FRAISAGE	20-1-1	Fraisage en bout ( ébauche )	3	472	950	300	1	0,50					
		20-1-2	Fraisage en bout ( ébauche )		421	950	300	2	0,89					

Récapitulatif des temps pour le corps de contre-poupée (suite)

N° PHASE	PHASE	N° Opérati on	OPERATION DESIGNATION	N° MOUL	L (mm)	a (mm/mm)	n tr/mm	i	Tc ( mn )	Tm ( mn )	Tp ( mn )	Ta/50 ( mn )	Te ( mn )
20	Fraisage	20-1-3	Fraisage en bout (ébauche)	1	472	950	300	1	0,50	.	1	.	.
		20-2-1	Fraisage en bout (ébauche)		161	950	145	1	0,17	8,4	12,03	0,69	12,72
30	FRAISAGE	30-1-1	Rainurage simple (ébauche)	4	410	840	350	5	2,45				
		30-1-2	Rainurage incliné 1° ébauche		410	840	350	1	0,49				
			2° ébauche		410	840	350	1	0,49				
			1/2 finition		410	720	450	1	0,57				
			finition		410	400	500	1	1,03				
		30-1-3	Rainurage en queue d'aronde (ébauche)	5	410	840	350	1	0,49				
			1/2 FINITION		410	720	450	1	0,57				
			1° finition		410	400	500	1	1,03				

Récapitulatif des temps pour le corps de contre-poupée (suite)

N° PHASE	PHASE	N° D'OPÉ- RATION	OPERATION DESIGNATION	N° M-OUTIL	L (mm)	a mm/mn	n tr/mn	i	Tc (mn)	Tm (mn)	Tp (mn)	Ta/ <sup>50</sup> (mn)	Te (mn)
30	FRAT SAGE		2° finition		410	400	500	1	1,03				
			3° finition		410	400	500	1	1,03	6	17,46	0,48	17,94
40	ALESSAGE	40-1-1	Rainurage incliné	1	410	500	127	1	0,82	5,4	7,15	0,25	7,4
50		50-1-1	Alésage ébauche et 1/2 finition	5	539	0,52 mm/tr	200	1	5,18				
		50-1-2	et dressage 1/2 finition et chanfrein.										
		50-1-3	Alésage finition										
		50-1-4	dressage finition et chanfreinage							23,5	39,49	0,72	40,21
60	ALESSAGE	60-1-1	Alésage fin (préalésage)	5	538	0,097 mm/tr	400	1	13,9				
		60-1-2	Dressage éb. et 1/2 finition										

Récapitulatif des temps pour le corps de contre-poupée (suite)

N° PHASE	PHASE	N° D'OPERA- TION.	DESIGNATION OPERATION	N° M-OUTIL	L (mm)	(mm <sup>a</sup> /tr)	n tr/mn	i	Tc (mn)	Tm (mn)	Tp (mn)	T <sub>50</sub> (mn)	T <sub>e</sub> (mn)
60	ALESAGE	60-1-3	Alésage fin (alésage fi- nal)		538	0,097 mm/tr	400	1	13,9	18,2	52,9	0,74	53,7
		60-1-4	dressage (finition)										
70	RODAGE	70-1-1	Rodage de l'alésage	12	580	avance radiale égale 0,001 mm par course	34,5	30	0,87	6	7,9	0,62	8,52
		80-1-1	Perçage Ø 26 mm										
PERCAGE		80-1-2	Perçage Ø 20 mm	6	62	0,50 mm/tr	224	4 trous	2,21				
		80-1-3	Perçage Ø 14 mm		60	0,50 mm/tr	160	4 trous	3,0				
		80-1-4	Défonçage Ø 15,75 mm		58	0,50 mm/tr	224	1 trou	0,52				
		80-1-5	Alésage Ø 16 mm		28	0,50 mm/tr	1250	11 trous	0,04				
		80-2-1	Perçage Ø 17 mm		28	0,50 mm/tr	900	1 trou	0,06				
					65	0,50 mm/tr	224	11 trous	0,58				

**Récapitulatif des temps pour le corps de contre-poupée (suite et fin).**

N°	PHASE	N°	DESIGNATION	N°	M-OUTIL	L (mm)	a (mm/mn)	n (tr/mn)	i	Tc (mn)	Tm (mn)	Tp (mn)	Ta/50 (mn)	Te (mn)	
80	PERÇAGE	80-2-2	Lamage Ø28 mm	6	10	: 0,4 mm/tr	320	1 trou		0,08					
		80-2-3	Perçage Ø 6,5 mm		81	0,36 mm/tr	640	1 trou		0,35					
		80-2-4	Défonçage Ø 28 mm		63	0,50 mm/tr	640	1 trou		0,20					
		80-3-1	Défonçage Ø 45 mm		275	0,50 mm/tr	224	1 trou		1,72					
		80-3-2	Lamage Ø 50 mm		15	0,50 mm/tr	224	3 trous		0,40					
		80-3-3	Taraudage M 24		28	1,5 mm/tr	112	4 trou 3 passe		4,0					
		80-3-4	Perçage Ø 8 mm		32	0,36 mm/tr	450	1 trou		0,19					
		80-3-5	Défonçage Ø 9,75 mm		32	0,36 mm/tr	1800	1 trou		0,05					
		80-3-6	Alésage Ø 10 mm		32	0,50 mm/tr	1250	1 trou		0,05					
		80-3-7	Perçage Ø 48 mm		160	0,50 mm/tr	90	1 trou		3,54					
		80-3-8	Défonçage Ø 49,75 mm		160	0,50 mm/tr	320	1 trou		1,0					
		80-3-9	Alésage Ø 50 mm		160	0,50 mm/tr	160	1 trou		2,0					
		80-4-1	Perçage Ø 17 mm		65	0,50 mm/tr	224	1 trou		0,58					
		80-4-2	Lamage Ø 28 mm		10	0,4 mm/tr	320	1 trou		0,08					
		80-4-3	Perçage Ø 6,5 mm		81	0,36 mm/tr	640	1 trou		0,35					
		80-4-4	Défonçage Ø 28 mm		63	0,50 mm/tr	640	1 trou		0,20					
90		90-1-1	Taraudage manuel		-	1,25 mm/tr		2 trous	6,0						

Récapitulatif des temps pour le canon de contre-poupée

N° PHASE	PHASE	N° OPERATION	OPERATION DESIGNATION	N° M-OUTIL	L (mm)	a (mm/tr)	n (tr/mm)	i	Tc (mn)	Tm (mn)	Tp (mn)	Ta/50 (mn)	Te (mn)
10	FRAISAGE	10-1-1	Fraisage en bout	2	120	560 mm/mn	224	1	0,21				
		10-1-2	Perçage de 2 trous de centrage		17	0,16 mm/tr	900	1	0,10	2,25	2,29	0,4	3,37
20	TOURNAGE	20-1-1	Chariotage	7	449	0,8 mm/tr	350	1	1,60				
		20-2-1	Chariotage		34	0,8 mm/tr	350	1	0,12	18,8	23,6	0,6	24,2
30	TOURNAGE	30-1-1	Perçage profond		486	0,10 mm/tr	900	1	5,40				
		30-1-2	Alésage (Ebauche)		354	0,45 mm/tr	710	3	3,32	9,5	20,95	0,82	21,77
40	TOURNAGE	40-1-1	Alesage conique ( Ebauche )	7	85	0,45 mm/tr	900	1	0,21				
		40-1-2	Alesage conique ( 1/2 finition )		123	0,32 mm/tr	900	1	0,43				
			Alesage conique ( finition )		125	0,20 mm/tr	1120	1	0,56				

Récapitulatif des temps pour le canon de contre-poupée (suite)

N° PHASE	PHASE	N° OPERATION	OPERATION DESIGNATION	N° OUTIL	L (mm)	a (mm/tr)	n (tr/mm)	i	Tc (mn)	Tm (mn)	Tp (mn)	Ta/50 (mn)	Te (mn)	
TOURNAGE	TOURNAGE	40-2-1	Alésage (1/2 finition)	58	58	0,315 mm/tr	710	3	0,78					
		40-2-2	Alésage finition		57	0,77 mm/tr	71	1	1,04					
		40-2-3	Chanfreinage		-	-	--	-	0,07	15,7	21,53	0,36	22,49	
50	TOURNAGE	50-1-1	Chariotage (1/2 finition)	7	448	0,38 mm/tr	560	1	2,11					
		50-1-2	Chariotage (finition)		448	0,25 mm/tr	710	1	2,52					
		50-1-3	Chanfreinage		-	-	-	-	0,07					
		50-2-1	Chariotage (1/2 finition)	34	34	0,38 mm/tr	560	1	0,16					
		50-2-2	Chariotage (finition)		34	0,25 mm/tr	710	1	0,19					
		50-2-3	Chanfreinage		-	-	-	-	0,07	20,5	29,46	0,56	30	
60		60-1-1	Rainurage	4	220	291 mm/mn	180	1	0,76					
		60-1-2	Rainurage		166	421 mm/mn	260	1	0,39					

RECAPITULATIF DES TEMPS POUR LE CANON DE CONTRE - POUPEE (SUITE)

PHASE	PHASE	N° OPERATION	DESIGNA-TION OPERATION	MACHINE OUTIL	L (mm)	a (mm/tr)	n (tr/mn)	i	Tc (mn)	Tm (mn)	Tp (mn)	Ta/50 (mn)	Te (mn)
-06-	PERCAGE	60/1/3	Fraisage	6	10	70 mm/mn	260	1	0,14				
		60/1/4	Perçage		26	87,5 mm/mn	300	1	0,33	3,9	6,35	6,5	6,85
		70/1/1	Perçage de 4 Trous		31,5	0,18	640	4 Tous	1,08	5,2	7,22	0,35	7,37
80	RECTIFICATION	TRAITEMENT THERMIQUE											
		90/1/1	Rectification cylindrique Ext (Ebauche)	11	378	1056 mm/mn	$n_p = 55$ Tr/mn	13	6,71				
			Rectification Gyldrique Ext (Finition)		373	293 mm/mn	$n_p = 55$ Tr / mn	?	10,48				

Récapitulatif des temps pour le canon de contre-poupée (suite et fin).

N° PHASE	PHASE	N° OPERATION	OPERATION DESIGNATION	N° OUTIL	L (mm)	a (mm/tr)	n (tr/mn)	i	Tc (mn)	Tm (mn)	Tp (mn)	Ta/50 (mn)	Te (mn)
90	RECTIFICATION	90-2-1	Rectification cylindrique extérieure (Ebauche)	11	73	1056 mm/mn	$n_p = 55$ tr/mn	13	1,30	9,8	34,86	0,92	35,78
			Rectification cylindrique extérieure (Finition)										
100	RECTIFICATION	100-1-1	Rectification de l'Alesage conique (Ebauche)	11	117,5	688 mm/mn	$n_p = 86$ tr/mn	17	4,27	5,8	18,39	0,88	19,27
			Rectification de l'Alesage conique (Finition)										
110		110-1-1	Taraudage manuel 4 Dde 4 trous M10	11	29	1,5 mm/tr	-	pour chaque trou.	16	3,5	26,91	0,2	27,11
		110-1-2	Taraudage manuel d'un trou M12										

TABLEAU RECAPITULATIF DES TEMPS DE COUPE POUR L'AXE.

N° PHASE	PHASE	N° OPERATION	DESIGNATION D'OPERATION	R. S. N° M.	L (mm)	a (mm/tr)	n (tr/mn)	i	Tc (mn)	Tm (mn)	Tp (mn)	Ta (mn)	Tc (mn)	
10	Fraisage	10-1-1	Fraisage en bout ébauche et fini.	2	53	400 (mm/mn)	280	1	0,33	1,02	1,75	20/50	2,15	
		10-1-2	Trous de centrage.		9,5	6,07	900	1	0,17					
		20-1-1	Chariotage ébauche.	3	483,5	0,48	710	1	1,4	13,4	22,77	40/50	23,51	
		10-2-1	Chariotage ébauche.		39,5	0,48	710	1	0,12					
		10-2-2	Chariotage demi finition.		43,3	0,48	710	1	0,13					
		10-2-3	Chariotage finition		43,3	0,48	710	1	0,13					
		10-2-4	Saignage.		313	0,28	1400	1	0,80					
		10-2-5	Chamfreinage à 60°.		313	0,18	2000	1	0,87					
		10-2-6	Chamfreinage à 15°.		6,5	0,05	710	1	0,22					
		10-2-7	Filetage <del>EB</del> trapézoidal		7	0,48	710	1	0,02					
		30-1-1	Chariotage ébauche.		1,3	0,48	710	1	0,05					
30					312	6	500	8 EB. 4 Fini.	2,58					
					21	0,40	710	1	0,09					
					75	0,40	710	1	0,23					

PIECE : AXE.

## TABLEAU RECAPITULATIF DES TEMPS DE COUPE

PHASE	PHASE	OPERATION	DESIGNATION OPERATION.	N° O	L (mm)	a (mm/tr)	n (tr/mn)	i	Tc (mn)	Tm (mn)	Tp (mn)	Ta (mn)	Te (mn)
30	30-1-1	Chariotage ebauche			132	0,40	710	1	0,48				
		chariotage demi finition			150	0,28	710	1	0,77				
		chariotage finition			150	0,18	1400	1	0,86				
	30-1-2	Saignage		8	4,7	0,05	1000	I			12	17,32	48/50 18,28
		Saignage			4,7	0,05	1000	I					
		Saignage			4,7	0,05	1000	I					
		filetage metrique 16x3			16	3	400	3 Ebau. 2 Fini.	0,18				
		Rainurage		4	40	480 (mm/mn)	2000	1	1,32	12,4	15,78	33,5/50	16,45
50	Rectification	50-1-1	Rectification en planée		17	at = 0,05	165	--	1,05				
		50-1-2	Rectification ébauche.		51	888 mm/mn	165	23	2,09				
		50-1-3		11	48	at = 0,007			2,29	6,6	15,88	37/50	16,62
		50-1-4	Rectification finition.		51	784 mm/mn	165	42	0,91				
		50-1-5			48	0,005=at.			0,86				

Récapitulatif des temps pour le bouchon d'arrêt de contre-poupée.

- 176 -

N° PHASE	PHASE	N° OPÉRATION	OPERATION DESIGNATION	N° OUTIL	L (mm)	a (mm/tr)	n (tr/mn)	i	Tc (mn)	Tm (mn)	Tp (mn)	Ta/50 (mn)	Te (mn)
10	TOURNAGE	10-1-1	Dressage (ébauche)	10	48	1,06	200	1	0,23	5,25	7,12	0,44	7,56
			Dressage (1/2 finition)		48	0,28	315	1	0,54				
		10-1-2	Chariotage (ébauche)	18	18	1,00	200	1	0,09				
		10-1-3	Chanfreinage		-	-	-	-	0,08				
20	TOURNAGE	20-1-1	Dressage (ébauche)	9	30	0,8	315	1	0,32	5,40	7,11	0,75	7,86
		20-1-2	Dressage ( ébauche )		19	1,06	200	1	0,09				
		20-1-3	Defonçage ( ébauche )		57,5	0,71	315	1	0,25				
		20-1-4	Chariotage (ébauche )	47,5	47,5								
		20-1-5	Préalesage		57,5	0,84	450	1	0,16				
		20-1-6	Alésage final		57,5	0,84	450	1	0,16				

Récapitulatif des temps pour le bouchon d'arrêt de contre-poupée (suite et fin)

N° PHASE	PHASE	N° OPERATION	OPERATION DESIGNATION	N° M-OUTIL	L (mm)	a (mm/tr)	n (tr/mm)	i	Tc (mn)	Tm (mn)	Tp (mn)	Ta/50 (mn)	Te (mn)
30	30-1-1	Chariotage (1/2 finition)		10	48	0,25	630	1	0,30				
		Chariotage (finition)			48	0,25	630	1	0,30				
	30-1-2	Chaufreinage			-	-	-	-	0,07				
	30-1-3	Dresage (finition)			19	0,20	500	1	0,19				
	30-1-4	Saignage			2	0,07	500	1	0,08				
	30-1-5	Chambrage			2	Manuelle	500	1	0,08				
	30-1-6	Filetage			67	6	315	11	1,06	7,85	11,42	0,70	12,12
40	40-1-1	Perçage de 4 trous		6	13,5	0,25	450	4 trous	0,48	7,7	9,41	0,38	9,79
50	50-1-1	Rectification en plongée			h = 0,2 mm	atr = 0,008 mm/tr	$n_p = 63 \text{ tr/mn}$	-	0,56	1,9	2,83	0,70	3,53

## ~~~~~ ^ CALCUL DETAILLE D'OUTILS ^ ~~~~~

En suivant la même méthode et afin de rendre compréhensible l'utilisation des tableaux donnant les résultats des valeurs des outils tranchants Jtr et des outils abrasifs Jar et aussi pour permettre de retrouver les résultats des tableaux ~~Pages 104 à 111~~ nous allons traiter ici quelques exemples de calcul d'outils.

### 1/ Outils tranchants

Le nombre d'outils tranchants est donné par la formule :

$$J_t = \frac{\sum T_c \times N_a}{T_d \times (r + 1) (1 - K_c)}$$

Où :

$J_t$  = Nombre d'outils tranchants nécessaires à la réalisation du programme annuel .

$N_a$  = Nombre annuel de pièces à produire effectivement.

$\sum T_c$  = Temps de coupe en minutes.

$T_d$  = Durée de vie de l'outil entre 2 affutages en minutes.

$r$  = Nombre de réaffutages.

$K_c$  = Coefficient tenant compte des cassures de l'outil.

(  $K_c = 0,3$  pour outil éboucheur ,  $K_c = 0,1$  pour outil finisseur ).

#### EXEMPLE 1 : Fraisage

- pièce : axe de contre poupée.
- Matière usinée : acier R = 65 Kgf/mm<sup>2</sup>
- Phase : 10.
- Opération : 10-1-1 : fraisage en bout sur la duplex.
- outil : fraise TGL à denture en carbure métallique rapportée, ø 100 mm.

- Nombre de dents :  $Z = 8$ .
  - Etat de surface voulu :  $\nabla 6$
  - Valeur de  $K_c = 0,1$
  - Nombre de réaffutages :  $r^* = 2$
  - Durée de vie :  $T_d = 180 \text{ mn.}$
  - Temps de coupe :  $\sum T_c = 0,33 \text{ mn}$
  - Nombre de pièces annuel :  $N_a = 3000$
- $$J_t = \frac{0,33 \times 3000}{180 (2+1) (1-0,1)} = 2,04.$$

Le nombre de fraises de ce type nécessaires à la réalisation du programme annuel est le nombre entier immédiatement supérieur, soit : 3.

$$J_{tr} = 3 \text{ fraises}$$

Comme on a 2 fraisages simultanés sur la duplex  $J_{tr} = 6$

#### EXEMPLE 2 : Percage

- Pièce : canon
  - Matière usiné : acier R = 65 Kgf/mm<sup>2</sup>.
  - Phase : 70
  - Opération : 70 - 1 - 1 à 70 - 1 - 4 percage de trou sur la radiale (GSP.)
  - Outil : Forêt en A R 0 ,  $\phi = 8,5 \text{ mm.}$
  - Valeur de  $K_c = 0,3$
  - Nombre de réaffutages :  $r^* = 4$ .
  - Durée de vie  $T_d = 30 \text{ mn.}$
  - Temps de coupe  $\sum T_c = 1,08 \text{ mn.}$
  - Nombre de pièces annuel  $N_a = 3000$
- $$J_t = \frac{1,08 \times 3000}{30 (5) (0,7)} = 30,8 \text{ forêts}$$

soit un nombre  $JTR \text{ annuel} = 31 \text{ forêts}$

#### EXEMPLE 3 : Tournage

- Pièce : écrou.
- Matière : fonte grise dureté HB = 200
- Phase : 20
- Opération : 20-4-1 : chariotage sur tour révolver IK 36.
- Outil : à charioter en pastille rapportée en carbure métallique P.20 P.20 - section 20 x 30 mm x mm  $\theta = 45^\circ$ .

- $K_c = 0,3$
- $T_d = 60.$  mn.
- $\sum T_c = 0,22$  mn.
- $r^* = 3.$
- $N_a = 3000$
- $J_t = \frac{0,22 \times 3000}{60 (3+1) (1 - 0,3)} = 3,2$

$$\boxed{-/J_{tr} = 4. /}$$

#### EXEMPLE 4 : Alesage

- Pièce : corps.
- Matière : fonte - dureté HB = 200
- Phase : 50
- Opération : 50 - 1-1
- Outil; à aleser spécial à outils rapportés en carbure métallique.
- $K_c = 0,2$
- $r^* = 3$
- $T_d = 60$  mn.
- $\sum T_c = 5,18$  mn.
- $N_a = 3000$
- $J_t = \frac{5,18 \times 3000}{60 (1 + 3) (1 - 0,8)} = 80,9.$

$$\boxed{/J_{tr} = 81 / \text{ Outils.}}$$

#### 2/ Outils abrasifs

Le nombre d'outils abrasifs est donné par :

$$J_a = \frac{T_c \times N_a}{T_D \times 60}$$

$$T_D = (R_i^2 - R_f^2) (1 - K_c) \frac{\sqrt{B_M}}{\varphi} (\text{ heures}).$$

$$R_f = R_i / 3$$

-  $\sum T_c$  temps de coupe.

-  $N_a$  = Nombre de pièce pour le programme annuel  $\approx 3000$  pièces.

-  $T_D$  = durée de l'outil abrasif jusqu'à usure complète.

-  $R_i$  = rayon extérieur de la meule avant usure (rayon initial).

-  $R_f$  = Rayon de la meule après usure (rayon final).

-  $B_M$  = Largeur de la meule.

- - - /

- $\varphi$  = Coefficient empirique.
- $K_c$  = Coefficient tenant compte des cassure.

EXEMPLE :

- Pièce : axe.
- Matière : acier R = 65 Kgf/mm<sup>2</sup>.
- N<sub>a</sub> = 3000 pièces.
- $\phi_M = 400$  ce qui implique  $\varphi = 954$  et  $K_c = 0,1$
- $\sum T_c = 7,21$  mn.
- $R_i = \phi_M / 2 = 200$  mm.

donc le rayon  $R_f = R_i / 3 = 200 / 3 = 66,7$  environ 70 mm.

On a une meule de largeur  $B_M = 20$  mm.

On calcule  $T_D$  :

$$\begin{aligned} T_D &= (R_i^2 - R_f^2) (1 - K_c) (\sqrt{B_M} / \varphi) \\ &= (200^2 - 70^2) (1 - 0,1) (\sqrt{20} / 954 = 148 \text{ (h)}) \\ J_a &= \frac{T_c \times N_a}{T_D \times 60} = \frac{7,21 \times 3000}{148 \times 60} = 2,44. \end{aligned}$$

Soit :

Jar = 3 meules

## CALCUL DE RESISTANCE D'OUTIL

Dans ce paragraphe, nous allons vérifier la résistance des outils utilisés ainsi que leur rigidité.

La section du corps d'un outil peut être rectangulaire (la plus courante) carrée ou circulaire.

Le rapport  $H/B$  des sections rectangulaires varie d'un outil à l'autre. Le plus souvent on a  $H/B = 1,25$  et  $1,6$  pour une largeur  $B = 10$  à  $40$  mm.


$H/B = 1,25$  pour le dégrossissage.

$H/B = 1,6$  pour la finition et demi-finition.

Les dimensions des sections sont normalisées; par exemple pour les sections rectangulaires on a :

$B \times H = 10 \times 16 - 12 \times 16 - 12 \times 20 - 16 \times 20 - 16 \times 25 -$   
 $20 \times 25 - 20 \times 30 - 25 \times 30 - 25 \times 40 - 30 \times 40 -$   
 $30 \times 50 - 40 \times 50 \text{ mm}^2.$

### Schemas

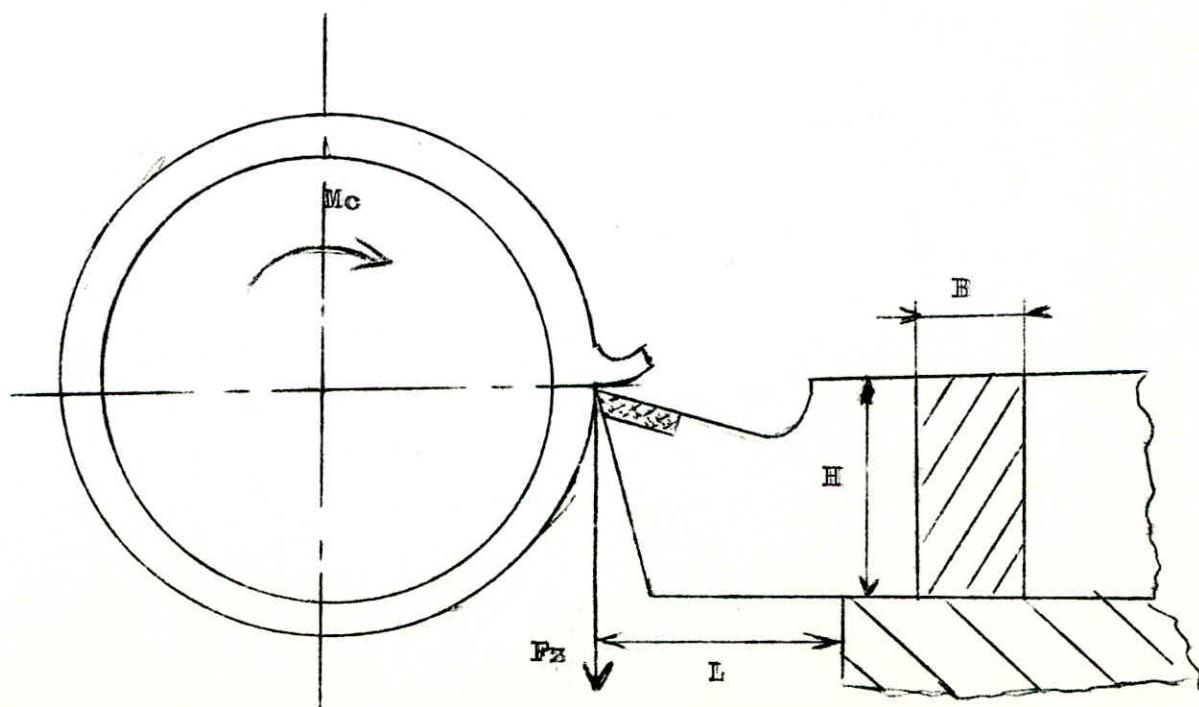

Pour définir les dimensions minimales de la section du corps d'un outil à partir des prescriptions de résistance, on posera que le moment de flexion est égal au moment maximal admissible pour la section du corps, c'est à dire :

$$\mu_f = \mu^* f$$

Or on sait que :

$$\mu_f = F_z \times l \quad (\text{Kgf mm}) \text{ et } \mu^* = R_{fa} \times U_r.$$

Où :  $l$  = porte à faux de l'outil en mm.

$F_z$  = effort de coupe en Kgf.

$R_{fa}$  = Contrainte admissible en flexion du matériau du corps d'outil (en Kgf/mm<sup>2</sup>).

$U_r$  = moment de résistance à la flexion de la section du corps d'outil (en mm<sup>3</sup>)

Le moment de résistance à la flexion d'une section rectangulaire est :

$U_r = \frac{B H^2}{6} \text{ mm}^3$ . où B et H sont respectivement la largeur et la hauteur de la section dangereuse du corps de l'outil en mm.

D'où on peut écrire :

$$F_z \times l = \frac{BH^2}{6} \times R_{fa} \quad \Rightarrow \quad BH^2 = \frac{6 F_z \times l}{R_{fa}} \quad (1)$$

Et pour les corps à section rectangulaire lorsque  $H = 1,6 B$ , on a :

$$BH^2 = B \times (1,6 B)^2 = 6 F_z \times l \quad \Rightarrow \quad B = \sqrt{\frac{6 F_z \times l}{2,56 R_{fa}}} \text{ (mm.)}$$

Dans notre cas nous devons vérifier la résistance à la flexion de la section du corps  $B \times H = 20 \times 30 \text{ mm}^2$ . (Section de l'outillage utilisée).

Pour cela il nous faut calculer l'effort de coupe  $F_z$  pour les opérations de tournage les plus dangereuses.

L'effort de coupe en tournage est donné par la formule :

$$F = F_z = K_s \times q$$

$K_s$  = pression spécifique en Kgf/mm<sup>2</sup>

$q = a \times p$  section du copeau enlevé en mm<sup>2</sup>

VALEURS DES CONTRAINTES ADMISSIBLES Rfa POUR LES CORPS  
EN ACIER EN CARBONE DANS LE CAS DE LA FLEXION PLANE  
( COMpte tenu de sollicitations complexes ).

CORPS D'OUTILS.	CONTRAINTES ADMISSIBLES Rfa EN Kgf/mm <sup>2</sup>				
	30°	45°	60°	75°	90°
Non trempés	12	10	8	6,5	5,5
Trempés	24	20	16	13	11

CALCUL DETAILLE :

Exemple I : Chariotage

considérons : phase 20

opération 20 - 1 - 2. Chariotage ébauche de la surface ( $\phi$  22) de l'axe.

avec :  $P = 3,5 \text{ mm}$

$a = 0,48 \text{ mm/tr.}$

$$\text{On a : } q = a \times p = 3,5 \times 0,48 = 1,54 \text{ mm}^2$$

Le tableau (page 116) de la pression spécifique  $K_s$  pour le tournage

$$K_s = 202 \text{ Kgf/mm}^2$$

$$\text{d'où : } F_z = K_s \times q = 202 \times 1,54 = 311 \text{ Kgf}$$

De la formule (1) on tire :

$$F_z \leq \frac{8H^2}{61} \times R_f a$$

Avec  $R_f a = 20 \text{ Kgf}$  (voir tableau page 101)

Et  $l = 60 \text{ mm.}$

$$\text{En trouve } F_z \leq \frac{20 \times 30^2}{6 \times 60} \times 20 = 1000 \text{ Kgf}$$

Nous avions  $F_z = 311 \text{ Kgf}$ , cela est vérifié.

- - - /

Exemple XI : Saignage.

Considrons : Phase 20

Opération : 20 - 2 - 4, ébauche de la saignier  
 $\phi$  35 mm, de l'axe.

Outil n° 74 section : 25 x 30 mm<sup>2</sup>.

$$a = 0,48 \text{ mm} / \text{Fr}$$

$$p = 15 \text{ mm}$$

$$q = a \times p = 15 \times 0,48 = 7,2 \text{ mm}^2$$

$$K_s = 163 \text{ Kgf/mm}^2 \quad F_z = K_s \times q = 1174 \text{ Kgf.}$$

$$F_z = \frac{25 \times 30^2 \times 20}{6 \times 60} = 1250 \text{ Kgf.}$$

Ce qui est vérifié.

Dans certains cas il faut vérifier la rigidité du corps de l'outil.  
La charge maximale admissible par la rigidité de l'outil est :

$$F_{zr} = \frac{3f \times E \times I}{l^3}$$

où

$f$  = Flèche admissible de l'outil en mm ( $f = 0,1$  mm pour l'ébauche ;  
et  $f = 0,05$  mm pour la finition).

$E$  = module d'élasticité longitudinale du matériau de l'outil en Kgf/mm<sup>2</sup>  
(  $E = 20\ 000$  à  $22\ 000$  Kgf/mm<sup>2</sup> pour l'acier au carbone ).

$I$  = moment d'inertie de la section du corps.

$I = \frac{BH^3}{12}$  pour une section rectangulaire.

Exemple I :

$$f = 0,1 \text{ mm} \quad E = 20\ 000 / \text{mm}^2 \quad l = 60 \text{ mm} \quad I = \frac{20 \times 30^3}{12}$$

$$I = 45 \times 10^3 \text{ mm}^4$$

$$F_{zr} = \frac{3 \times 0,1 \times 20 \times 10^3 \times 45 \times 10^3}{60^3} = 1250 \text{ Kgf.}$$

Les efforts employés dans les autres opérations sont nettement inférieur à celui que l'on vient de voir, nous pouvons alors affirmer que la section  $B \times H = 20 \times 30$  est rigide.

- - - /

## CORPS DE CONTRE à POUPEE

NOMBRE DE PIECES : 3 0 0 0.

Phase.	Opération	Outil	Numéro Outils.	Dimension ou Diamètre	Nature.	Z	Forme.	r	a	b	c	Kc	Td.	r'	Tc	Jt	Jtr.
10	10-1-1	Fraise à surfacer	1	500 CM	60	-	-	-	-	-	-	0,3	240	2	0,51	3,44	4.
	10-2-1	Fraise à surfacér	2	250 CM	30	-	-	-	-	-	-	0,2	240	2	2,38	12,4	13.
	10-3-1	Fraise à surfacer	3	500 CM	60	-	-	-	-	-	-	0,1	240	2	1,62	7,5	8
20	20-1-1 /2/3	Fraise à surfacer	4	100 CM	10	-	-	-	-	-	-	0,3	180	2	1,89	15	15
	20-2-1	Fraise à surfacer	5	200 CM	25	-	-	-	-	-	-	0,3	180	2	0,17	1,3	2.
30	30-1-1	Fraise 2 tailles.	6	63 CM	8	-	-	-	-	-	-	0,3	180	2	0,49	3,9	4
	30-2-1	Fraise une taille	7	60 CM	8	-	-	-	-	-	-	0,3	240	3	2,58	11,5	12
	30-3-1	Fraise à queue conique	8	63 CM	8	-	-	-	-	-	-	0,3	240	3	4,15	18,5	19
40	40-1-1	Fraise trois tailles.	9	80 ARS	10	-	-	-	-	-	-	0,3	180	2	0,82	6,5	7
50	50-1-1	Outil spécial à lames rapportées,	10	89 CM								0,2	60	3	5,18	80,9	81
	50-2-1	" " "	11	140 CM								0,2	180	3	5,66	44,2	45
60	60-1-1	" " "	12	99,8 CM								0,2	180	3	27,8	44,7	145
	60-1-2			140 CM											2	2	
70		Rodoir	13	100													

## ECROU(BOUCHON D'ARRET)

## TABLEAU RECAPITULATIF DU CALCUL DU NOMBRE D'OUTILS

Phase	Opération	Outil	N° Outils.	Dimension L X l ou Diamètre	Nature.	Z	Forme.	r (mm)	a (d°)	b (d°)	c (d°)	Kc	Td (mm)	r* (mm)	Tc (mm)	Jt	Jtr
80	80-I-1	Forêt	28	26	ARO	-	-	-	-	-	-	0,3	45	15	2,21	13,1	14
	80-I-2	Forêt.	29	20	ARO	-	-	-	-	-	-	0,3	45	12	3,0	21,3	22
	80-I-3	Forêt	30	20	ARO	-	-	-	-	-	-	0,3	30	8	0,52	8,25	9
	80-I-4	Forêt	31	15,75	ARO	-	-	-	-	-	-	0,3	45	2	0,04	1,3	2
	80-I-5	Alesoir cylindrique.	32	16	CM	-	-	-	-	-	-	0,1	30	1	0,6	3,33	4
	80-II-1	Forêt	33	17	ARO	-	-	-	-	-	-	0,3	30	10	0,58	7,4	8
	80-II-2	Outil spécial à lamer.	34		CM	-	-	-	-	-	-	0,3	90	15	0,08	0,24	1
	80-II-3	Forêt	35	6,5	AERO	-	-	-	-	-	-	0,3	30	4	0,35	10	10
	80-II-4	Forêt aleseur	36	28	CM	-	-	-	-	-	-	0,3	90	4	0,20	1,9	2
	80-III-1	Outil à défonser spécial.	37	45	CM	-	-	-	-	-	-	0,3	135	40	1,72	1,33	2
	80-III-2	Outil spécial à lamer.	38	50	CM	-	-	-	-	-	-	0,3	90	5	0,40	3,17	4
	80-III-3	Jeux de TARAUDS M24	39	M 24	ARS	-	-	-	-	-	-	0,3	180		3,99		95
	80-III-4	Forêt	40	8	ARO	-	-	-	-	-	-	0,3	30	4	0,19	5,4	6
	80-III-5	Forêt aleseur	41	9,75	ARO	-	-	-	-	-	-	0,3	45	2	0,05	1,6	2

## EGROU. (SUITE)

NOMBRE D'OUTILS TRANCHANTS

Jt

Phase	Opération	Outil	N° Outils.	Dimension L X 1 ou Diamètre.	Nature.	Z	Forme.	r (mm)	a (d°)	b (d°)	c (d°)	Kc	Td (mn)	r (mm)	Tc (mn)	Jt	Jtr
80	80-III-6	Alesoir	42	10	CM	-	-	-	-	-	-	0,1	30	1	0,05	2,78	3
	80-III-7	Forêt	43	48	CM	-	-	-	-	-	-	0,3	60	25	3,54	9,73	10
	80-III-8	Forêt aleseur	44	49,75	CM	-	-	-	-	-	-	0,3	150	40	1,0	0,7	1
	80-III-9	Alesoir	45	50	CM	-	-	-	-	-	-	0,1	150	3	2,3	11,2	12
	80-IV-1	Forêt	46	17	ARO	-	-	-	-	-	-	0,3	30	10	0,58	7,5	8
	80-IV-2	Outil à lamer	47	28	CM	-	-	-	-	-	-	0,3	90	5	0,08	2	2
	80-IV-3	Forêt	48	6,5	ARO	-	-	-	-	-	-	0,3	30	4	0,35	10	10
	80-IV-4	Forêt aleseur	49	28	CM	-	-	-	-	-	-	0,3	90	4	0,20	1,9	2
90	90-I-1	Jeux de Tarauds	50	M 8	ARS	-	-	-	-	-	-	0,3	180	-	6	-	143

TABLEAU DE CALCUL DU NOMBRE D'OUTIL Jt

## CANON DE CONTRE POUPEE.

Phase	Opération	O U T I L	N° Outil	Dimension L x 1 Ou Diamètre.	Nature.	Z	Forme.	r (mm)	a (d°)	b (d°)	c (d°)	Kc	Td (mn)	r <sup>2</sup> (mm)	Tc (mn)	Jt	Jtr
10	10-1-1	Fraise à surfacer	51	160	CM	10	-	-	-	-	-	0,3	180	2	0,21	1,7	4
	10-2-1	Foret	52	6	ARO	-	-	-	-	-	-	0,3	30	1	0,12	8,6	18
20	20-1-1	Outil à charioter	53	20x30	CM	-	II	2	8	12	45	0,3	60	3	1,72	30,7	31
	20-2-1					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30-1-1	Foret spéciale	54	37	CM	-	-	-	-	-	-	-	180	-	5,40	9	9
	30-	Lames rapportées	55		CM	-	-	-	-	-	-	0,3	90	4	3,32	31,6	192
40	40-1-1	Outil à Aléser	56	20x30	CM	-	II	1	8	10	45	0,3	60	3	0,21	3,7	4
	40-1-2	Outil à aléser	57	20x30	CM	-	II	1	10	10	45	0,1	90	5	1,77	10,9	11
	40-2-1					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40-2-2	Alesoir	58	60	CM	-	-	-	-	-	-	0,1	120	4	1,04	5,8	6
50	40-2-3	Outil à charioter	59	20x30	CM	-	II	1	8	10	45	0,1	120	4	0,07	2	2
	50-1-1	Outil à charioter	60	20x30	CM	-	II	2	8	10	45	0,2	90	4	2,27	18,9	19
	50-2-1					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50-1-2	Outil à charioter	61	20x30	CM	-	II	2	10	10	45	0,1	90	5	0,71	16,7	17
	50-2-2					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50-1-3	Outil à chrioter	62	20x30	CM	-	II	2	10	10	45	041	90	5	0,14	4	4
	50-2-3					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- t0r

## CANON DE CONTRE POUPEE

## TABLEAU DE CALCUL DE NOMBRE D'UTIL Jt

-804-

Phase	Opération	Outil	N° Outils.	Dimension L X l ou Diamètre.	Nature.	Z	Forme.	r	a	b	a	Kc	Td (mn)	r*	Tc (mn)	Jt	Jtr
60	60-1-1	Fraise trois tailles à denture droite.	63	80	ARS	8	-	-	-	-	-	0,3	120	2	0,76	9,05	10
	60-1-2	Fraise 3 tailles de forme convexe.	64	60	ARS	8	-	-	-	-	-	0,3	120	2	0,39	4,6	5
	60-1-3	Fraise 2 tailles	65	15	ARS	8	-	-	-	-	-	0,2	120	2	0,14	1,4	2
	60-1-4	Foret	66		ARO	-	-	-	-	-	-	0,3	30	4	0,33	9,4	10
70	70-1-1	Foret	67	8,5	ARO	-	-	-	-	-	-	0,3	30	4	1,08	30,8	31
	70-1-2					-	-	-	-	-	-						
	70-1-3					-	-	-	-	-	-						
	70-1-4					-	-	-	-	-	-						
80	80-1-1	Jeu de tarauds M 10	69		ARS	-	-	-	-	-	-	0,3	180	-	16	380	380
	80-2-1	Jeu de tarauds M 12	70		ARS	-	-	-	-	-	-	0,3	180	-	4	96	96

## 9XE DE CONTRE POUPEE.

CALCUL D'OUTIL TRANCHANTS :  $j_t$ 

Phase	Opération	Outil	N° outils	Dimension L x l ou Diamètre.	Nature.	Z	Forme	r (mm)	a (d°)	b (d°)	c (d°)	Kc	Td (mn)	r <sup>2</sup> (mm)	Tc (mn)	Jt	Jtr
10	10-1-1	Fraise à surfacer à denture rapportée	69	100 CM		8	-	-	-	-	45	0,1	180	2	0,33	2,04	3
	10-1-4	Forêt à centrér	70	3 ARO		-	-	-	-	-	45	0,2	30	1	0,17	10,6	11
20	20-1-1	Outil à charioter éboucheur à pastille rapportées.	71	20 x 30 CM		-	II	2	8	12	45	0,3	60	2	1,78	42,4	43
	20-2-1	Demie finition.	72	20 x 30 CM		-	II	1	8	12	45	0,1	60	2	0,80	14,8	15
	20-2-3	Finition	73	20 x 30 CM		-	I	0,5	8	12	45	0,1	60	2	0,87	15,5	16
	20-2-4	Outil à saigner Largeur 15 mm	74	29 x 30 CM		-	-	1	-	-	-	0,3	60	3	0,22	3,9	4
	20-2-5	Outil à charioter chanfreinage à 60	75	20 x 30 CM		-	II	2	8	12	60	0,3	60	5	0,05	0,5	1
	20-2-6	Chanfreinage à 15°	76	20 x 30 CM		-	II	2	8	12	15	0,3	60	5	0,05	0,5	1
	20-2-7	Outil à fileter trapézoïdal. PAS=6	77	20 x 30 CM		-	-	0,5	-	-	-	0,1	60	6	2,58	20,5	21
30	30-1-1	Outil à charioter éboucheur	78	20 x 30 CM		-	II	2	8	12	45	0,3	60	2	0,85	44,05	45
	30-1-2	Demie finition finition.	79	20 x 30 CM		-	I	0,5	8	12	45	0,1	60	2	1,63	30,2	31
	30-1-3	Outil à saigner	80	20 x 30 CM		-	-	0,5	-	-	-	0,3	60	5	0,400	4,8	5
	30-1-4	Outil à fileter Métrique. Pas = 3	81	20 x 30 CM		-	-	0,5	-	-	-	0,1	60	6	0,18	1,4	2
40	40-1-1	Fraise à rainurer 3 dents rapportées	82	6 CM	3	-	-	-	-	-	45	0,3	60	2	1,32	31,4	32

-601 -

## BOUCHON D'ARRET ( ECROU ) DE CONTRE POUPEE

NOMBRE D'OUTILS TRANCHANTS Jt

Phase.	Opération.	Outil	N° Outils.	Dimension L X l ou Diamètre.	Nature.	Z	Forme.	r	a	b	c	Kc	Td (mn)	r*	Tc (mn)	Jt	Jtr.
10	10-1.	Outil à dresser	14	20 X 30	CM	-	III	2	6	5	45	0,2	90	4	0,77	6,42	7
	10-2. 10-3.	Outil à charioter	15	20 X 30	CM	-	III	2	6	5	45	0,3	60	3	0,17	3,04	4
20	20-1.	Outil à dresser.	16	20 X 30	CM	-	III	1	6	5	45	0,3	60	3	0,12	2,14	3
	20-2.		17	20 X 30	CM	-	III	1	6	5	45	0,3	60	3	0,09	1,61	2
20	20-3.	Forêt aleseur	18	23,75	CM	-	-	-	-	-	-	0,3	60	4	0,22	3,2	4
	20-4.	Outil à charioter	19	20 X 30	CM	-	III	2	6	5	45	0,3	60	0,32	0,3	3,2	4
20	20-5.	Alesoir	20	25,9	CM	-	-	-	-	-	-	0,1	60	1	0,16	4,4	5
	20-6.		21	26	CM	-	-	-	-	-	-	0,1	60	1	0,16	4,44	5
30	30-1.	Outil à dresser à charioter.	22	20 X 30	CM	-	III	1	6	5	45	0,2	90	5	0,86	5,9	6
	30-2.		23	Largeur 12.	CM	-	-	2	-	-	-	0,3	60	3	0,08	1,41	2
30	30-4.	Outil pelle	24	-	CM	-	-	1,5	-	-	45	0,3	60	3	0,08	1,4	2
	30-5.	Outil à chambrer	25	20x30	CM	-	-	0,5	-	-	-	0,2	60	6	1,06	9,4	10
40	40-1.	Forêt	26	11	ARO	-	-	-	-	-	-	0,3	30	5	0,48	11,4	12
50	50-1.														0,56		

TABLEAU DES MESURES EN RECTIFICATION. NOMBRE DE MEULES Ja.

## CALCUL DES PUISSANCES DES MACHINES

---

Il est utile de savoir déterminer la puissance des machines les plus courantes en fonction de la section du copeau à enlever. Nous allons voir dans les pages qui suivent, comment en calcule la puissance minimale nécessaire d'un tour ou d'une raboteuse, d'une perceuse et d'une fraiseuse.

### I / PUISSANCE MINIMALE D'UN TOUR

La puissance minimale d'un tour dépend :

- a) de la résistance de coupe spécifique  $k_s$  ( $\text{Kgf/mm}^2$ ) du matériau à usiner.
- b) de la section du copeau  $a$  :  $\text{mm}^2$
- c) de la vitesse de coupe  $v$  :  $\text{m/mm}$
- d) du rendement de la machine  $\eta = 0,8$

En obtient la pression principale  $F$  soit en écrivant  $F = k_s \cdot X_q$

soit en utilisant la formule empirique  $F_c = C_{F_c} \cdot p^{x_c} \cdot a^{y_c} \cdot v^h \cdot K_c (\text{Kgf})$

(Pour  $K_s$  voir tableau page 116 )

MATERIAU A USINER	AVANCE	$C_{Pc}$	$X_c$	$Y_c$	$h$	$K_c$
ACIER $R=75 \text{ Kgf/mm}^2$	Voisine de $0,75$	300	1,0	0,75	-0,15	1,0

La Puissance effective  $N_{eff}$  sera:

$$N_{eff} = \frac{F_c \times V}{60 \times 102} (\text{KW})$$

La puissance, indiquée  $N_i = N_{eff}/\eta$

$$q = p \times a$$


$F_r$  = Pression de recul.

( environ 1/3 à 1/5 de  $F$  )

$F_a$  = Pression d'avance.

( environ 1/4 à 1/8 de  $F$  )

L'expérience a démontré que les pressions  $F_a$  et  $F_r$  pouvaient être négligées lors de la mesure de la résistance de coupe.

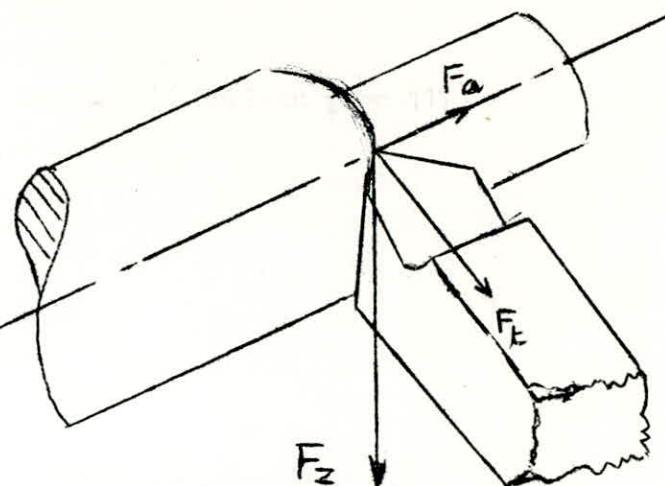

Décomposition de la pression de coupe en tournage.

## II / PUISSSANCE MINIMALE D'UNE FRAISEUSE.

Pour calculer la puissance minimale d'une fraiseuse, on se rapportera au tableau suivant qui nous donne le débit de copeaux  $Q$  en  $\text{cm}^3$  par minute et par centième d'heure ( ch ).

Matière	Quantité de copeaux $Q$ $\text{cm}^3 / \text{mn} / \text{ch.}$
Fonte moyenne.....	18 - 22
Acier 50 Kgf/ $\text{mm}^2$ .....	15
Acier 70 Kgf/ $\text{mm}^2$ .....	12
Bronze.....	15 - 22
Métaux légers.....	50 - 70

$$\text{La puissance minimale est : } N_{\min} = \frac{P \times B \times A}{1000 \times Q \times n \times 0,735} \text{ ( KW)}$$

$P$  = Profondeur de passe en mm.

$B$  = Largeur du fraisage, en mm.

$A$  = Avance de la table en  $\text{mm}/\text{mn}$ .

$Q$  = Débit de copeau en  $\text{cm}^3 / \text{mn} / \text{ch.}$

$$\text{Effort de coupe } F_c = P_s \times S_{\text{moy}} = P_s \times B \times p \times a_z \times Z$$

### LE FRAISAGE EN BOUT :

La puissance effective pour le fraisage en bout peut être obtenue aussi à l'aide de la formule empirique :

$$N_{min} = 42,4 \times 10^{-5} \times p \times a_z^{0,75} \times B^{1,1} \times n^{0,8} \times \frac{Z}{D^{0,3} \times n} \text{ (KW)}$$

Où

$a_z$  = avance en mm / dent.

B = Largeur du fraisage ( mm )

p = Profondeur de passe ( mm )

n = Vitesse de rotation ( tr/mn )

Z = Nombre de dents de la fraise.

D = Diamètre de la fraise ( mm. )

### III/ PUISSANCE MINIMALE EN :

#### PERCAGE, DEFONÇAGE, ALESAGE.

La puissance minimale est donnée par la formule:

$$N_{min} = \frac{M \times V}{3060 \times D \times n} \text{ ( KW ).}$$

Où

M = couple en Kgf. m

V = Vitesse en m/mn.

D = Diamètre de perçage, ( mm ).

COUPLE M EN Kgf. mm.

$$M = C_M \times D_M^Z \times P_M^X \times a_M^Y \times K_M$$

Pour le défonçage de l'acier


$$M = C_M \times D_M^Z \times a_M^Y \times K_M$$

Pour le perçage de l'acier

Perçage:

Materiel à usiner	$K_M$	matiere outil	$C_P$	$C_M$	$Y_P$	$Y_M$	$Z_P$	$Z_M$
ACIER R=75 Kgf/mm <sup>2</sup>	0,88	ARO	68	34,5	0,7	0,8	1	2
FONTE GRISE HB=190	0,88		42	12	0,75	0,8	1,2	2,2

Defonçage:

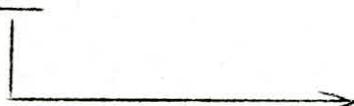

$C_M$	$Z_M$	$X_M$	$Y_M$	$K_M$
943	0,75	0,8	0,95	1,15

IV/ PUISSANCE MINIMALE EN TARAUDAGE.

Le couple  $M = C_M d_o^{X_M} P^{Y_M}$ .

Où:  $d_o$  = diamètre nominale

P = pas.

	$C_M$	$X_M$	$Y_M$
ACIER .....	2,7	1,4	1,5
FONTE .....	,3	1,4	1,5

V/ PUISSANCE MINIMALE EN RECTIFICATION

La puissance effective  $N_{eff}=0,555(V_p \cdot a_1 \cdot a_{tr})^{0,7} \cdot B^{0,25}$  (kW)

$a_1$  = avance longitudinale (mm/tr)

$a_{tr}$  = avance transversale (mm/tr)

B = largeur de la meule

$V_p$  = Vitesse de la pièce

PRESSION DE COUPE SPECIFIQUE  
EN TOURNAGE.

Matière.	Section en mm <sup>2</sup> : q							
	0,5	1	3	5	7	10	15	20
Acier 40 Kg/mm <sup>2</sup>	155	140	121	114	118	104	100	95
Acier 41 - 50 Kg/mm <sup>2</sup>	170	155	135	126	120	115	109	105
Acier 51 - 60 Kg/mm <sup>2</sup>	205	185	160	150	143	137	130	125
Acier 61 - 70 Kg/mm <sup>2</sup>	230	210	182	170	163	155	148	142
Acier 71 - 85 Kg/mm <sup>2</sup>	265	240	208	195	186	178	170	163
Acier 86-100 Kg/mm <sup>2</sup>	300	270	235	220	210	200	190	183
Fonte tendre.	90	85	76	73	70	68	65	63
Fonte moyenne	140	130	115	110	107	103	99	96
Fonte dure.	215	200	180	170	165	160	152	148

PRESSION DE COUPE SPECIFIQUE  
EN POURAGE.

Matière	Ks.
Acier 60 Kg/mm <sup>2</sup>	150
Acier 60-80 Kg/mm <sup>2</sup>	180
Acier 80 - 100 mm <sup>2</sup>	280
Fonte moyenne.	180

PRESSION SPECIFIQUE DE COUPE Ps POUR LE FRAISAGE.

EPAISSEUR MAXIMUM DU CORNU $e_{max}$ , mm.	PRESSION SPECIFIQUE DE COUPE Ps: Kgf/mm <sup>2</sup>					
	ACIER			FONTE		
DOUX R = 60 Kgf/mm <sup>2</sup>	MI-DUR R 75 Kgf/mm <sup>2</sup>	DUR R 75 Kgf/mm <sup>2</sup>	DOUCE HB 180	MOYENNE HB = 180-220	DURE. HB 200	
0,02	216 - 420	525 - 635	740 - 850	210	305	420
0,03	285 - 380	475 - 570	670 - 760	184	214	367
0,04	267 - 365	435 - 535	620 - 710	163	235	326
0,05	256 - 340	425 - 510	595 - 680	154	222	308
0,06	240 - 320	400 - 480	560 - 640	142	205	285
0,07	235 - 314	392 - 470	549 - 627	135	195	271
0,08	226 - 302	376 - 452	530 - 604	129	186	259
0,09	218 - 292	364 - 432	510 - 584	126	182	253
0,10	214 - 286	358 - 428	500 - 572	122	175	244

## CALCUL DETAILLE DE LA PUISSANCE MINIMALE D'UNE MACHINE

Nous allons considérer quelques cas de puissance minimale de machine

### TOURNAGE :

Puissance minimale exprimée par :  $N_{min} = N_{eff} / n$ .

$$= \frac{F \times V}{60 \times n \times 10^3} \text{ ( KW )}$$

Pour cela, calculons les éléments suivants :

- $F = K_s \times q$
- $q = a \times p$

### APPLICATION :

- Phase : 20
- Opération : 2Q-2-1 chariotage ébauche 1 = 40 mm. de l'axe.
- $a = 0,48 \text{ mm/tr.}$
- $P = 3,5 \text{ mm.}$

Ce qui donne :  $q = 1,54 \text{ mm}^2$ .

Cela nous permet de déterminer  $K_s$  en utilisant le tableau page 116  
Où :  $K_s = f ( q )$  selon la matière usinée.

On trouve par interpolation  $K_s = 202 \text{ Kgf/mm}^2$ .

Ce qui nous donne un effort  $F = F_z = 311 \text{ Kgf.}$

On obtient finalement  $N_{min} = 4,96 \text{ KW.}$

### FRAISAGE :

Puissance minimale :  $N_{min} = \frac{p \times B \times A}{1000 \times Q \times n \times 0,735} \text{ ( KW )}$

Où :  $A$  = avance en  $\text{mm/mm.}$

$B$  = Largeur du fraisage en mm.

$p$  = Profondeur de passe en mm.

$Q$  = Quantité de copeau en  $\text{cm}^3 / \text{mn} / \text{ch}$  ( Tableau page 113 )

### APPLICATION :

Phase 10

Opération : 10-1-1. fraisage en bout de l'axe.

$B = 40 \text{ mm}$        $p = 3 \text{ mm}$        $A = 400 \text{ mm/mm.}$        $Q = 12 \text{ cm}^3 / \text{mn} / \text{ch}$

$$N_{min} = \frac{3 \cdot 40 \cdot 400}{1000 \cdot 12 \cdot 0,8 \cdot 0,735} = 7 \text{ kW}$$

$$N_{min} = 7 \text{ kW}$$

### PERCAGE

$$N_{min} = \frac{M \cdot V}{3060 \cdot D} \text{ kW} \quad \begin{array}{l} M \text{ en Kgf.mm} \\ V \text{ en m/mn} \end{array}$$

$$M = C_M \cdot D^2 \cdot Z_M \cdot a^Y M \cdot K_M \quad \begin{array}{l} K_M \text{ Kgf.mm} \\ D \text{ en mm} \end{array}$$

Exemple: Usinage du canon de contre-poupée.

Opération 30-1-1: Percage profond d'ébauche ø37 mm.

$$C_M = 34,5 \quad D = 37 \text{ mm} \quad a = 0,1 \text{ mm/tr} \quad K_M = 0,88 \quad Z_M = 2 \quad Y_M = 0,8 \\ V = 104,5 \text{ m/mn}$$

$$M = 34,5 \cdot (37)^2 \cdot (0,1)^0,8 \cdot 0,88 = 6587,5 \text{ Kgf.mm}$$

$$N_{min} = \frac{6587,5 \cdot 104,5}{3060 \cdot 37} = 6,1 \text{ kW}$$

La machine ayant une puissance effective de 12 kW l'opération est possible.

### RECTIFICATION

$$N_{min} = 0,555 (V_p \cdot a_1 \cdot a_{tr})^{0,7} (B_M)^{0,25} \text{ kW}$$

Exemple: Rectification du canon de contre-poupée.

Opération 90-1-1: Rectification extérieure d'ébauche.

$$V_p = 18 \text{ m/mn} \quad a_1 = 19,2 \text{ mm/tr} \quad a_{tr} = 0,012 \text{ mm} \quad B_M = 40 \text{ mm}$$

$$N_{min} = 0,555 \cdot (18 \cdot 19,2 \cdot 0,012)^{0,7} \cdot (40)^{0,25} = 3,78 \text{ kW}$$

La machine ayant une puissance effective de 5,6 kW l'opération est possible.

## DETERMINATION DU NOMBRE DE MACHINES ET EMPLACEMENT

### I/ CALCUL DU FOND DISPONIBLE : Fd

Il est donné par la relation :

$$Fd = Z_0 \times K \times h \times \left( 1 - \frac{\alpha}{100} \right)$$

Où l'on a :

$d$  = Jours ferriés = 13 jours

$Z_0$  = Nombre de jours ouvrables /an.

$$= 365 - (52 + d) = 300 \text{ J/an}$$

$\alpha$  = coefficient de réparation.

- Tournage , perçage , alesage  $\alpha = 4$

- Fraisage.....  $\alpha = 5$

- Rectification.....  $\alpha = 7$

$K$  = Nombre d'équipe = 1

$h$  = (8) huit heures / équipe

#### EXEMPLE :

Fond disponible pour le tournage :

$$Fd = 300 \times 1 \times 8 \times \left( 1 - \frac{4}{100} \right) = 2304 \text{ h/an.}$$

### 2/ CALCUL DU NOMBRE DE MACHINES NECESSAIRES

On peut l'obtenir par la relation :

$$m_{nec} = \frac{F_{nec}}{60 \times Fd}$$

Où :

$N$  = Nombre de pièces / an / produit .

$F_{nec}$  = Fond nécessaire.

$$= T_e \times N = 3000 T_e.$$

$Fd$  = Fond disponible.

$T_e$  = Temps nécessaire à l'exécution d'une pièce dans la phase considérée.

reel.

fabriquées par phase, puis un tableau global du nombre de machines établis un tableau récapitulatif pour l'ensemble des pièces

20 et 30.

Donc, on utilise un seul tour SN 40 B pour les deux (2) phases  
On prendra le nombre entier immédiatement supérieur, soit : 1.  
Le nombre de machines (SN 40 B) utilisées est  $0,51 + 0,40 = 0,91$ .

d'où, dans notre cas :

de chargement de la machine (qui est toujours inférieur à 1)  
ou de pièces différentes, on cherchera à gonfler au maximum le coefficient de fabrication d'une pièce  
Donc pour le même type de machine dans la fabrication d'une pièce

$$m_{ne} = \frac{3000 \times 18,28}{60 \times 2304} = 0,40$$

$$T_{ne} = 3000$$

$$T_e = 18,28 \text{ mn}$$

$$F_d = 2304 \text{ h/mn.}$$

### Phase 30 : (Tournage)

coefficient de chargement de 0,51.

ce qui veut dire que la machine est exploitée à 51 % ou à un

$$m_{ne} = \frac{3000 \times 23,51}{60 \times 2304} = 0,51.$$

$$T_{ne} = 3000 \times 23,51 \text{ mn} = 70530.$$

$$T_e = 23,51 \text{ mn.}$$

$$F_d = 2304 \text{ h/mn.}$$

### Phase 20 : (Tournage)

pièces de la contre poupée, ce qui nous facilite les choses. Donc :  
ce genre de tour n'est pas utilisé dans la fabrication des autres

en phases 20 et 30 des tours SN 40 B de fabrication technique.

Pour la fabrication de l'axe de la contre poupée nous utilisons

TABLEAU RECAPITULATIF DE NOMBRE DE MACHINES  
NECESSAIRES PAR PHASE :  $m_{nec}$

Pièce	A X E D E C O N T R E P O U P E E					Nombre $m_{nec}$
	Phase	Machine outil	Te (mn).	Fd h/an	Fnec ( mn)	
10	Fraiseuse Duplexe FZ W D 160 x 1000	2,15	5	2280	6450	0,05
20	Tour SN 40 B	23,51	4	2304	70530	0,51
30	Tour SN 40 B	18,28	4	2304	54840	0,40
40	Fraiseuse à commande numérique.	16,45	5	2280	49350	0,36
50	Réctifieuse cylindrique	16,62	7	2232	49860	0,37

Pièce	C A N O N D E C O N T R E P O U P E E					Nombre $m_{nec}$
	Phase	Machine outil	Te ( mn)	Fd h / an	Fnec (mn)	
10	Fraiseuse Duplex FZ W D 160 x 1000	3,37	5	2280	10 110	0,07
20	Tour Almo Tp 255 ou 295	24,20	4	2304	72 600	0,53
30	" " "	21,77	4	2304	65 310	0,47
40	" " "	22,49	4	2304	67 470	0,49
50	" " "	30,00	4	2304	90 000	0,65
60	Fraiseuse à commande numérique.	6,85	5	2280	20550	0,15
70	Perçuseuse G S P	7,57	4	2304	22710	0,17
100	Réctifieuse cylindrique	35,78	7	2232	107304	0,80
110	Rectifieuse cylindrique	19,27	7	2232	57810	0,43

TABLEAU RECAPITULATIF DE NOMBRE DE MACHINES  
NECESSAIRES PAR PHASE :  $m_{nec.}$

Pièce.	Cônes de contre poupée					
Phase	Machine outil	T <sub>e</sub> (mn)		F <sub>d</sub> h/an.	F <sub>nec</sub> (Mn.)	Nombre $m_{nec.}$
10	Fraiseuse verticale 6H 13	27,04	5	2280	81 120	0,59
20	Fraiseuse horizontale 6H 83	12,72	5	2280	38 460	0,28
30	Fraiseuse à commande numérique FN 232.	15,68	5	2280	47 040	0,40
40	Fraiseuse verticale 6H 13	7,4	5	2280	22 200	0,16
50	Aliseuse 26 21	40,21	4	2304	120 630	0,88
60	Aliseuse 26 21	53,64	4	2304	160 920	1,18
70	Machine à roder	8,52	7	2232	25 560	0,19
80	Perçuseuse G SP	16,92	4	2304	50 760	1,02

Pièce	BOUCHON D'ARRÊT ( ECROUT )					
Phase	Machine outil	T <sub>e</sub> ( mn )		F <sub>d</sub> ( h/an )	F <sub>nec</sub> ( mn )	Nombre $m_{nec}$
10	Tour D1 21 ( Almo )	7,56	3	2304	22680	0,16
20	Tour Révolver 1 K 36	7,81	4	2304	23430	0,17
30	Tour D2 21 ( Almo )	12,12	4	2304	36360	0,26
40	Perçuseuse GSP	9,79	4	2304	29370	0,21
50	Réctifieuse cylindrique	3,53	7	2232	10590	0,08

## TABLEAU DE NOMBRE DE MACHINES NECESSAIRES REEL

N° Machine	MACHINE CUTIL ( Pays d'origine)	Nombre $m_{nec}$	Nombre $m_r$
1	Fraiseuse verticale 6 H 13 ( U.R.S.S )	0,75	1
2	Fraiseuse Duplex FZ W D 160 x 1000 : ( R.D.A ).	0,12	1
3	Fraiseuse horizontale 6 H 83 (U.R.S.S)	0,28	1
4	Fraiseuse à commande numirique MC 232 HES ( FRANCE ).	0,51 0,40	2
5	Aléscuse 2621 ( U.R.S.S ).	2,06	3
6	Perceuse Radiale GSP ( FRANCE )	1,40	2
7	Tour parallele ALMO TP 255 Ou TP 295 ( ALGERIE ).	2,14	3
8	Tour SN 40 B ( TCHECOSLOVAQUIE ).	0,91	1
9	Tour revolver I K 63 ( U.R.S.S )	0,17	1
10	Tour parallele ALMO DL 21 (ALGERIE)	0,42	2
11	Rectifieuse cylindrique universelle 3151 ( U.R.S.S ).	1,68	2
12	Machine à rôder. 3A 83 ( U.R.S.S )	0,19	1

TOTAL MACHINES: 20

## Traitements thermiques aux courants à haute fréquence.


Principe: Dans une bobine reliée à un générateur de courant à haute fréquence, passe un courant qui crée autour de la bobine un champ magnétique dont le sens s'inverse autant de fois par seconde que le courant lui-même.

Si l'on place une pièce dans ce champ magnétique, il est ~~traversé~~ par des courants de FOUCAULT qui l'échauffent.

### Procédé

Ce procédé est utilisé lorsque la trempe ne doit intéresser qu'une mince couche superficielle tout en laissant intacte la couche sous-jacente. Dans ce cas il est nécessaire d'avoir un chauffage très rapide pour que seule la partie à tremper soit portée à température convenable. La pièce à tremper est placée à l'intérieur d'un solénoïde (inducteur) : il se développe à sa surface des courants induits qui échauffent le métal sur une profondeur de 1 à 2 mm. L'aménée du liquide de trempe s'effectue à l'aide d'un dispositif approprié. La trempe est suivie d'un revenu à basse température (200°C). Les résultats de la trempe superficielle sont l'augmentation de la dureté, l'amélioration de la résistance, de la limite de fatigue des couches superficielles de la pièce. Le cœur reste ductile et résiste bien aux charges dynamiques.

La trempe par induction crée des conditions favorables à l'automatisation et permet d'insérer le traitement thermique dans une ligne continue sans interrompre la gamme de fabrication.

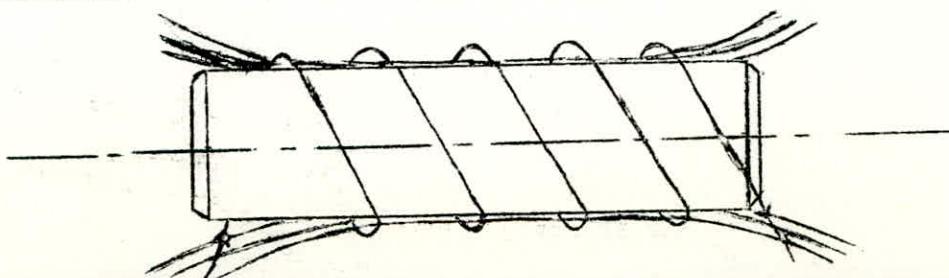

## ~~CALCUL DE L'EFFECTIF~~

Après avoir calculé le nombre de machines nécessaires à la réalisation du programme annuel nous allons faire celui de l'effectif.

Il se compose comme suit :

- Ouvriers spécialisés : Nos
- Ouvriers auxiliaires : Nca
- Agents techniques : Nat.
- Comptables : Nc
- Un agent d'entretien : 1

- Pour le transport, il y a un service global pour toutes les sections selon les destinations.
- L'infirmerie générale pour toutes les sections.
- Cela est valable aussi pour le service cantine et sécurité, gardiennage, administratif etc... .
- La section de traitement thermique est commune à toutes les sections
- 

### I / Calcul du nombre d'ouvriers spécialisés : Nos.

- a) Nous pouvons déjà avancer que le nombre d'ouvreirs est égal au nombre de machine soit Nos = **20** ouvriers sur machines, auxquels il faudrait ajouter 4 à 6 ouvriers polyvalents pour toutes les sections prêts à remplacer un absent ou un malade dans n'importe quelle section d'usinage de fabrication ou de montage. Ces absents peuvent être aussi remplacés par le contremaître ou les réguleurs. On tiendra compte aussi de (2) deux ouvriers pour contrôle et d'un ouvrier pour le tarodage manuel .

### b). Vérification par les calculs:

#### 1/ Méthode :

Le nombre Nos est donné par :

$$Nos = \frac{Te \times Na}{60 \times Fd (1 - K)}$$

---/

$T_e$  = Temps d'exécution par phase.

$N_a$  = Nombre de pièces annuel = 3000

$F_d$  = Fond disponible selon le type de machine.

$K$  = Coefficient tenant compte des absences ou congés.

### Comment calculer Nos.?

Nous avons déjà vu ( calcul de nombre de machines) que le coefficient de chargement des machines est souvent faible. ( inférieur à 1 )  
On a été amené à faire exécuter sur une même machine par lot de 50 pièces , plusieurs phases d'une même pièces ( Tour SN 40 B, pièce = Axe ) ou de différentes pièces ( rectifieuse, perceuses radiale etc...); ces différentes phases sont exécutées sur la même machine par un même ouvrier. On prendra donc en considération le  $T_e$  de la phase le plus élevé par machine.

### 2/ Calculs.

Nous allons dresser un tableau comportant la liste de toutes les machines et donnant les résultats de calcul de Nos. ( Tableau page 128)

/ Nosr = 20 ouvriers spécialisés /

### II/ Calcul d'ouvriers auxiliaire Noa

Cette catégorie d'ouvriers comprend : les contremaîtres, les ajusteurs les magasiniers, les réparateurs etc... ce nombre est égal de 15 à 25 % Nos

/ On prendra Noa = (20 % Nosr) = 4. /

### III/ Calcul des agents techniques.

Cette catégorie regroupe les agents de méthode , les agents de répartition etc...

Il est égal de 10 à 12 % ( Nosr + Noa ) (On prendra 10%)

Ce nombre est : Nat = 10% (20 + 4) = 2,4

Soit / Nat = 3 agents /

### IV/ Calcul du nombre d'ouvriers total Not

c'est la somme de tous les ouvriers déjà calculés.  
 $No_t = Nos + Noa + Nat + \text{agents de contrôle}$

$No_t = 20 + 4 + 3 + 2 = 29$  Ouvriers

/ Not = 29 ouvriers /

TABLEAU DU NOMBRE D'OUVRIERS SPECIALISES

N°	MACHINE	Nombre	PIECE.	Phase	Te	Fd	Nos	N or
1	Fraiseuse 6 H 13.	1	Corps	10	27,04	2280	0,66	1
2	Fraiseuse duplex	1	Axe	10	2,55	2280	0,05	
			Canon	10	3,37	2280	0,08	1
3	Fraiseuse horizontale	1	Corps	20	12,72	2280	0,31	1
			Corps	30	16,68	2280	9,38	
4	Fraiseuse à commande numérique. N° 232.	2	Canon	60	6,85	2280	0,17	2
			Axe.	40	16,45	2280	0,40	
			Corps	50	40,21	2304	0,97	
5	Alesseuse 26 /21	3	Corps	60	53,64	2304	1,29	3
			Corps.	70	8,52	2304	0,21	
			Corps	80	46,92	2304	1,13	
6	Perceuse radiale	2	Canon	70	7,67	2304	0,18	2
			Ecrou	40	9,79	2304	0,24	
			Ecrou	20	24,2	2304	0,58	3
7	Tour TP 255.	1	Ecrou	30	21,77	2304	0,51	
			Ecrou	40	22,49	2304	0,54	
			Axe	20	23,51	2304	0,57	
8	Tour SN 40 B	1	Axe	30	18,28	2304	0,44	1
			Ecrou	20	7,81	2304	0,19	
9	Tour revolver	1	Ecrou	10	7,56	2304	0,18	
			Ecrou	30	12,12	2304	0,29	2
10	Tour DL 21. ALMO	2	Ecrou	50	3,53	2232	0,09	
			Axe	50	16,62	2232	0,41	
			Canon	100	35,78	2232	0,89	
			Canon	110	19,27	2232	0,48	
12	Machine à roder	1	Corps	90	11,13	2304	0,28	1
					TOTAL		Nosr = 20	

.....  
HYGIENE ET SECURITE  
.....

Hygiène et la sécurité sont des fonctions nécessaires dans l'atelier. Des campagnes sont souvent entreprises pour sensibiliser les unités afin de limiter les accidents de travail. Il existe même un code de travail régissant l'hygiène et la sécurité.

On citera surtout :

- Le nettoyage journalier des ateliers y compris les machines.
- Le cabage d'air  $7\text{m}^3$  / personne( jusqu'à  $11\text{ m}^3$  par personne).
- Les aires de circulations
- implantations des machines
- Les couleurs des murs.
- Chauffage, éclairage.
- la prévention contre l'incendie.
- Le port de gants, de lunettes de tablier de chaussures de sécurité sont obligatoire, les machines doivent être munies de protecteurs en plastique transparent.

Les accidents de travail sont souvent dûs à l'impropreté : tâche d'hui copeaux ( défaut de port de chaussures de sécurité) travail sans gants, inattention dans le travail...

Le non respect des mesures de sécurité occasionne non seulement des pertes de temps donc d'argent mais aussi **il peut-être** à l'origine d'imcapacité de travail et même occasionné des pertes de vie.

## 7) / MANUTENTION

C'est le déplacement d'un objet avec ou sans appareil spécial elle ne comprend les manipulations d'objets ou d'outils faits à un poste de travail. On dit que la meilleure manutention est celle que l'on peut éliminer. Donc on cherche si possible à éliminer la manutention sinon à la simplifier et à la mécaniser.

Ceci dépend beaucoup de l'implantation des machines.

On peut utiliser des :

- chariots à main , électriques, élévateurs.
- ponts roulants.
- portiques.
- monorails
- potences.

Notre choix c'est fixé sur :

- pont roulant ( 5 Tonnes).
- Potence ( 1 tonne).
- Automoteur ( chariot élévateurs ) 3 tonnes.

Le pont roulant est utilisé :

- quand le déplacement est long ( exemple transporter la caisse contenant les axes de la machine duplex ~~à~~ tour SN 40B. environ 16 m.).
- Lors de la réparation et déplacement des machines outils.

La potence est utilisée :

- Pour le déplacement des pièces d'une machine à l'autre. Elle a un rayon d'action de 5 m.

Le chariot électrique (automoteur) sert à ramener les caisses des pièces brutes vers les machines.

- à déplacer les caisses vides etc...
- à intervenir en cas de panne, d'occupation de la potence ou du pont roulant.

Nous donnons un schéma d'implantation de l'atelier avec le système de manutention dans le dessin N° 9

.....  
..... **O N C L U S I O N** .....

Dans cette modeste étude, à partir de dessins de définition des pièces à produire, nous avons établi les gammes d'usinage.

Pour la réalisation des programmes annuel on choisit les machines , on détermine les régimes de coupe et les temps d'exécution. La méthode utilisée pour le choix des régimes de coupe est le fruit de précieuses recherches effectuées en U.R.S.S. On calcule aussi le nombre des outils, des ouvriers et des machines nécessaires.

Les machines outils utilisées sont modernes et ont été pour la plupart exposées à la foire internationale d'Alger et en général sont achetées par l'état.

Enfin dans l'organisation de l'atelier, on répartit les machines et on installe les systèmes de manutention en tenant compte de la sécurité dans le travail.

## B I B I O G R A P H I E

1°) Les fasculss DELAGRAVE 1974.

- N° 3 Tournage des métaux A. CHEVALIER
- N° 4 Fraisage des Métaux A. DOURNIER
- N° 6 Perssagè, Alisage Filtage A. CHEVALIER
- N° 7 Usinage par abrasion A. CHEVALIER
- Livret de Technologie Générale (TOME II)  
Organisation Industrielle

2°) Technologie Professionnelle (TOME II) ED. FAUCHER A. CAMPA.

3°) POLYCOPIES DE TECHNOLOGIE D'EXECUTION ( I & II)

G. THEMALADZE ALGER 78

4°) Oraganisation des Ateliers - Calcul des Prix en mécanique  
DUNOD Paris 1972 W. GAUTHEY

5°) Catalogue de Constructeurs et revues de Machines et Outils.

6°) Pointage - Taraudage mécanique Ed EUROLLES


L. CONIPAIN.

## LITTERATURE ET REVUES SOVIETIQUES


- 7°) Нітонік В.С., Рубанюк А.Н.- и ін. Краткий справочник Технологии механического узла. "Беларусь", Минск, 1968
- 8°) Нерегуб Н.А. Динамическое моделирование в машиностроении. Мах Техники. "Виенаэ Улка", Дасла, 1976
- 9°) Копеяев В.С. Основы технологии машинностроения, "Дашко-Урал", Дасла, 1977
- 10°) Сорокин М.С., Денисов В.И., Дмитриев В.Л. Технология машиностроения. Дасла. "Виенаэ Улка", 1976

(C) SOMMAIRE

<u>INTRODUCTION.....</u>	1
<u>CHAPITRE PREMIER .....</u>	3
1-Méthodes	
2-Choix des machines et des procédés d'usinage	
3-Etablissement de la gamme d'usinage	
4-Méthodes d'exploitation	
 <u>CHAPITRE DEUXIEME.....</u>	17
-Régimes de coupe	
 <u>CHAPITRE TROISIEME.....</u>	72
-Temps d'exécution	
 <u>CHAPITRE QUATRIEME.....</u>	96
-Calcul outillage	
 <u>CHAPITRE CINQUIEME.....</u>	112
-Calcul des puissances machines	
 <u>CHAPITRE SIXIEME.....</u>	126
-Calcul des effectifs	
 <u>CHAPITRE SEPTIEME.....</u>	129
-Hygiène et sécurité	
 <u>CHAPITRE HUITIEME.....</u>	130
-Manutention	
 <u>CONCLUSION.....</u>	132
<u>SOMMAIRE.....</u>	134
<u>BIBLIOGRAPHIE.....</u>	

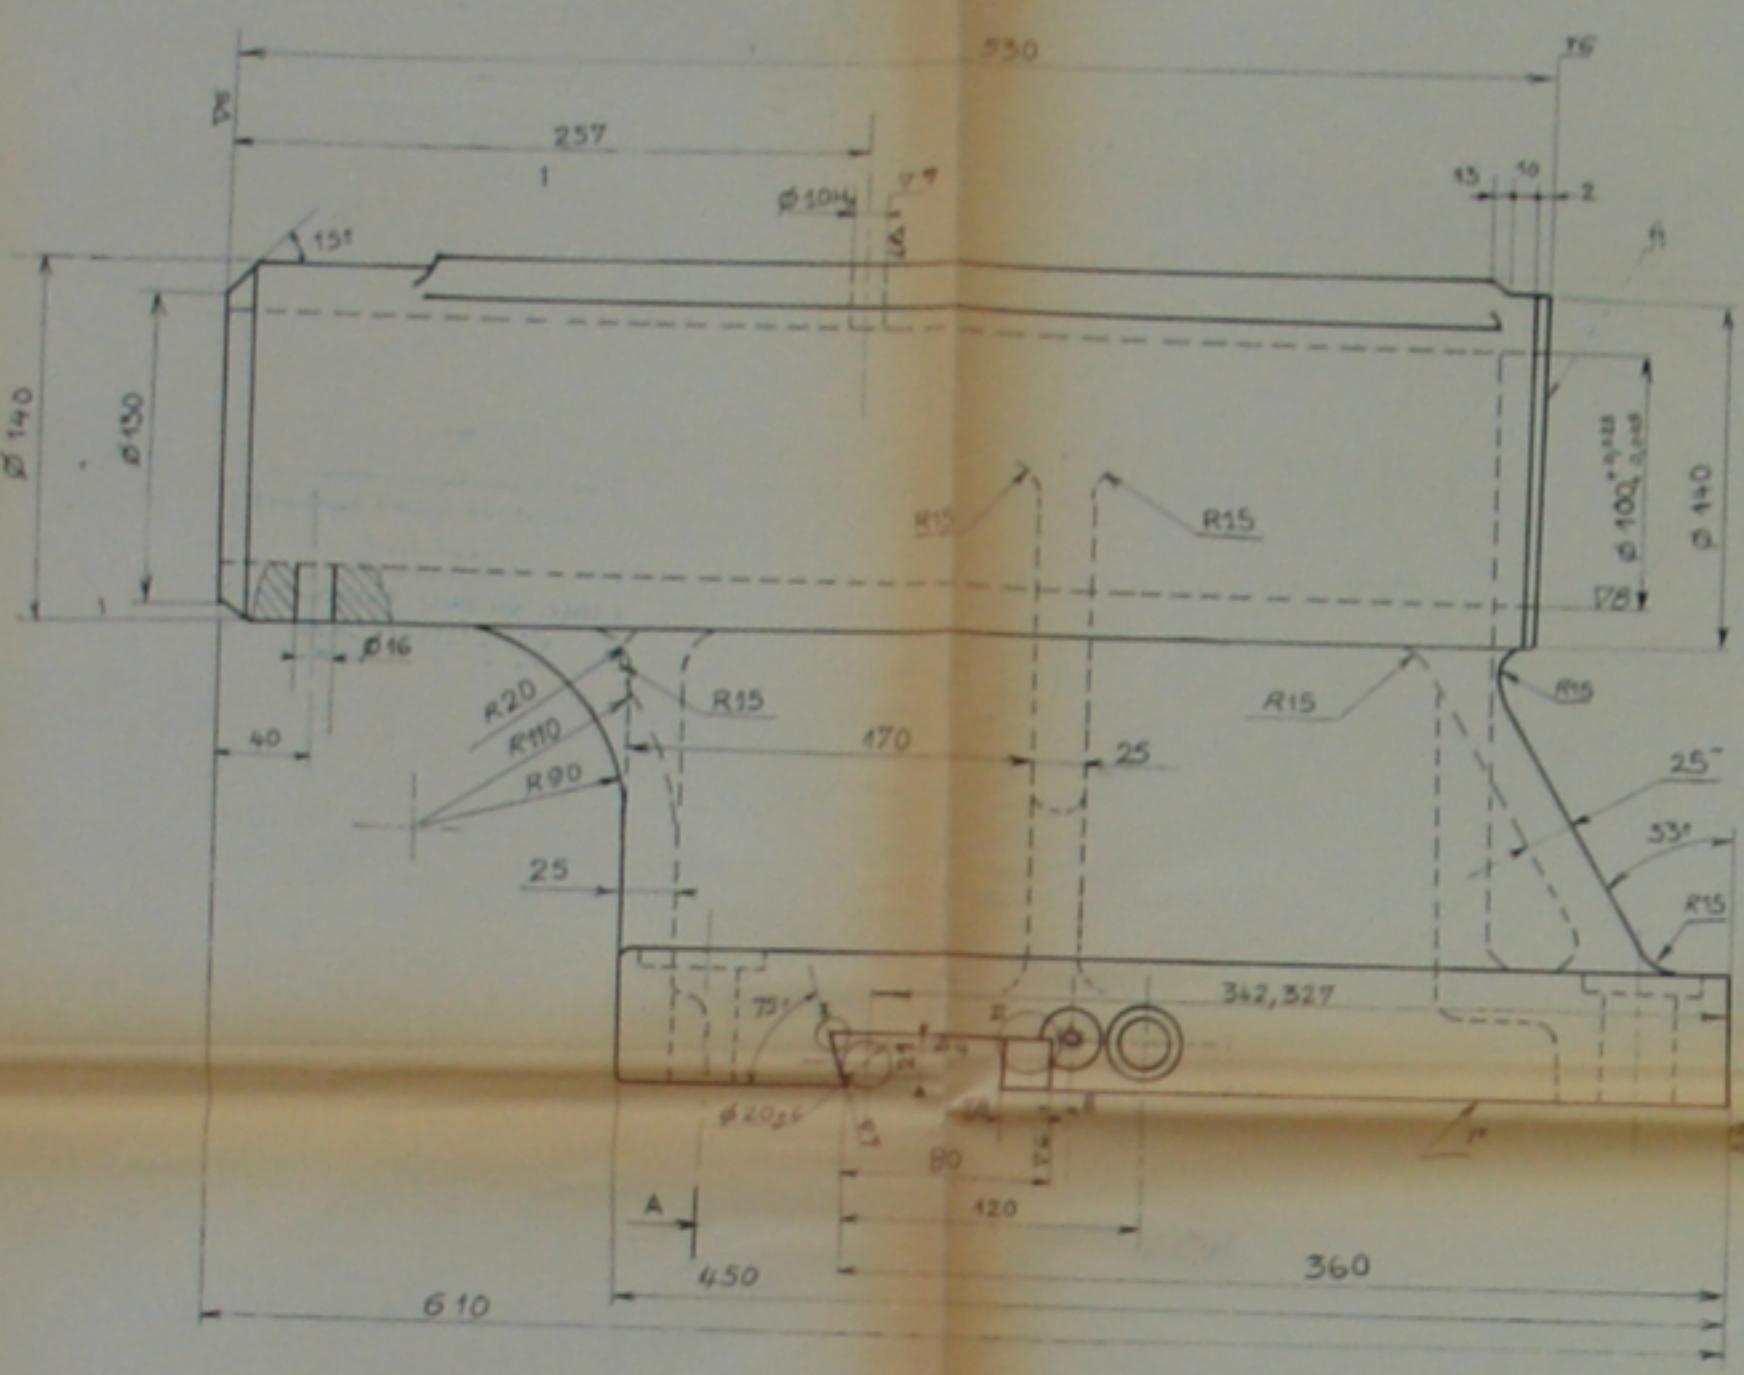


VUE DE DROITE DU CORPS

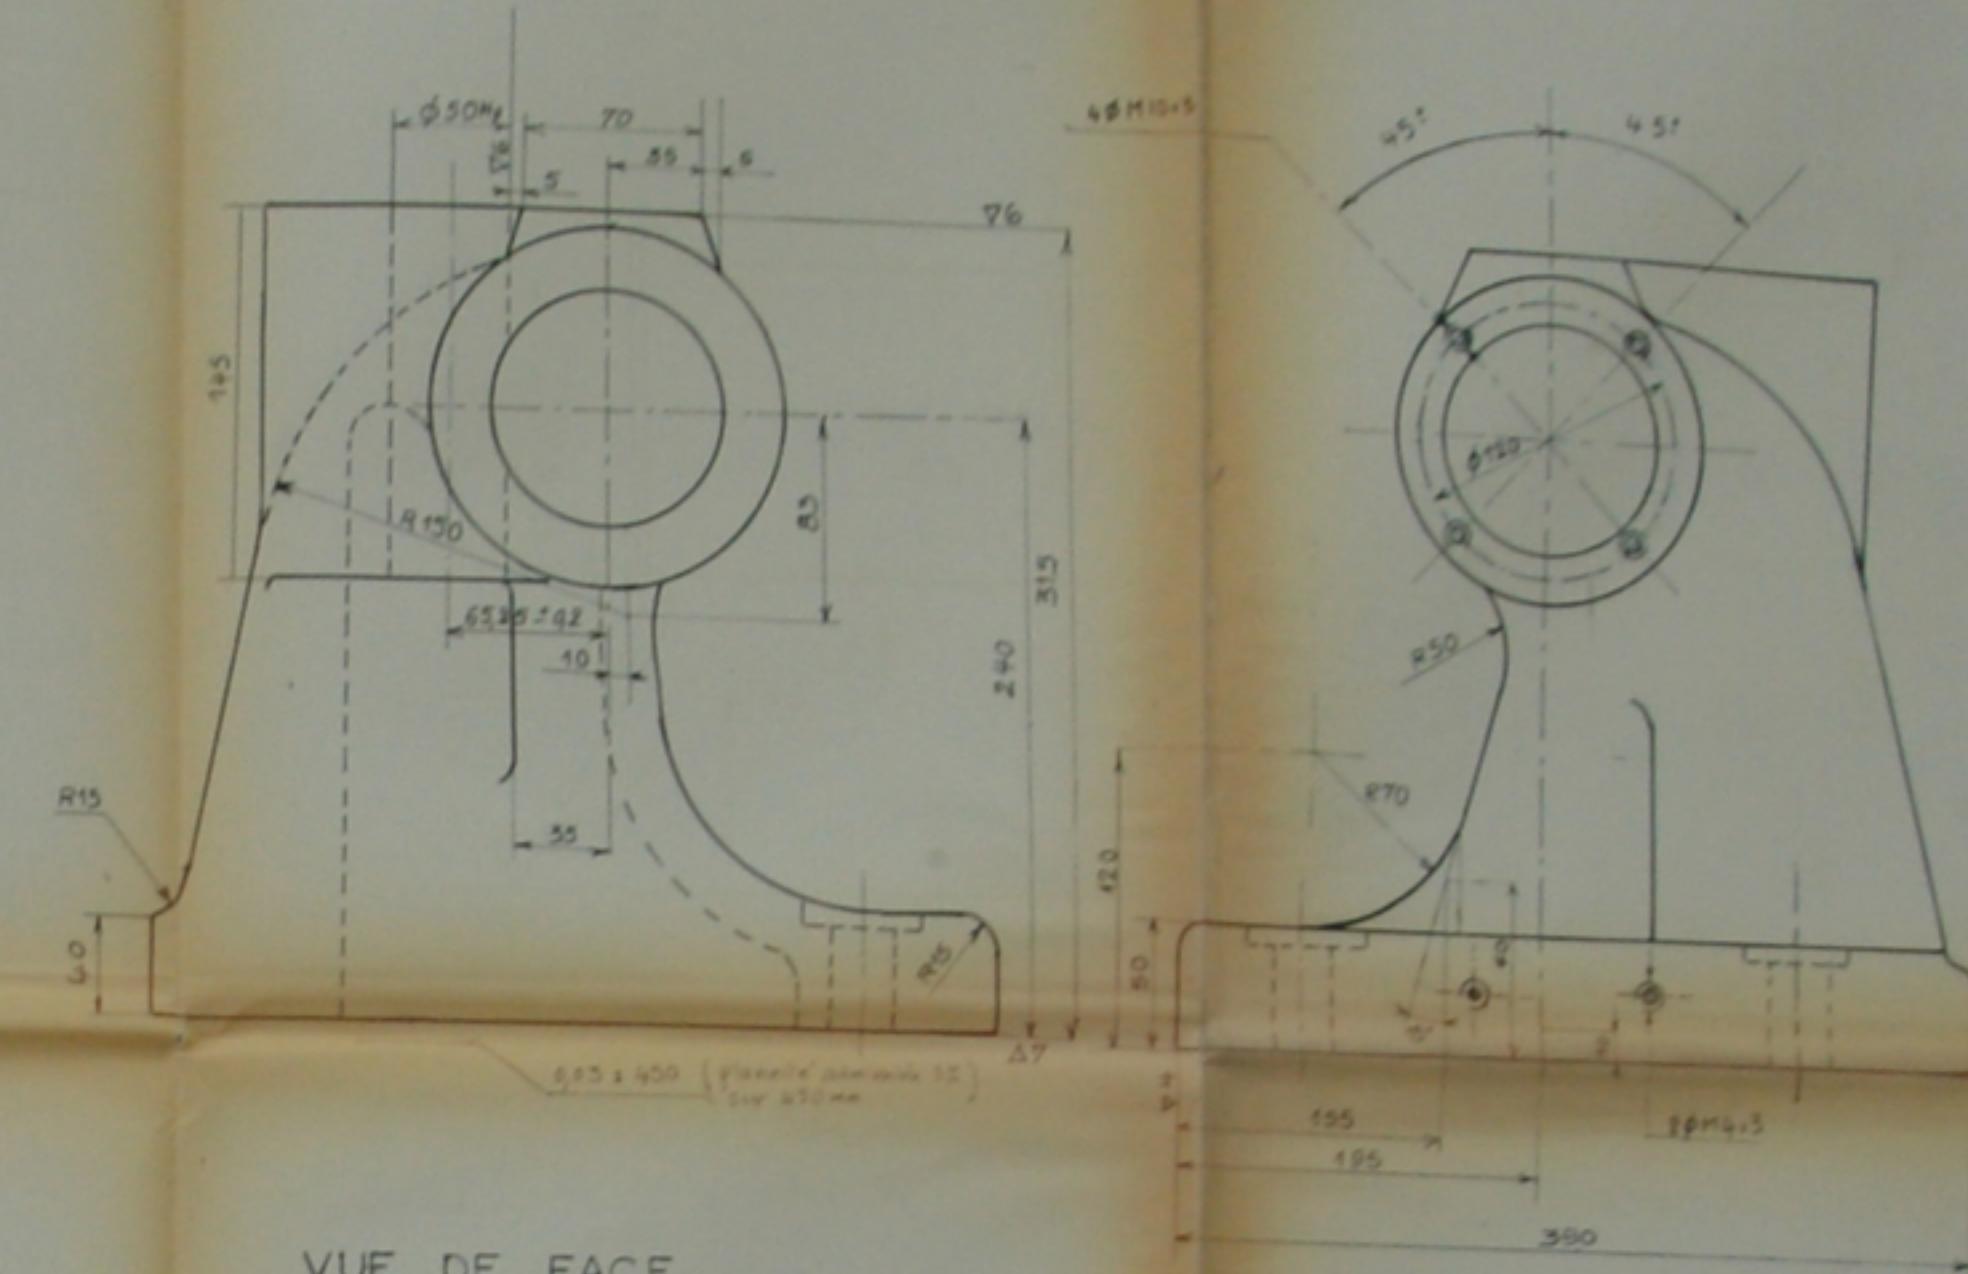


VUE DE FACE  
DU CORPS

VUE ARRIERE

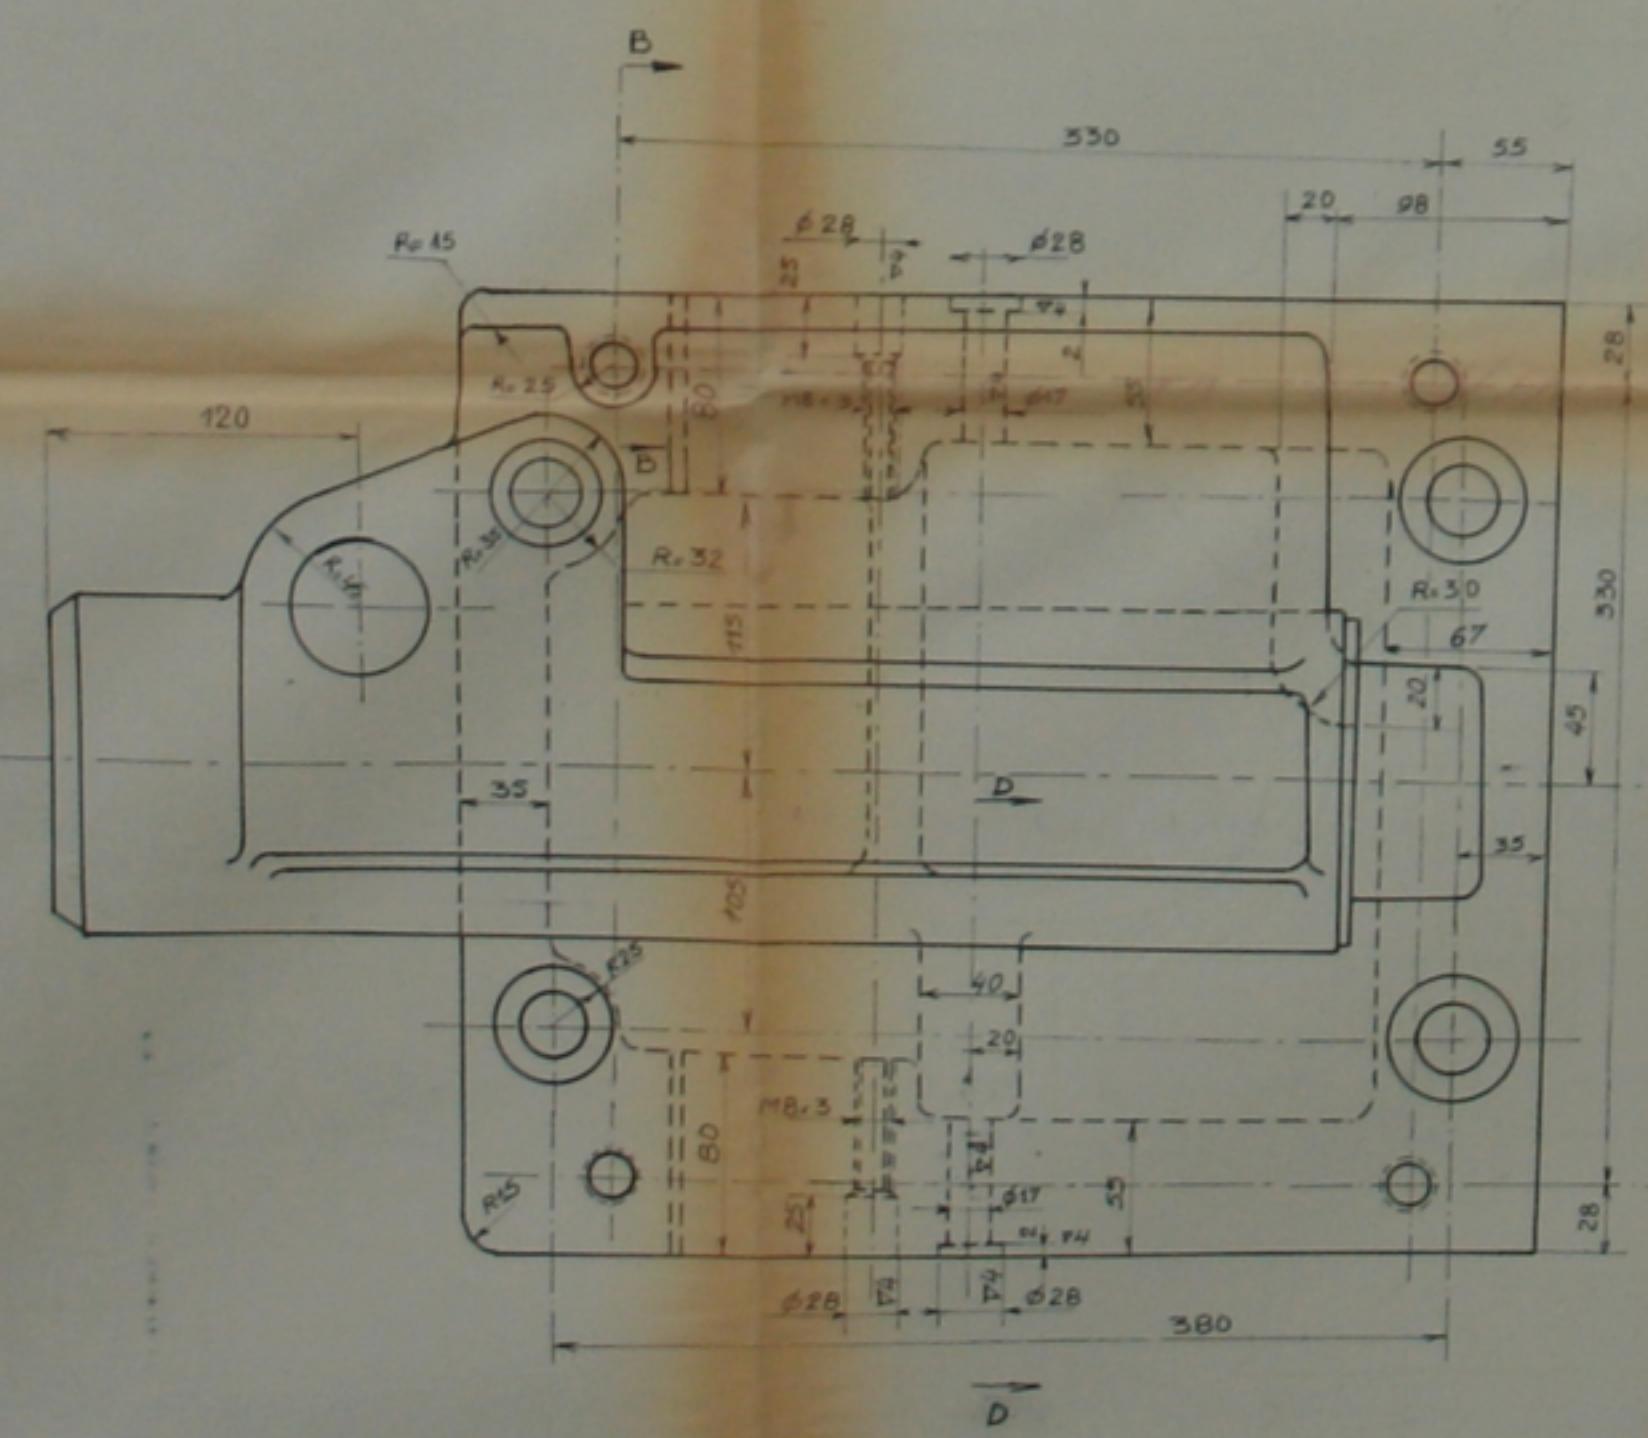

VUE DE DESSUS

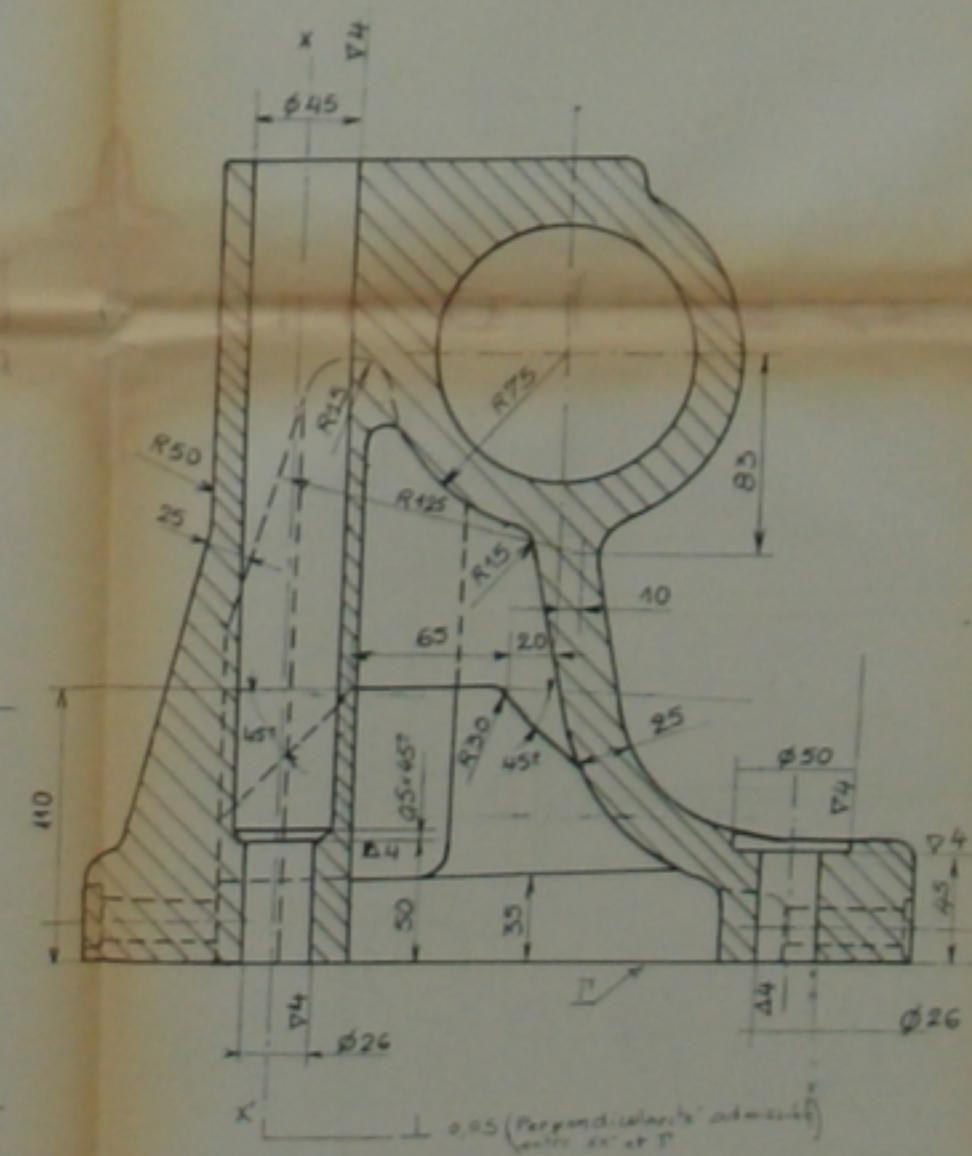


COUPE AA  
DE LA VUE DE DROITE


ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE	
DEP DE MECANIQUE USTA	
PROJETANT	M. TAKMALAOUI
DATE JUIN 79	CORPS DE CONTRE
INTERIEUR DE JUIN	POUPEE DE TOUR
ETAGE 4	STUDIO PAR MR.
DESSIN N° 2	DANDUMARE
ECHELLE 1:2	ATELIER DE FABRICATION SUR
	MR. S. LAMARCA




440 (Traitement thermique au courant HF - Profondeur 2 mm durite radwell 60)

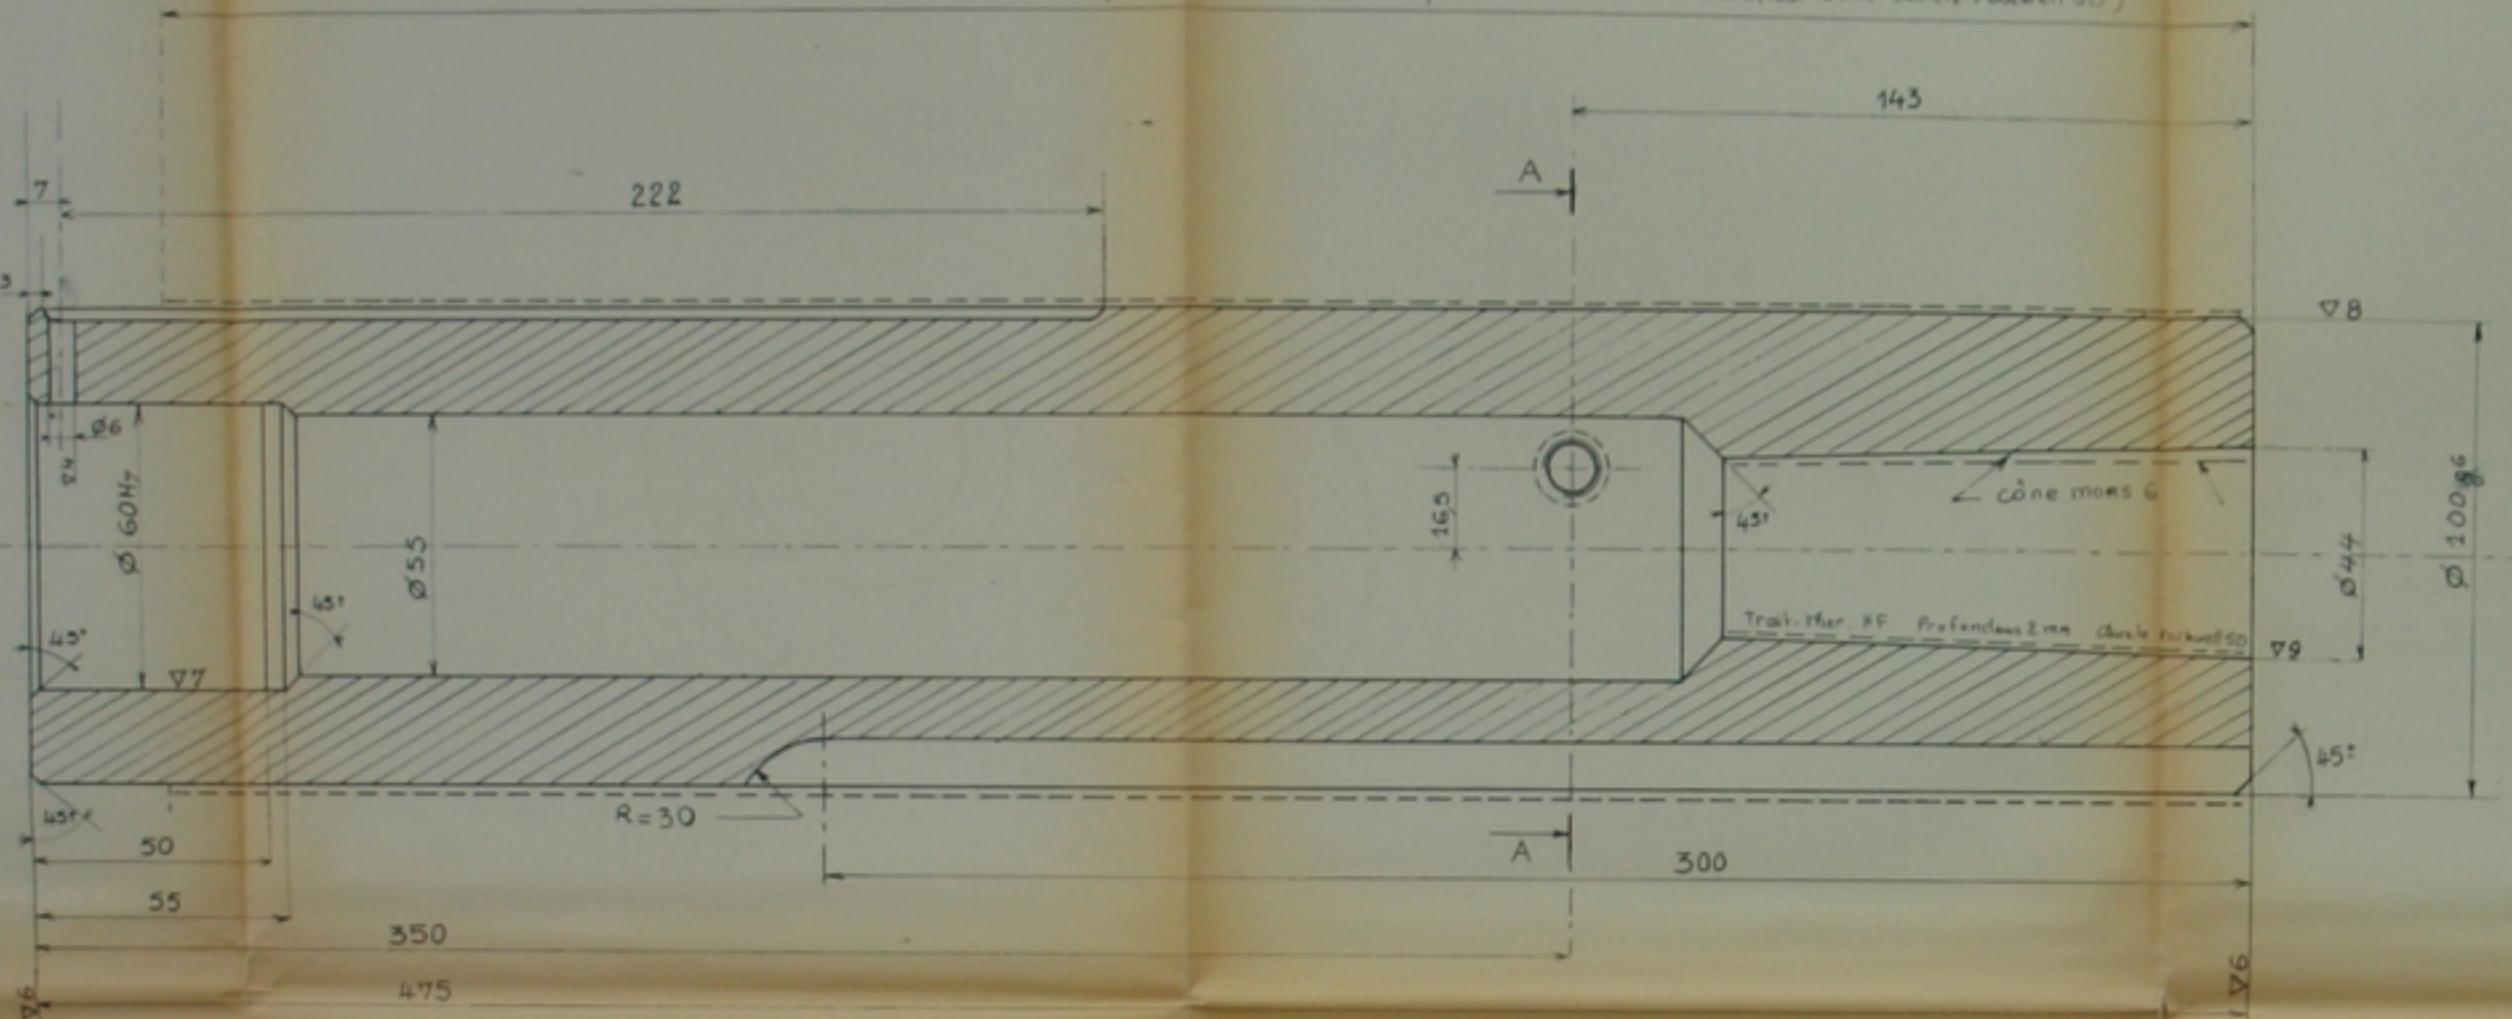

DEMI-VUE DE FACE

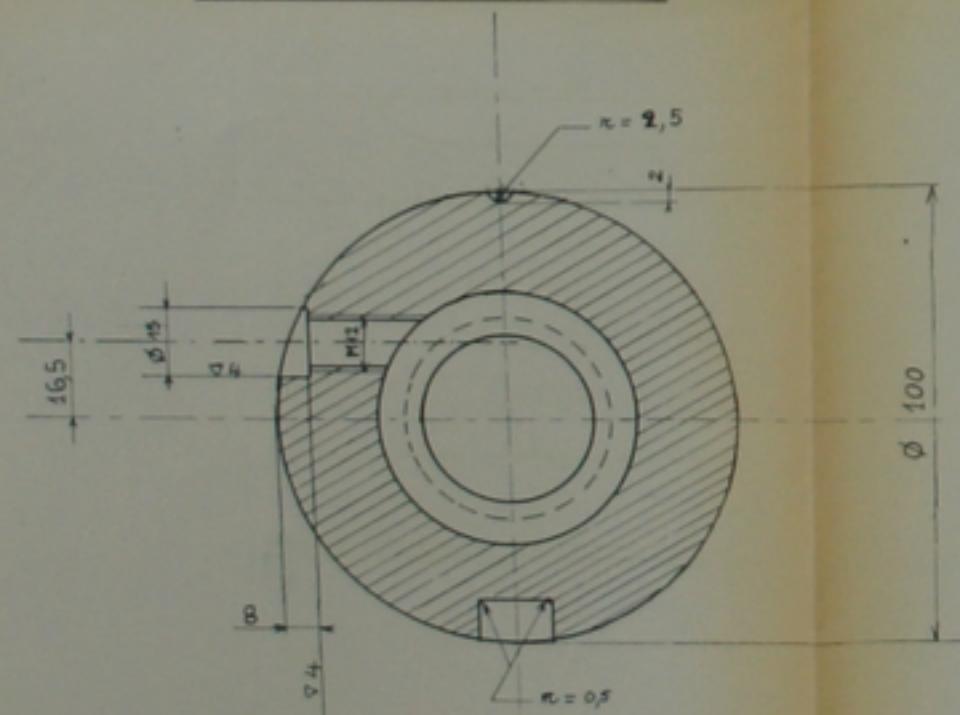


COUPE-AA

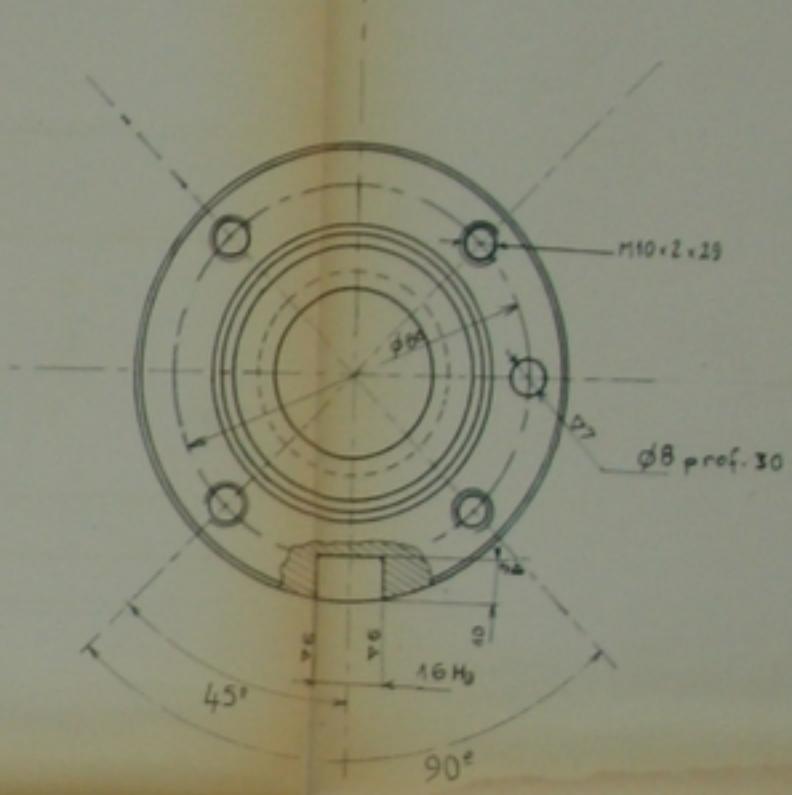


VUE DE GAUCHE

PM00779  
- 3 -

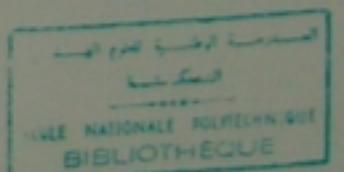




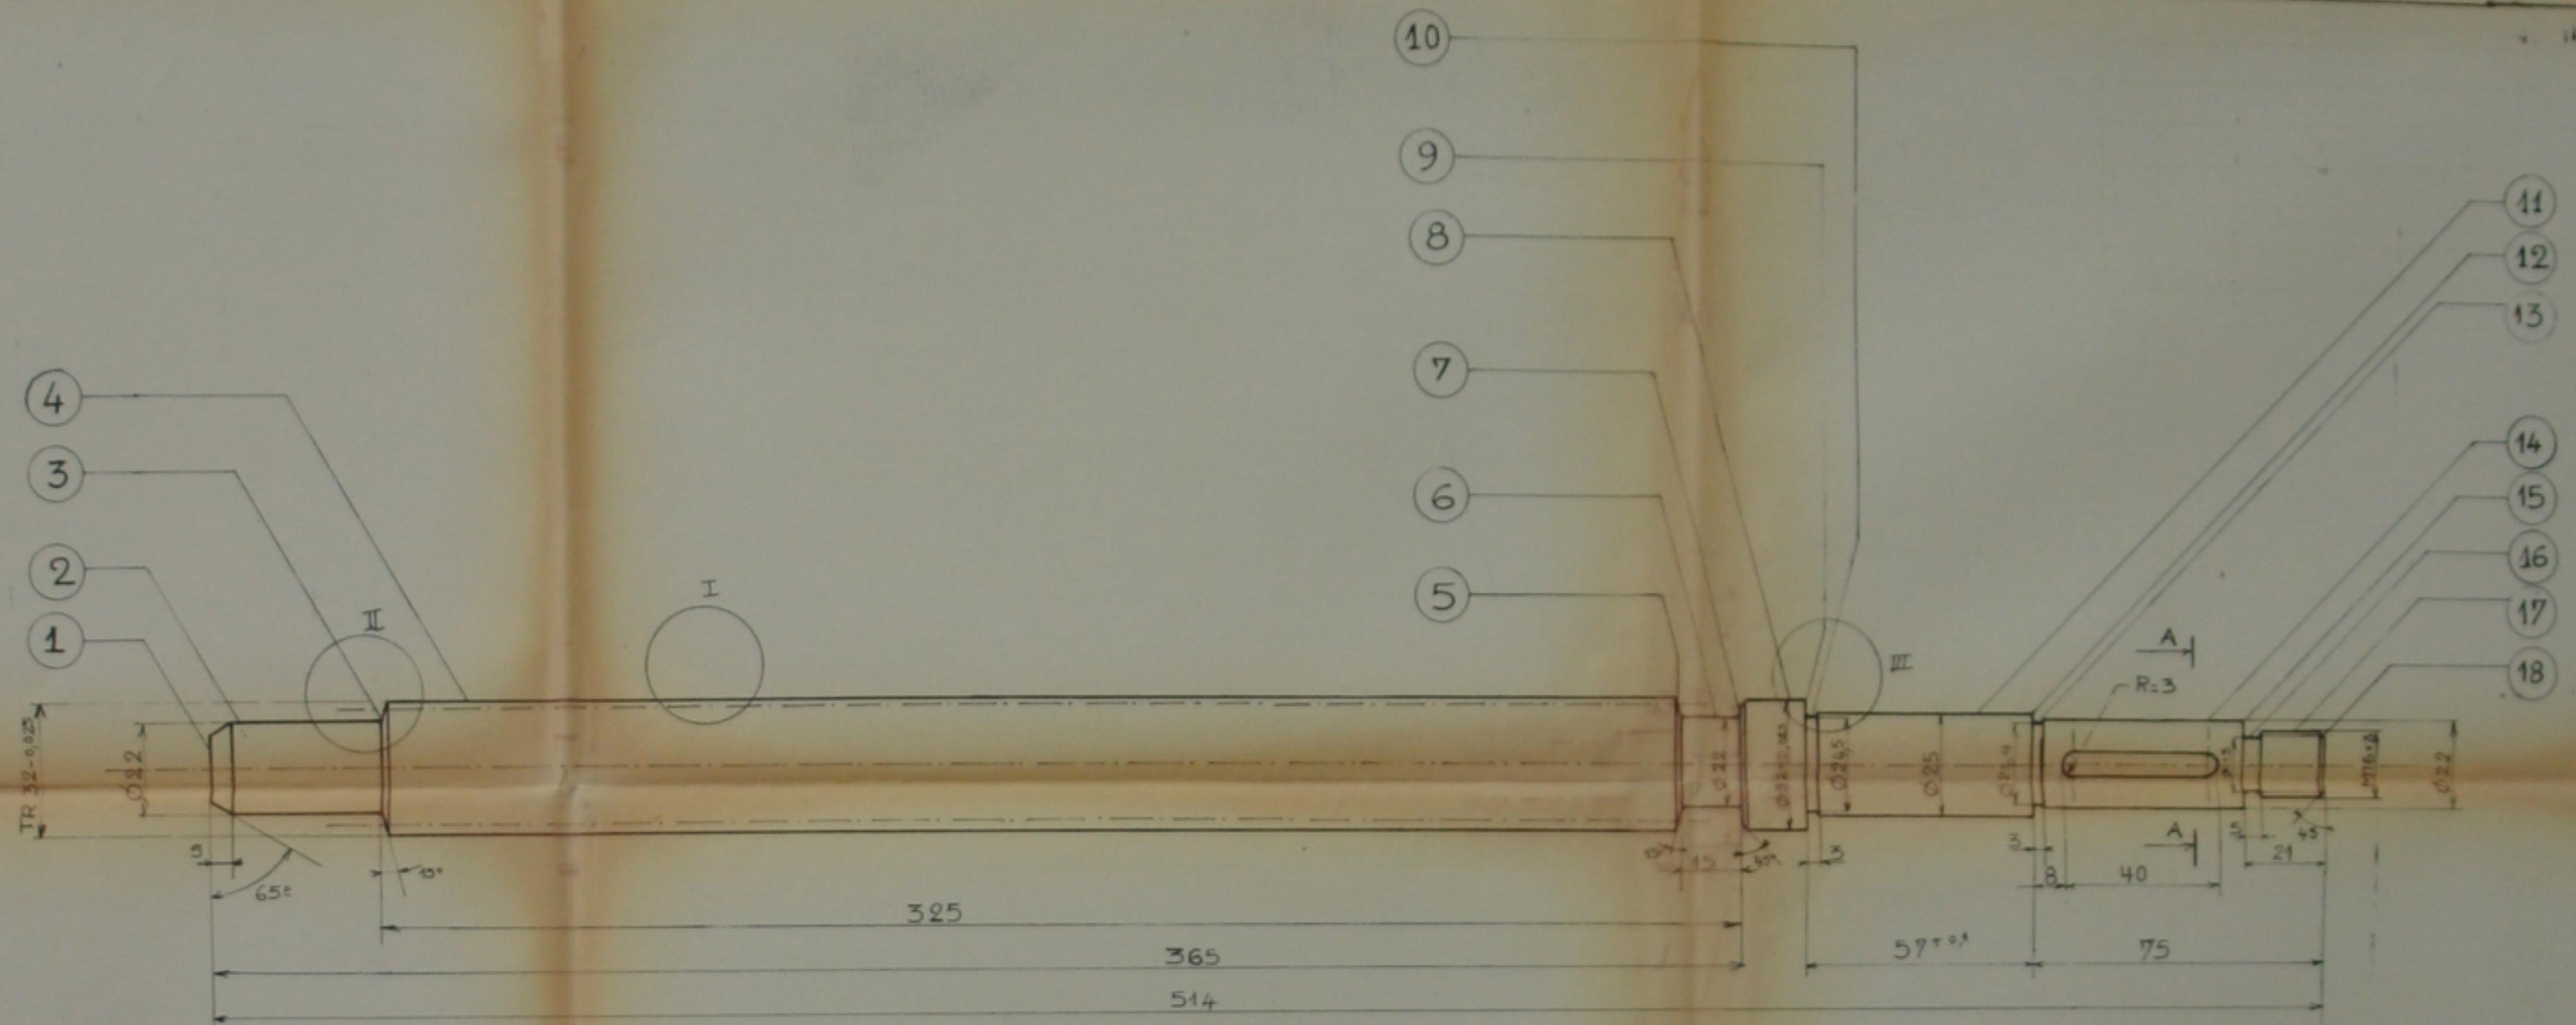


VUE DE FACE DE L'AXE (échelle 1)

PM00779  
- 5 -


I-DETAIL DU FILET TR (échelle 4)

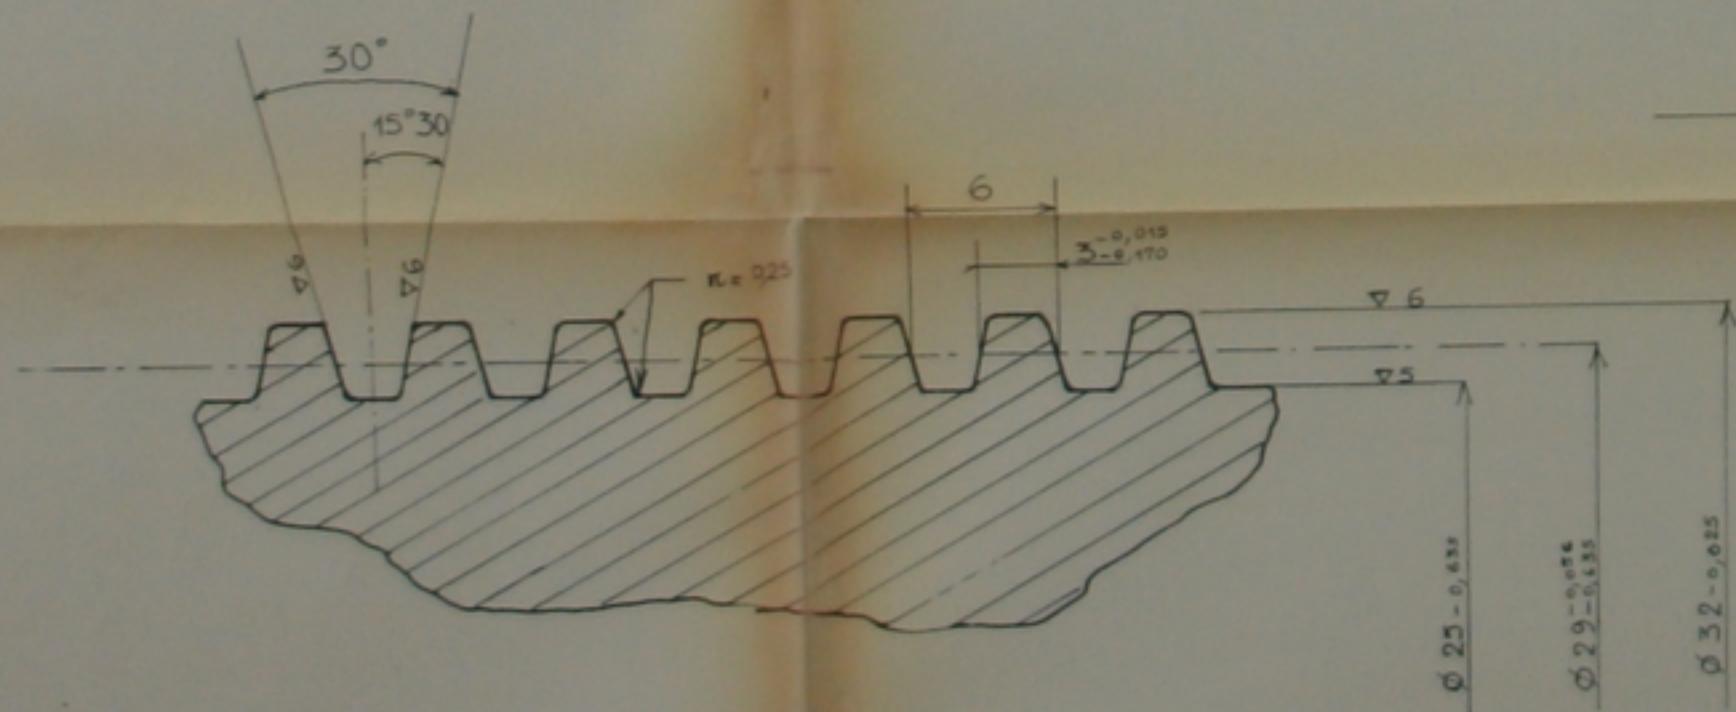


COUPE AA (échelle 4)

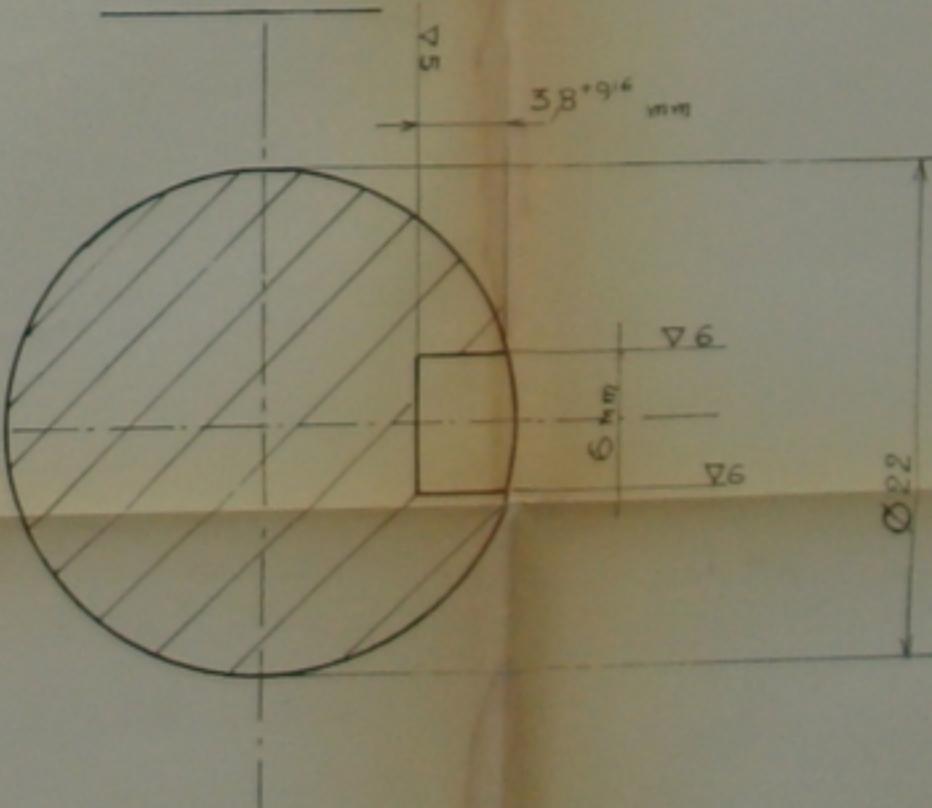

1-2	Traitement thermique de 45 mm sur 2 axes en courant à haute fréquence
3	Chantourné à 15° avec un arrondi de bec de filletage TR 38x6 - Etat de surface Rz = 10 micromètres par face, pas dépasser 5% entre l'arc ou une paroi et l'arrondi de bec = R=2 mm
4	Surface ébranlée
5	Surface dressée Rz < 0.1 mm - R6
6	Surface dressée Rz < 0.1 mm - R6
7	Surface dressée Rz < 0.1 mm - R6
8	Surface dressée Rz < 0.1 mm - Parallélisme entre l'axe défaut < 0.05 mm
9	Surface dressée Rz < 0.1 mm - R6
10	Arrondi de bec R6
11	Surface dressée Rz < 0.1 mm - défaut de parallélisme avec l'axe ne doit pas dépasser 2% glissant juste dans droite Rz < 0.1 mm
12	Surface dressée Rz < 0.1 mm - défaut de parallélisme avec l'axe ne doit pas dépasser 2% Rz - surface dressée Rz < 0.1 mm

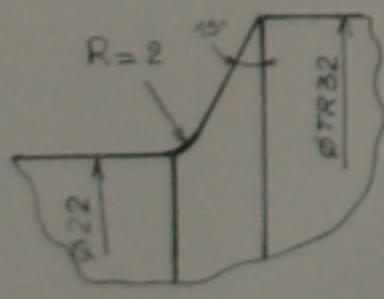

DETAIL-II

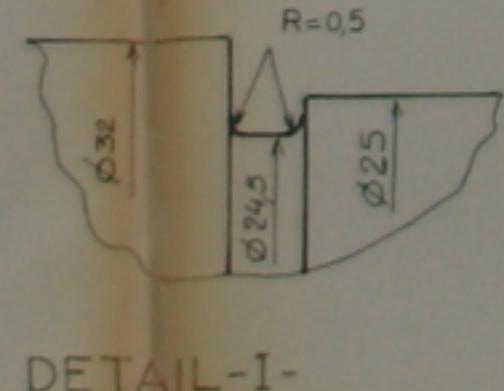


DETAIL-I

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE	
DEP DE MECANIQUE USTA	AXE DE CONTRE
PROMOTION JUIN 79	POUPEE DE TOUR
projet de fin d'études	ETUDE PAR DAHOUANE ET BOENLAMMER
DESSIN N° 3 ECH 1:1	Atelier de fabrication d'une contre poupe de tour.





N° Op.	Phase	N° Opérat.	Opération	CROQUIS	Machinerie + Outils	Outils	Véhicule Montage	P min	masse moto	Vitesse moto	T <sub>o</sub> min	T <sub>o</sub> max	Alt. moto											
10	TOURNAGE	10-1-1	Dresser (ébauche)		(ALGERIE)	TOUR EL111 ALMO	Boulonage en boutons 3 mm épaisseur 1 mm	1	0,06	65	911													
		10-1-2	Dresser (semi-finition)																					
		10-1-3	Charrioter (ébauche)																					
		10-1-4	Champonage initial et Champonage ultime																					
20	TOURNAGE	20-1-1	Dresser (ébauche)		(URSS)	TOUR REVOLVER ER26 (URSS)	Boulonage en boutons 3 mm épaisseur épaisseur épaisseur épaisseur épaisseur épaisseur	1	0,1	65,1	61													
		20-1-2	Dresser (ébauche)																					
		20-1-3	Défoncer																					
		20-1-4	Champonage (ébauche)																					
		20-1-5	Aleser (Préalésage)																					
		20-1-6	Aleser (Alessage final)																					
30	TOURNAGE	30-1-1	Charrioter (demifinition)		(ALGERIE)	TOUR DL31 ALMO	Boulonage en boutons 3 mm épaisseur épaisseur épaisseur épaisseur épaisseur épaisseur	1	0,10	61,1	61													
		30-1-2	Charrioter (finition)																					
		30-1-3	Champonage initial et champonage ultime																					
		30-1-4	Dresser (finition)																					
		30-1-5	Saigner																					
		30-1-6	Chambrer																					
40	PERCAGE	40-1-1	Faire trous		(FRANCE)	PERCEUSE RADIALE GSE	Forêt Ø 12 mm en R6	ébrasage en boutons et boulonage en boutons	1,4	0,1	65,1	61												
		40-1-2																						
50	RECTIFICATION	50-1-1	Rectifier (en plongée)		(URSS)	RECTIFIEUR CYLINDRIQUE UNIVERSIEL Modèle 101 (URSS)	Neuds rectificatifs Ø 32 mm épaisseur R 10 mm trou Ø 10 mm (tuyau)	Boulonage en boutons	10	0,05	65,1	61	Valeur de la vitesse de rectifiage	61,1										
		50-1-2																						
PROJET ET PLAN D'ETUDE				CÔTE D'ASSEMBLAGE TECHNIQUE EN UNI UNITÉ Ordre de fabrication d'une colonne pour une visserie à écrou								Méthode de fabrication par la méthode de DAHOUANE M.												
PM00795 n° 2																								


COUPE AA

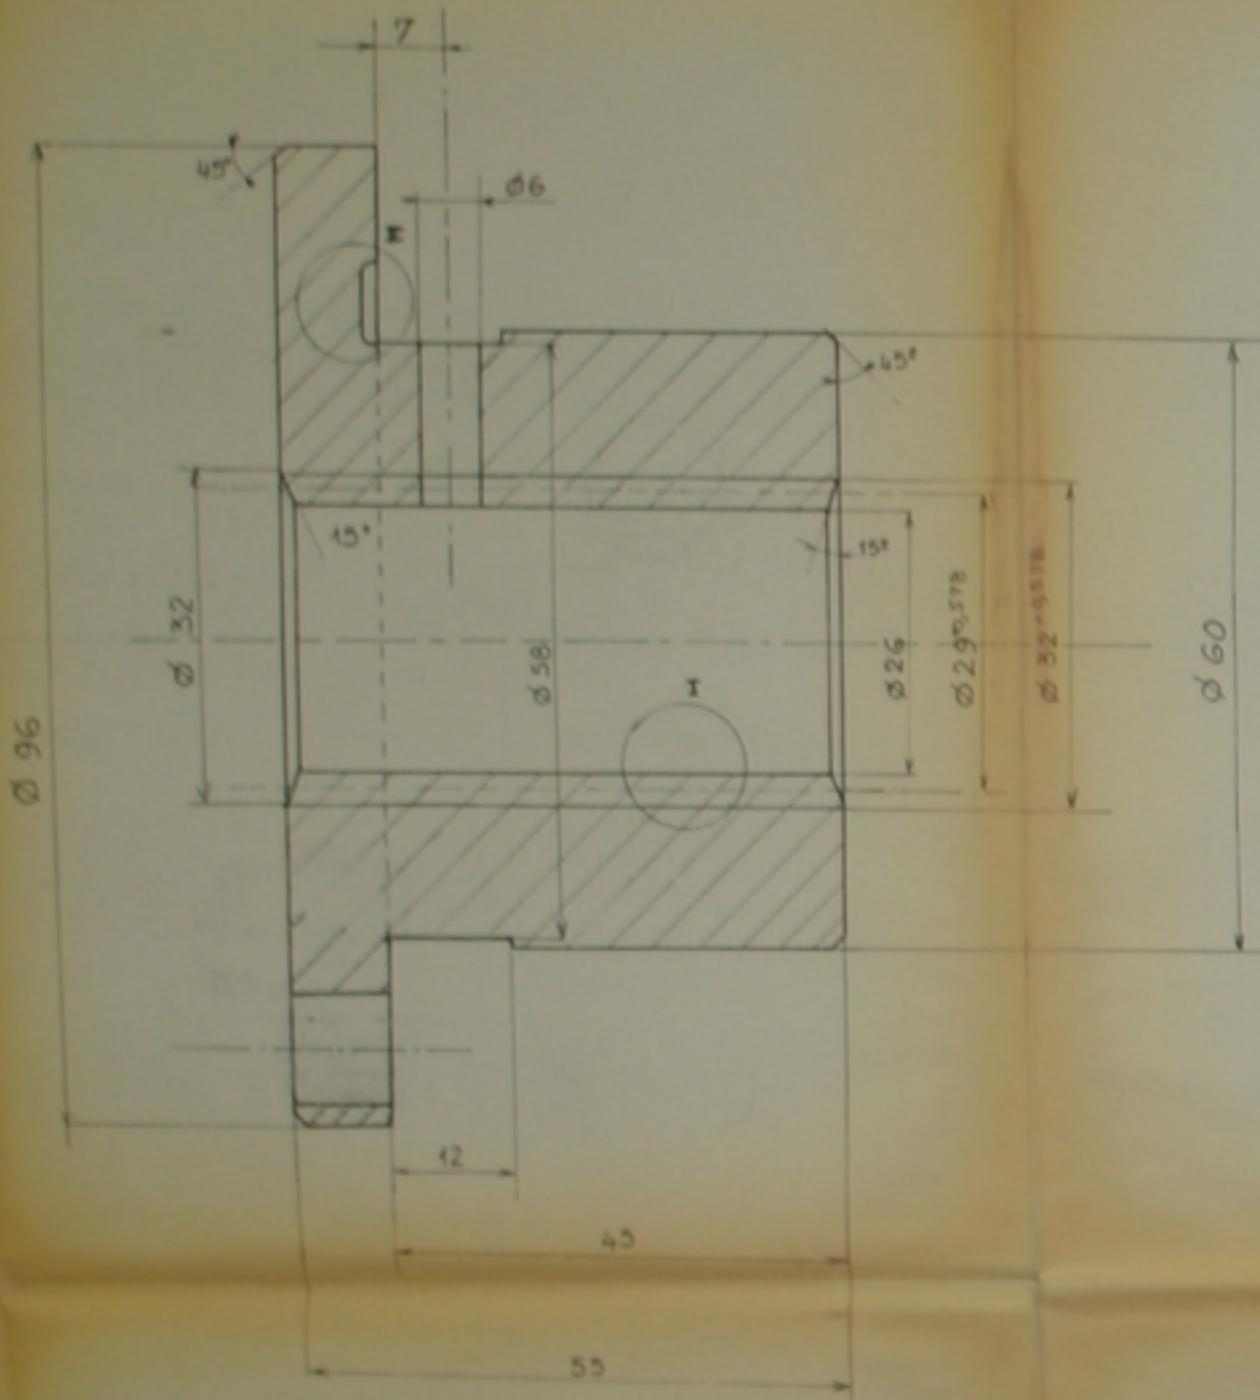


VUE EN ISOBUT DE L'ECROU.

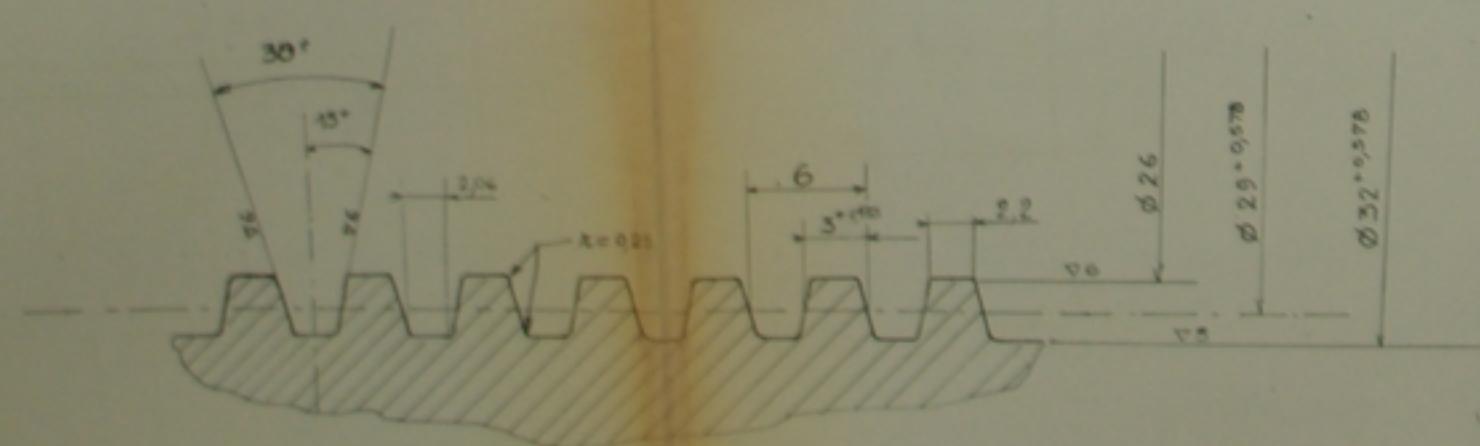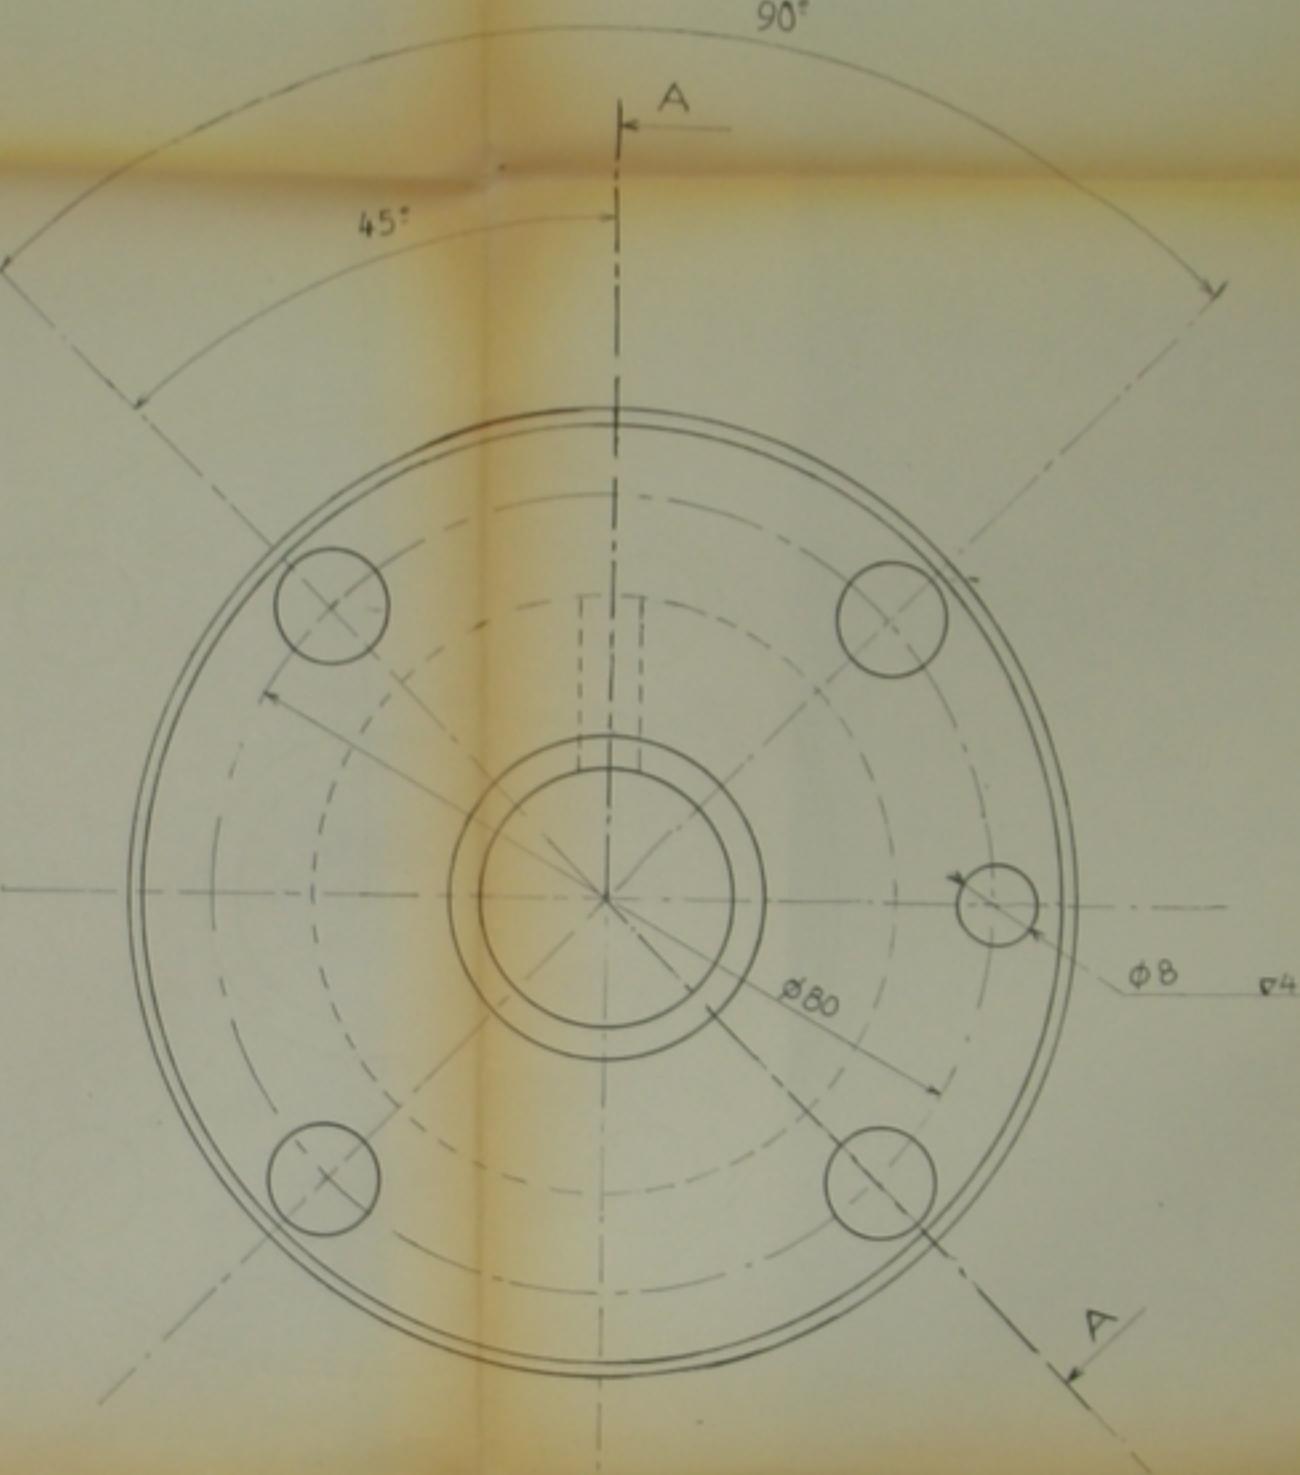


DETAIL - I

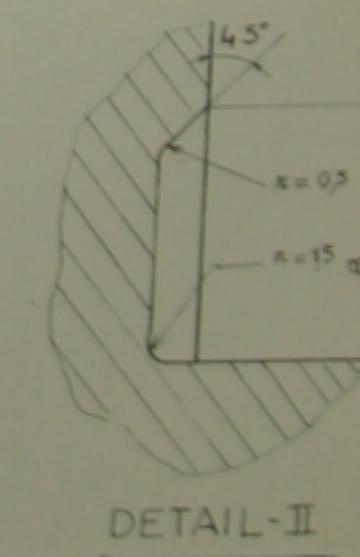



DETAIL-II

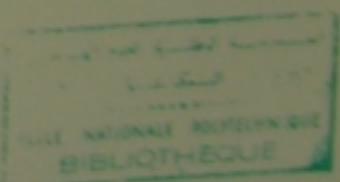

# VESTIAIRES

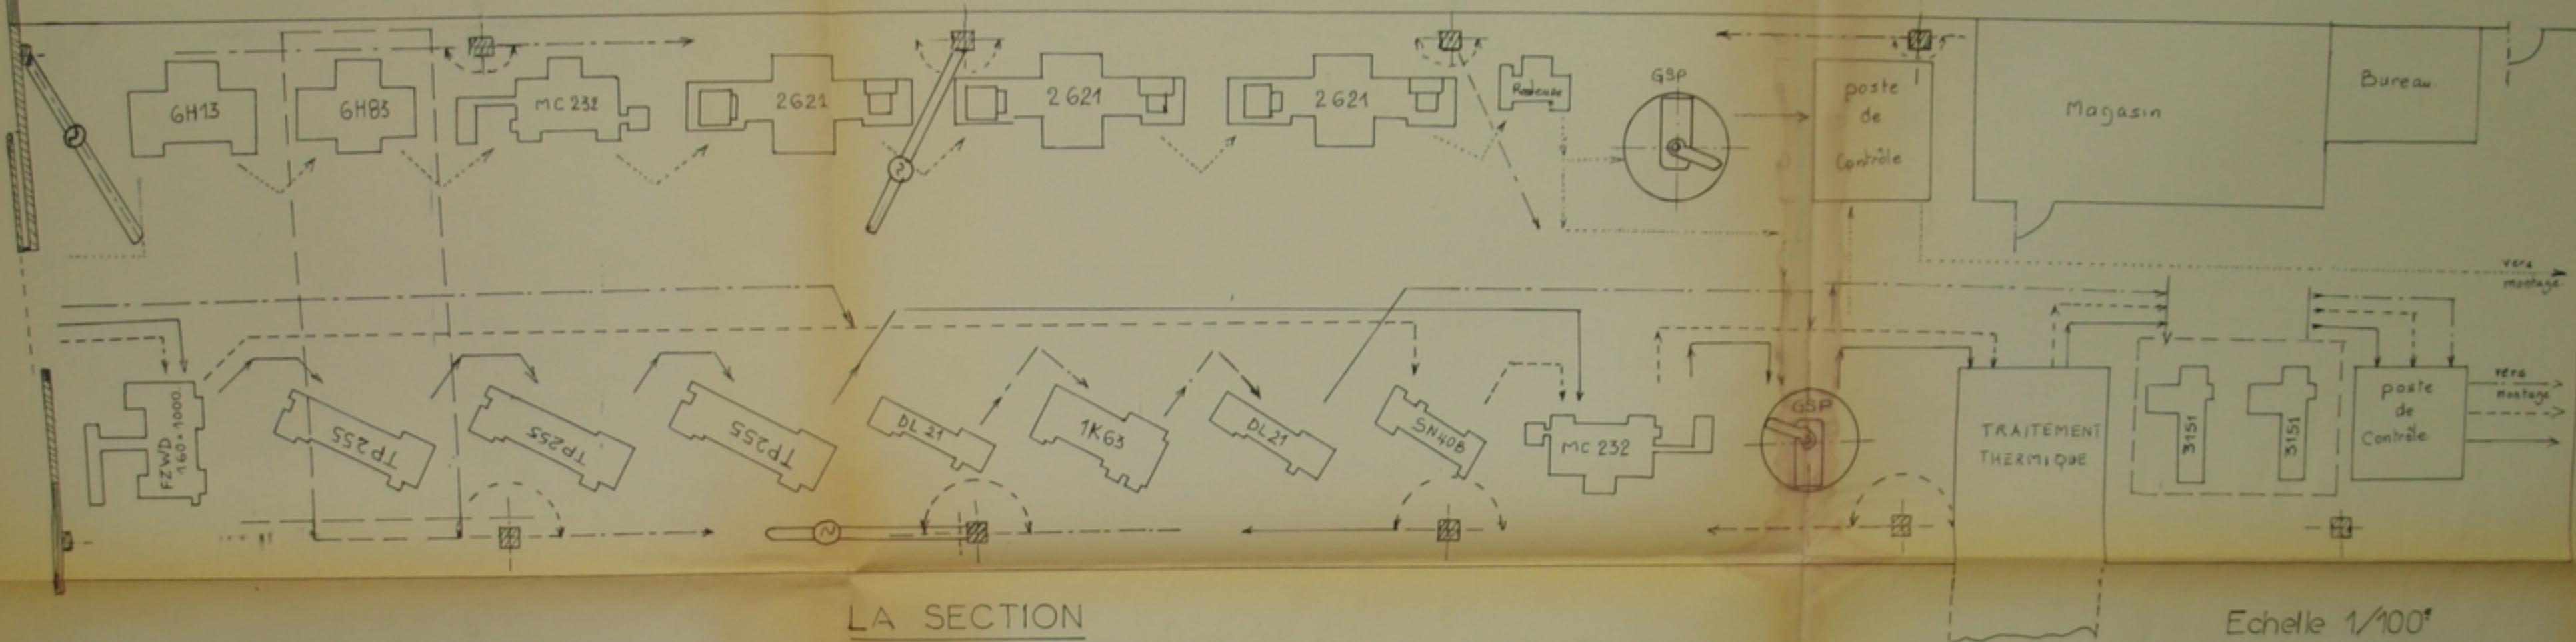

PM00779  
-10-

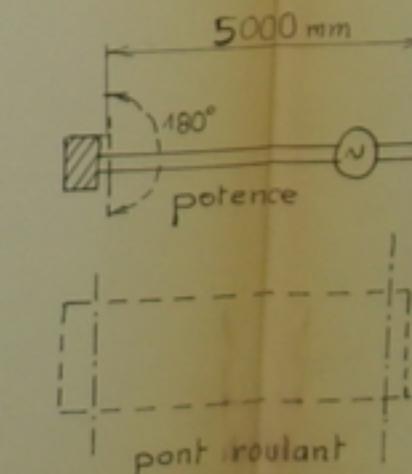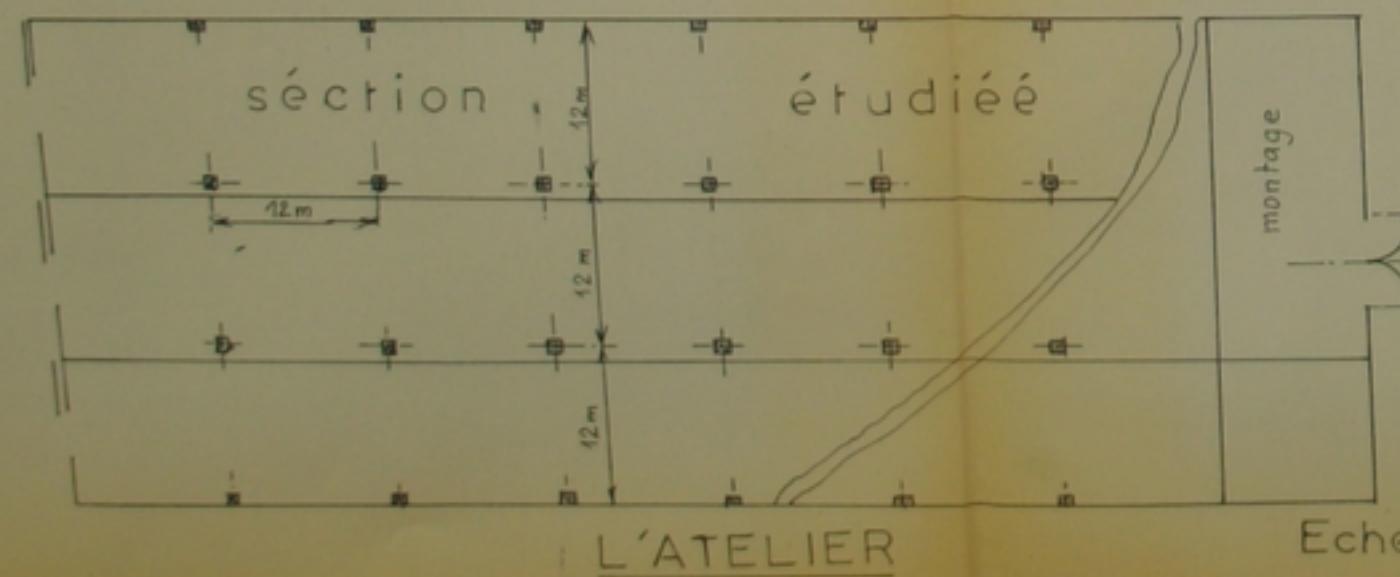

itinéraire du corps  
canon  
de l'axe  
" l'écrou

USTA-ENPA-ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE  
projet de fin d'études  
promotion juin 79  
dessin n°9

département de mécanique  
atelier de fabrication d'une contre poupée de tour  
Emplacement des machines-outils

proposé par M. E.  
G-TKEMALADZE  
étudié par BENLAMARA  
et DAHOUMANE