

وزارة التعليم و البحث العلمي
Ministère de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
BIBLIOTHEQUE — المكتبة
Ecole Nationale Polytechnique

DEPARTEMENT GENIE MECANIQUE

PROJET DE FIN D'ETUDES

SUJET

CONTROLE AUTOMATIQUE A
L'AIDE DES SYSTEMES
PNEUMATIQUES

Proposé par :

M. BOUAZIZ

Etudié par

M. HECINI

Dirigé par :

M BOUAZIZ

16 PLANCHES

PROMOTION JUIN 1987

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة التعليم و البحث العلمي
Ministère de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE



DEPARTEMENT GENIE MECANIQUE

PROJET DE FIN D'ETUDES

SUJET

CONTROLE AUTOMATIQUE A L'AIDE DES SYSTEMES PNEUMATIQUES

Proposé par :

M. BOUAZIZ

Etudié par :

M. HECINI

Dirigé par :

M. BOUAZIZ

PROMOTION JUIN 1987

وأنزلنا الحديـد فيه باـسـ مشـدـدـ

ومنـفـعـ لـلـنـاسـ وـلـيـعـلـمـ اللهـ مـنـ يـصـرـهـ

وـرـسـلـهـ بـالـغـيـبـ إـنـ اللهـ فـؤـيـ عـزـيزـ

فـؤـيـ كـرـمـ

DEDICACES

- à la mémoire de mon père

- à ma mère

- à mon frère et ma sœur

- à tous ceux qui me sont chers

je dedie ce modeste
travail

M. HECINI




REMERCIEMENTS

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
BIBLIOTHEQUE — المكتبة
Ecole Nationale Polytechnique

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes vifs remerciements à monsieur Mohamed Bouaziz qui a l'aimable sollicitation de me suivre avec une bonne attention Le long de cet étude , ainsi que tous les enseignants qui ont contribué à ma formation.

Que tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin à la réalisation de ce projet trouvent ici ma sincère gratitude

M. HECINI

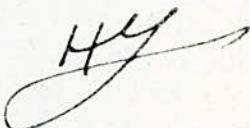

الموضوع: المراقبة الآلية بالأجهزة الهوائية

ملخص: يهدف هذا المشروع الى دراسة وانجاز جهاز مراقبة هواي
لي يمكنه مراقبة قطر الدعامة الدائرية على آلة تصحيح
ويستعمل لهذا الجهاز آلة الاطاميك كآلية هوائية وملقط
يعمل بالحقن في رأس القباس.

Sujet: contrôle automatique à l'aide des systèmes pneumatiques

Résumé: Le but de ce projet consiste à étudier et réaliser un système de contrôle pneumatique pouvant contrôler automatiquement le diamètre des arbres sur rectifieuse. Il utilise l'Etamic comme appareil pneumatique et un capteur à injection à la tête de mesure.

Subject: Automatic control with a pneumatic systems

Abstract: The purpose of this project is study and realize a pneumatic system of automatic control who can control the diameter of road in the machine-tool for rectifying. It use the Etamic as a pneumatic apparatus and the injection capter in the front of mesure

ABREVIATIONS et SYMBOLES

symboles	Définitions
a	largeur
b	Longueur , déplacement de la membrane
c	circonférence
d	diamètre
D	diamètre
e	basse du logarithme népérien, exentricité.
EI	écart inférieur
ES	écart supérieur
F	force
h	pression relative de comparaison ou de mesure
H	pression relative de travail
K _z	sensibilité
L	longueur , distance
P	pression absolu
P _{atm}	pression atmosphérique
q _m	debit massique
S	section
T	Température
V	vitesse
z	côté , épaisseur
Δ	variation ou écart
α	angle , rayonnement radioactif

Symbole

Définitions

β

angle , rayonnement radioactif

γ

rayonnement radioactif

ρ

Masse volumique

E

erreur relative , rapport des masses volumiques

δ_2

erreur de non linearité

δ_d

surpaisseur sur le diamètre.

SOMMAIRE

المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
BIBLIOTHEQUE — المكتبة —
Ecole Nationale Polytechnique

I. Introduction et Généralités	1
- Objectif du projet	4
II. Procédé pneumatique de contrôle	5
II.1. principe	5
II.2. Avantages et inconvénients du procédé pneumatique	6
II.3. Équation fondamentale de la pneumatique	6
II.4. Application de l'équation fondamentale	9
II.5. Condition de La mesure pneumatique	10
II.6. Paramètres caractérisants un système pneumatique	11
II.7. Les différents types de capteurs	14
II.8. Les différents types d'appareils pneumatiques	23
II.9 Etude du système Etamic-capteur à injection	33
III Description technique	38
IV Mode opératoire	41
V Contrôle automatique	44
VI Calculs relatifs au système de contrôle	52
VI.1 . calcul pneumatique	52
VI.2 calcul de ressorts	53
VII Analyse des erreurs	61
VII.1 Erreur de non linéarité	61
VII.2 Erreur due à La forme de la pièce	61
VII.3 Erreur de positionnement	63
VII.4 Erreur de pénétration	67
VIII Conclusion	68

CH.1 INTRODUCTION et GENERALITÉS

L'homme utilise de plus en plus des appareils compliqués effectuant des tâches délicates, ce qui exige une grande précision dans la fabrication de ces appareils.

Comme il est impossible de réaliser exactement la côte désirée d'une pièce du fait que la vraie valeur de cette côte ne peut être mesurée sans être entachée d'erreurs de mesure. D'où la nécessité de définir l'intervalle de tolérance pour affronter ce problème.

L'intervalle de tolérance est un écart défini avant la fabrication et dont la valeur est liée directement à la fonction de la côte à réaliser.

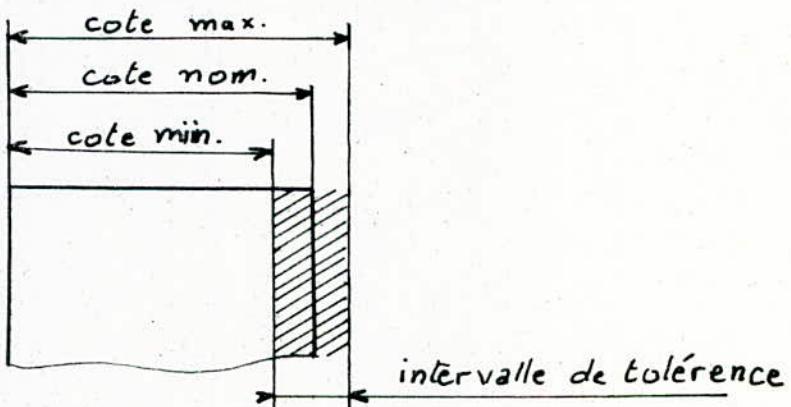


fig 1.1

L'intervalle de tolérance peut prendre des positions quelconques par rapport à la ligne de la côte nominale.

Lorsque l'intervalle de tolérance encadre l'erreur de fabrication on dira que la côte est acceptable, dans le cas contraire elle est refusée ; en fait, on effectue un

contrôle sur la côte pour se renseigner sur la validité des techniques de fabrication utilisées.

On distingue deux formes de contrôle :

- Le contrôle actif, appliqué aux pièces au cours d'usinage pour assurer leurs élaboration dans les tolérances demandées.

- Le contrôle passif; appliqué aux pièces finies pour s'assurer de leurs validité.

Le contrôle peut être aussi subjectif, c'est à dire basé sur les perceptions sensorielles, sans utilisation d'instruments ; ou objectif, c'est à dire à l'aide des moyens de contrôle ; pour la fabrication mécanique seul le contrôle objectif peut être retenu ; on l'appelle "contrôle mesurant"

De plus un contrôle doit satisfaire aux conditions suivantes

- qualité : une bonne précision géométrique.

- quantité : une production totale.

- délais : un temps minimisé .

- prix de revient : économique

- condition humaine : sécurité de l'opérateur .

Parmis les procédés de contrôle utilisés actuellement on distingue :

1- procédé mécanique : c'est un procédé très ancien utilisant les conversions par leviers, engrenages, crémaillère...

2- procédé électronique : il est basé sur la conversion

d'un signal mécanique en un signal électrique tel que l'intensité de courant, tension, modulation, changement de l'induction...etc;

3 - procédé optique : il est basé sur la réflexion, l'interférence ou l'absorption de la lumière.

4 - procédé pneumatique : il consiste à transformer directement ou indirectement un écart de dimension en différence de pression d'air mesurable sur un indicateur étalonné.

5 - procédés utilisants un processus radioactif : il utilise les isotopes radioactifs comme sources de rayonnement α , β et γ ; ainsi le changement de la dimension convertit l'intensité du rayonnement admis dans la chambre d'ionisation.

Depuis le XIX^e siècle les recherches dans le domaine des machines-outils se sont concentrées à trouver des liaisons entre les procédés de contrôle et les commandes des machines-outils afin de libérer l'ouvrier des tensions d'esprit nécessaires à la répétition de démarches intellectuelles sans intérêt; c'est que l'on appelle "le contrôle automatique" qui est devenu une nécessité depuis que la quantité des besoins a augmentée et la qualité des produits est devenue difficile à réaliser.

OBJECTIF DU PROJET

Le but de ce projet consiste à étudier un système de contrôle pneumatique pouvant contrôler le diamètre des arbres au cours de la rectification et pouvant arrêter automatiquement l'usinage en reculant le chariot porte-meule dès que la cote désirée est réalisée.

Ce système peut travailler sans contact ou avec contact. Il utilise l'Etamic comme appareil pneumatique et un capteur à injection à la tête de mesure.

Une réalisation et application sur une rectifieuse cylindrique universelle du type U700 SA se trouvant dans l'atelier du département de génie mécanique suivra cet étude afin de vérifier la validité du système étudié.

CH. 2 PROCEDE PNEUMATIQUE DE CONTROLE

II.-1- Principe

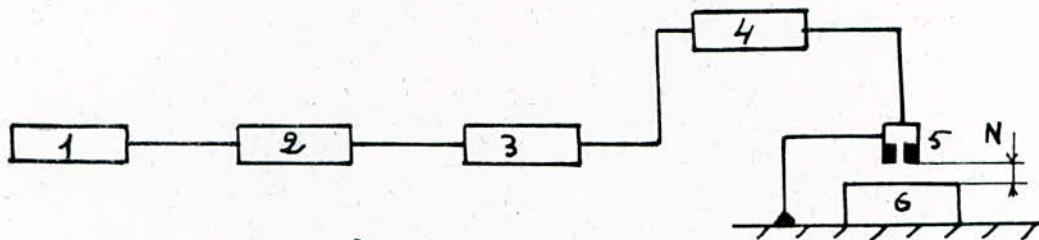


fig 2.1

1. source d'air comprimé (compresseur)
2. filtre
3. détendeur - stabilisateur
4. appareil pneumatique (ou micromesureur)
5. capteur (ou palpateur)
6. pièce

De l'air, sous pression constante H , traverse un gicleur de tête (d'entrée) (1), puis un gicleur de sortie (2). La pression h qui règne entre ces deux gicleurs s'établit en fonction des variations de débit à la sortie. Dans l'exemple ci-après, elle sera fonction de l'épaisseur de la lame d'air z ; donc de la côte à mesurer, la pièce jouant le rôle d'obturateur.

- pour notre projet :

4. Etamic

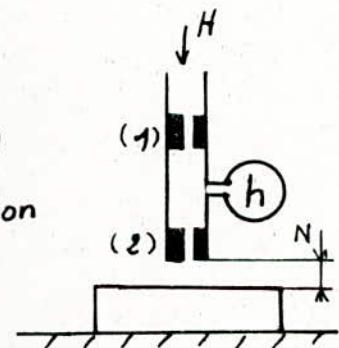


fig 2.2

5. capteur à injection

6. arbre (mesurage de côté extérieure)

Les principaux facteurs pour un tel système sont :

- propriétés du gaz (air) comprimé en amont du gicleur
- propriétés du gaz (air) détendu en aval du gicleur
- le diamètre du plus petit canal d'écoulement.

II. 2 Avantages et inconvénients du procédé pneumatique

a - Avantages :

- Gamme importante de types d'appareils
- Régime réglable
- robustesse avec légèreté
- sécurité d'emploi
- simplicité d'entretien

b - inconvénients

- énergie coûteuse comparée avec l'énergie électrique
- perte de vitesse sous charge
- faible rayon d'action
- rigidité des tuyaux flexibles
- Givrage provenant de la détente de l'air comprimé
- emploi d'un système de refroidissement du compresseur

II. 3 Équation fondamentale de la pneumatique

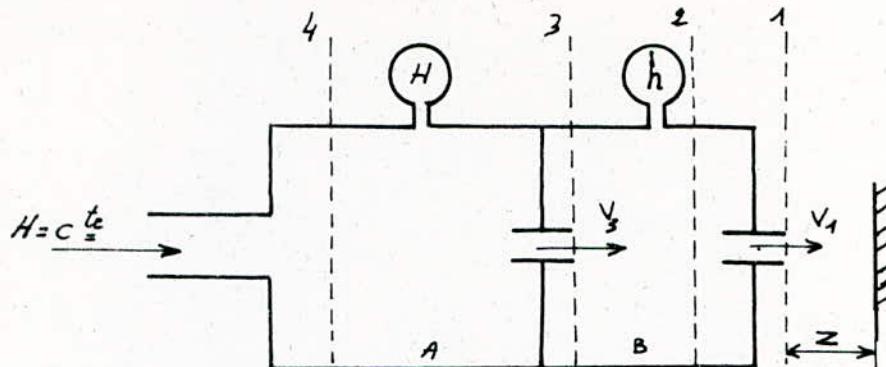


fig 2.3.

Pour pouvoir adopter une équation simple et applicable on est amené à poser quelques hypothèses simplificatifs

- la distance z entre le gicleur de mesure et la pièce est au plus égale à $d_1/4$ (d_1 étant le diamètre du gicleur de mesure) ce qui nous permettra d'admettre que l'écoulement est incompressible.

- les sections S_1 et S_3 sont de même ordre de grandeur, et, sont très faibles devant les sections S_2 et S_4 qui elles sont aussi de même ordre de grandeur.
L'équation de Bernoulli pour un fluide incompressible appliquée entre les sections 1 et 2 donne :

$$h + \frac{V_h^2}{2g} = h_{\text{sortie}} + \frac{V_1^2}{2g} \quad (2.1)$$

h : pression statique

$\frac{V^2}{2g}$: pression dynamique

$h + \frac{V^2}{2g}$: pression totale.

La vitesse V_h dans la chambre de mesure est

pratiquement nulle.

La pression statique h_{sortie} est nulle.

La relation (2.1) devient :

$$h = \frac{V_1^2}{2g} \Rightarrow V_1 = \sqrt{2gh} \quad (2.2)$$

L'équation de Bernoulli pour un fluide incompressible appliquée entre les sections 3 et 4 donne :

$$H + \frac{V_H^2}{2g} = h + \frac{V_3^2}{2g} \quad (2.3)$$

de même $V_H = 0$

L'équation (2.3) devient

$$H = h + \frac{V_3^2}{2g} \Rightarrow V_3 = \sqrt{2g(H-h)} \quad (2.4)$$

L'équation de continuité appliquée entre les sections 1 et 3 s'écrit :

$$S_1 V_1 = S_3 V_3$$

ou bien

$$\frac{S_1}{S_3} = \frac{V_3}{V_1} = \sqrt{\frac{2g(H-h)}{2gh}} = \sqrt{\frac{H-h}{h}}$$

on a finalement

$$h = \frac{H}{1 + \left(\frac{S_1}{S_3}\right)^2} \quad (2.5)$$

c'est l'équation fondamentale des systèmes pneumatiques représentés par la figure (2.3)

Si la pression d'alimentation H reste constante et si on conserve le même gicleur d'entrée ($S_3 = cte$) alors

La pression de mesure h dépendra directement de la section du gicleur de sortie s_1 . Donc :

$$h = f(s_1)$$

II.4 Application de l'équation fondamentale

Du fait que l'élaboration des orifices cylindriques est facile et plus précise on adopte une section circulaire à s_3 ,

$$s_3 = \pi \frac{d_3^2}{4}$$

a- Mesure d'alesage

$$s_2 = s_3 = \pi \frac{d_2^2}{4}$$

$$s_1 = \pi \frac{d_1^2}{4} \quad (\text{section à mesurer})$$

donc

$$h = \frac{H}{1 + \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^4} \quad (2.6)$$

si d_2 est constant alors

$$h = f(d_1)$$

b- Mesure à l'aide d'un gicleur cylindrique

$$s_1 = c.z = \pi d_1 z$$

donc

$$h = \frac{H}{1 + \left(\frac{4d_1 z}{d_2^2}\right)^2} \quad (2.7)$$

si d_1 et d_2 sont constants alors

$$h = f(z)$$

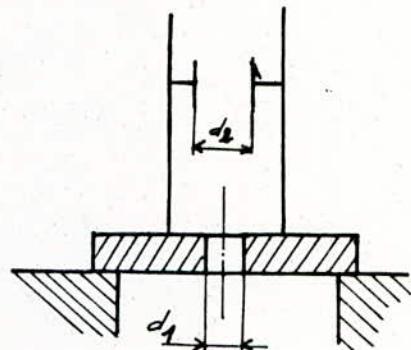


fig 2.4.

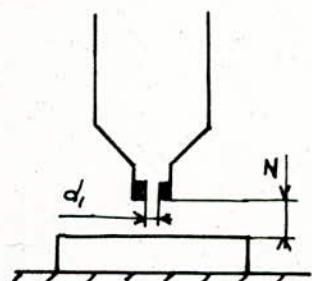


fig 2.5

c - Mesure à l'aide d'un gicleur rectangulaire

$$S_1 = 2(a+b)z$$

donc

$$h = \frac{H}{1 + 6,484 \left(\frac{a+b}{d^2} z \right)^2} \quad (2.8)$$

si a , b et d^2 sont constants

alors h est fonction de z

$$h = f(z)$$

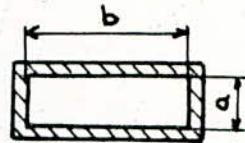


fig 2.6

II.5 Condition de la mesure pneumatique.

Dans le principe de la mesure pneumatique il a été mentionné que la pression de mesure h est fonction de la plus faible section de passage; alors pour que cette pression soit en fonction du grandeur à mesurer (z) il faut que la surface latérale ($c.z$) entre le gicleur de mesure et la pièce présente la section minimale d'écoulement; cette condition est traduite par la relation

$$S_{\text{part}} < S_{\text{gicleur}} \quad (2.9)$$

ou bien

$$c.z < S_{\text{gicleur}}$$

$$\pi d z < \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\text{donc } z < d/4$$

soit

$$z_{\text{max}} = 0,25 d \quad (2.10)$$

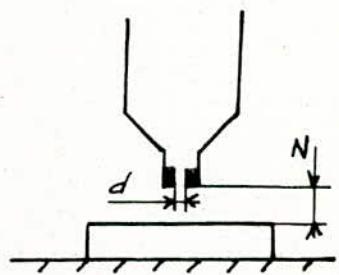


fig 2.7

pratiquement on prend [bibliographie (1)]

$$z = (0,6 \div 0,7) z_{\max} \quad (2.11)$$

II.6 Paramètres caractérisants un système pneumatique

Les paramètres fondamentaux caractérisant un système pneumatique sont :

- le diamètre d_2 du gicleur d'entrée
- le diamètre d_1 du gicleur de sortie
- la pression de travail H
- la sensibilité K_z (ou facteur d'amplification)
- le diapason de mesure Δz


La détermination de ces paramètres nécessite l'application de l'équation fondamentale qui s'écrit dans ce cas :

$$h = \frac{H}{1 + \left(\frac{s_1}{s_2}\right)^2} \quad (2.12)$$

- Le diapason de mesure Δz est un intervalle pris sur l'axe des z et dans lequel la courbe représentative de $h = f(z)$ est considérée linéaire.

Les limites de cet intervalle sont désignées par z_{\min} et z_{\max}

et le milieu par $z_{\text{moy}} = \frac{z_{\max} + z_{\min}}{2}$ (2.13) fig 2.8

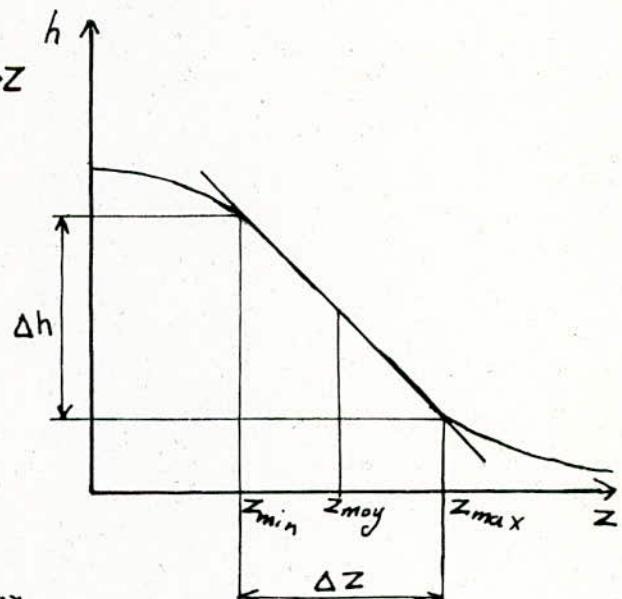

- La sensibilité est définie comme étant le quotient de l'accroissement de la variation observée (indication) sur l'accroissement de la grandeur à mesurer; ou bien c'est la pente de la caractéristique $h = f(z)$ qui est maximale dans le diapason de mesure

$$K_z = \frac{dh}{dz} \quad (2.14)$$

- Pour déterminer les diamètres des gicleurs on pose $x = \frac{s_1}{s_2}$; donc la relation (2.12) devient

$$h = \frac{H}{1+x^4}. \quad (2.15)$$

on trouve alors un intervalle $\Delta z = z_{\max} - z_{\min}$ équivalent au diapason de mesure Δx

pour un gicleur à section circulaire

$$d_2 = \pi \frac{d_1^2}{4} \quad \text{et} \quad d_1 = \pi d_1 z$$

$$\text{d'où} \quad x = \frac{4d_1 z}{d_1^2} \quad \Rightarrow \quad z = \frac{d_1^2}{4d_1} x$$

$$\Delta z = z_{\max} - z_{\min} = \frac{d_1^2}{4d_1} (x_{\max} - x_{\min}) \quad (2.16)$$

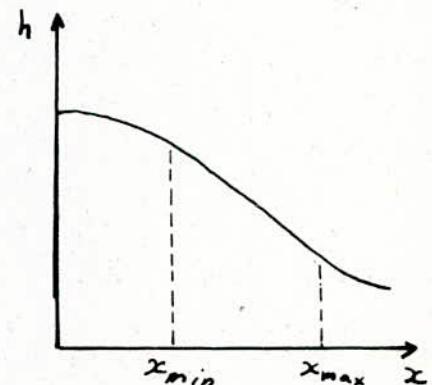
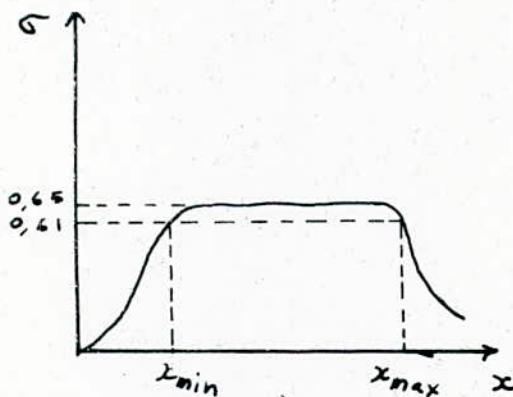


fig 2.9

La caractéristique représentée par $h = f(x)$ est approximativement linéaire dans l'intervalle : $x_{\max} = 0,8$
 $x_{\min} = 0,4$ (2.17)

donc en remplaçant dans (2.16) on trouve

$$\Delta z = 0,1 \frac{d_2^2}{d_1} \quad (2.18)$$

L'intervalle Δz est déterminé en fonction de la tolérance des pièces à contrôler ; le plus souvent il est pris

$$\Delta z = (1,2 \div 1,3) IT \quad (2.19)$$

IT : étant l'intervalle de tolérance

Dans le cas des capteurs ordinaires le diamètre d_2 fait partie de l'appareil pneumatique et dans le cas d'un capteur à injection il doit être fixé expérimentalement ; donc le diamètre d_1 peut être déterminé par la formule :

$$d_1 = 0,1 \frac{d_2^2}{\Delta z} \quad (2.20)$$

La sensibilité K_2 peut s'écrire sous la forme :

$$K_2 = \frac{dh}{dx} \cdot \frac{dx}{dz}$$

donc

$$K_2 = - \frac{2x}{(1+x^2)^2} H \cdot \frac{4d_1}{d_2^2} \quad (2.21)$$

$$\text{posons } \sigma = \frac{2x}{(1+x^2)^2} \quad (2.22)$$

Dans l'intervalle Δx , σ prend deux valeurs extrêmes

$$\sigma_{\max} = 0,65$$

$$\sigma_{\min} = 0,61$$

on considère la valeur moyenne de ξ

$$\xi_{\text{moy}} = 0,63 \quad , \text{ d'où}$$

$$K_2 = -2,52 H \frac{d_1}{d_2^2} \quad (\text{Pa/mm}) \quad (2.24)$$

Cette expression montre l'influence de H , d_1 et d_2 sur la sensibilité K_2 ; elle est proportionnelle à la pression d'alimentation H et au diamètre du gicleur de sortie, mais inversement proportionnelle au carré du diamètre du gicleur d'entrée.

Le signe (-) devant l'expression signifie que si z augmente alors la pression de mesure h diminue.

II .7 Les différents types de capteurs

II .7.1 Les capteurs sans contact

a. mesure directe d'un épaisseur

sont

L : épaisseur de la pièce

L_0 : épaisseur de la calque étalon

z : la distance entre la pièce
et le gicleur

z_0 : la distance entre la calque
étalon et le gicleur

$$\text{on a} \quad z_0 = L' - L_0$$

$$z = L' - L$$

$$\text{donc} \quad \delta z = z - z_0 = L_0 - L$$

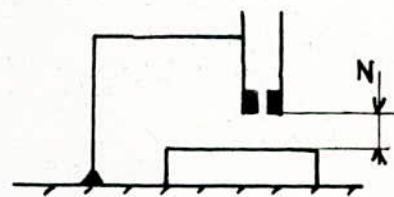



fig 2.10

à l'aide d'un micromètre pneumatique on peut connaître la différence δz et par conséquence la cote L connaissant L_0 .

b. Mesure des petits alésages:

L'alésage à mesurer est utilisé comme gicleur de sortie

fig 2.11

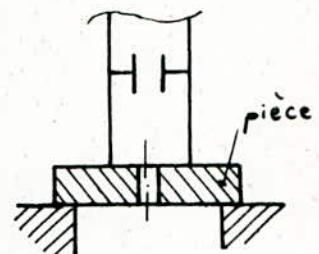


c. Mesure par deux orifices en parallèle

Les gicleurs de mesure sont pris identiques


sont : d : distance entre les deux gicleurs

L : épaisseur de la pièce à contrôler

L_0 : épaisseur de la calotte étalon.

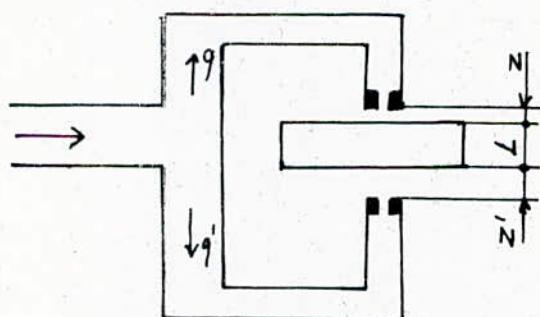

mesure extérieure

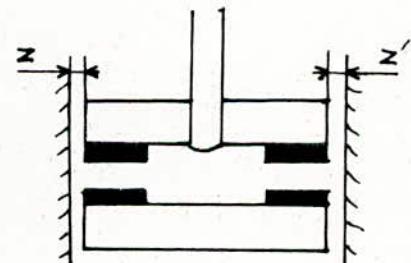

mesure intérieure

$$L_0 = d - (z_0 + z'_0)$$

$$L = d - (z + z')$$

$$\text{donc } L_0 - L = (z + z') - (z_0 + z'_0)$$

$$\text{avec } q = f(z) \text{ et } q' = f'(z')$$

$$\text{on a } q + q' = f(z) + f'(z')$$

fig 2.12

si le débit d'air est une fonction linéaire de z
alors $q = az + b \Rightarrow q + q' = a(z+z') + 2b$ (2.26)
ainsi l'indicateur de l'appareil est indépendant de la
position de la pièce; donc on peut s'affranchir de
toute appui mécanique.

II.7.2 Capteurs à contact

Au lieu de faire souffler directement de l'air sur la surface de la pièce on intercale entre cette surface et le gicleur de mesure une tige qui touche la surface de la pièce par une petite sphère, et à sa partie supérieure présente contre le gicleur une surface plane (a), conique (b) ou parabolique (c).

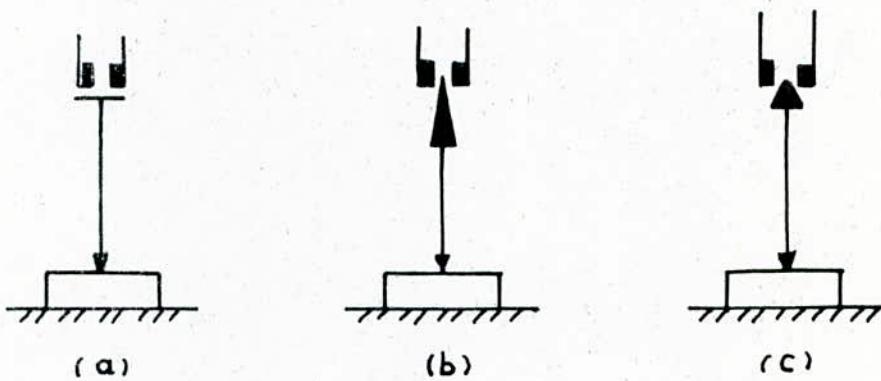


fig 2.13

II.7.3 Autres types de capteurs


a. capteur différentiel

Il est utilisé pour les mesures de grande précision car il augmente la sensibilité du système de mesure.

on a

$$z_1 + z_2 = c \frac{t_2}{t_1} \quad 2.27$$

$$h = h_1 - h_2 \quad 2.28$$

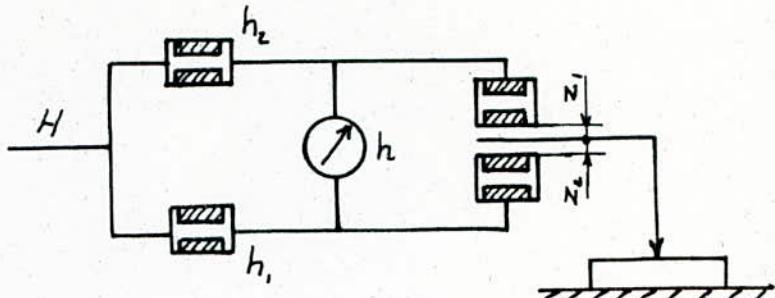

si z_1 diminue et z_2 augmente de dz alors h_1 augmente de dh
par contre h_2 diminue de la même valeur

$$h_1 \text{ devient } h'_1 = h_1 + dh$$

$$h_2 \text{ devient } h'_2 = h_2 - dh$$

$$h \text{ devient } h' = h'_1 - h'_2 = h_1 + dh - h_2 + dh$$

$$h' = h + 2dh \quad (2.29)$$

On remarque bien que pour une variation de dz la pression de mesure h varie de $2dh$; donc la sensibilité du système a doublée

b. Capteur à injection

Vu que ce type de capteur occupe une partie essentielle dans notre projet, son étude sera détaillée.

Les systèmes de contrôle différentiels utilisants les capteurs ordinaires sont limités par deux caractéristiques compatibles, à savoir, la sensibilité et le diapason de mesure; l'augmentation de l'un entraîne la diminution de l'autre.

Les deux chercheurs soviétiques I. Pédé et B. N. Markov ont défini un nouveau type de capteur, dit "capteur

à injection", qui permet d'augmenter le diapason de mesure tout en gardant la sensibilité constante.

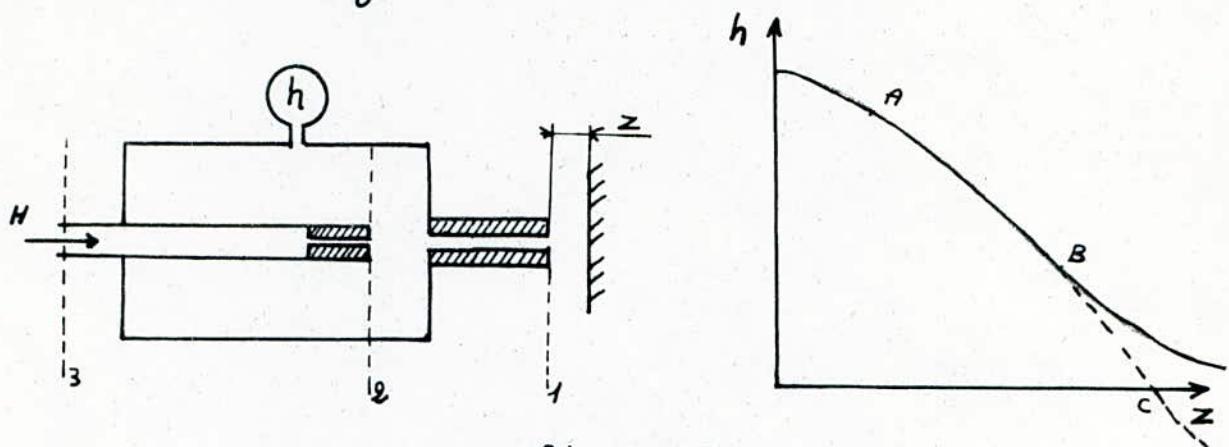


fig 2.15

pour déterminer la caractéristique $h = f(z)$ des systèmes utilisants ce type de capteur on admet certains hypothèses simplificatifs :

a) on néglige la force de frottement de l'air entre les sections 1 et 2 puisqu'elle présente un grandeur de deuxième ordre par rapport aux forces provoquées par l'écoulement de l'air.

b) On suppose que le patteur est régulièrement dimensionné ce qui nous permet de négliger la force de courant sur la face d'entrée du gicleur de mesure.

Le théorème de la quantité de mouvement nous donne

$$q_{m_2} V_2 - (q_{m_2} - q_m) V_1 = (P_{atm} - P_b) S_1 \quad (2.30)$$

q_{m_2} : est le débit d'air à travers le gicleur d'entrée

q_m : est le débit d'air pris de la chambre de mesure

v_1 et v_2 sont les vitesses d'écoulement respectivement dans les sections 1 et 2

$$P_3 = h + P_{atm} \quad (P_{atm} \text{ étant la pression atmosphérique})$$

quand le régime est stable on a $g_{m_1} = 0$
donc la relation (2.30) devient

$$g_{m_2} (v_2 - v_1) = - h s_1 \quad (2.31)$$

L'équation de Bernoulli appliquée entre les sections 2 et 3 donne

$$P_3 + \frac{\rho_3 v_3^2}{2} = P_2 + \frac{\rho_2 v_2^2}{2} \quad 2.32$$

ρ_2, ρ_3 étant les masses volumiques.

$$P_2 = h + P_{atm}$$

$$P_3 = H + P_{atm}$$

En adoptant une section s_2 très faible devant s_3 , la vitesse v_3 sera négligeable devant v_2 , d'où

$$v_2 = \sqrt{\frac{2(H-h)}{\rho_2}} \quad (2.33)$$

Le théorème de la continuité nous donne:

$$g_{m_2} = \rho_1 s_1 v_1 = \rho_2 s_2 v_2 \quad (2.34)$$

En résolvant les équations (2.31), (2.33) et 2.34 par rapport à h on trouve:

$$h = \frac{2H\left(\frac{s_1}{s_2} - \varepsilon\right)}{2\left(\frac{s_1}{s_2} - \varepsilon\right) - \left(\frac{s_1}{s_2}\right)^2} \quad (2.35)$$

$$\text{avec } \varepsilon = \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

Pour déterminer le rapport des densités ϵ , les deux soviétiques Pédé et Markov, en se basant sur des expériences ont proposé des formules empiriques donnant ϵ en fonction du rapport des sections $\frac{s_1}{s_2}$ et H , et cela pour des pressions d'alimentation H bien déterminées à savoir 0,2, 0,15 et 0,1 MPa.

La formule générale est

$$\epsilon_H = 1 + e^{-\frac{1}{K(\frac{s_1}{s_2})^2}} \quad (2.36)$$

où

$$K = 10H + 1 \quad (H \text{ exprimée en MPa})$$

Il est évident que cette formule expérimentale dépend des conditions de l'expérience et du matériel utilisé alors, une autre formule empirique a été aussi proposée par monsieur Bouaziz M. basée sur des expériences faites dans notre atelier et utilisant des capteurs à injection fabriqués avec les moyens disponibles ; donc c'est la formule la plus valable pour notre projet.

Cette formule s'écrit

$$\epsilon(x) = e^{[K(x^3 - ax^2 + cx)]^P}$$

tel que $x = \frac{s_1}{s_2}$

Les valeurs de K, a, c et P sont définies comme suit

d_1/d_2	1,33	1,50	1,66
K	0,075	0,085	0,095

Tab. 2.1

d_1 (mm)	1,5	2,0	2,5
a	3,75	2,5	$2,2 \div 2,4$
c	7	3,75	$3 \div 2,5$
P	0,4	0,4	0,2

Tab. 2.2

Pour $d_1 = 2,5$ on choisirra les valeurs de a et c respectivement la plus faible et la plus forte pour la valeur de d_2 la plus petite possible; et quand d_2 augmente on admettra que a augmente et c diminue

Cette formule de ε n'est valable que pour la pression de travail H comprise entre 0,15 et 0,2 MPa (1,5 à 2 bars)

[bibliographie (1)]

En remplaçant $s_1 = \pi d_1 z$ dans l'expression (2.35) on abouti à l'expression de la caractéristique $h = f(z)$ qui est illustrée par la figure (2.15)

La ligne continue correspond à l'utilisation d'un gicleur ordinaire; le diapason de travail est compris entre A et B. Un gicleur pneumatique à injection avec les mêmes paramètres d_1 , d_2 et H possède une caractéristique représentée par la ligne 1 dans laquelle le diapason de travail continue jusqu'au point C.

Donc avec ce type de capteur le diapason de mesure a augmenté ce qui nous permet de contrôler les pièces

ayants un surépaisseur plus grand à celui permis en utilisant les capteurs ordinaires.

En remplaçant $x = \frac{s_1}{s_2}$ dans l'expression 2.35 on trouve

$$h = \frac{2H(x-\varepsilon)}{x(x-\omega)-x^2} \quad (2.38)$$

L'intervalle $\Delta x = x_{\max} - x_{\min}$ est équivalent au diapason de mesure Δz où la caractéristique est pratiquement linéaire

$$x_{\min} = \frac{4d_1}{d_2^2} z_{\min} = 0,5$$

$$x_{\max} = \frac{4d_1}{d_2^2} z_{\max} = 1,9$$

alors

$$\Delta z = z_{\max} - z_{\min}$$

$$\Delta z = 0,35 \frac{d_2^2}{d_1} \quad 2.39$$

d'où

$$d_2 = \sqrt{\frac{\Delta z \cdot d_1}{0,35}} \quad 2.40$$

La sensibilité K_z est donnée par

$$K_z = \frac{dh}{dz} = \frac{dh}{dx} \cdot \frac{dx}{dz}$$

donc

$$K_z = \frac{8H\left(\frac{s_1}{s_2} - \varepsilon\right)}{2\left[\left(\frac{s_1}{s_2} - \varepsilon\right) - \left(\frac{s_1}{s_2}\right)^2\right]^2} \cdot \frac{d_1}{d_2} \quad 2.41$$

des formules empiriques sont établies pour déterminer les longueurs caractérisantes le capteur à injection afin de pouvoir négliger la force des courants sur la face d'entrée du gicleur de mesure [bibliographie (1)]

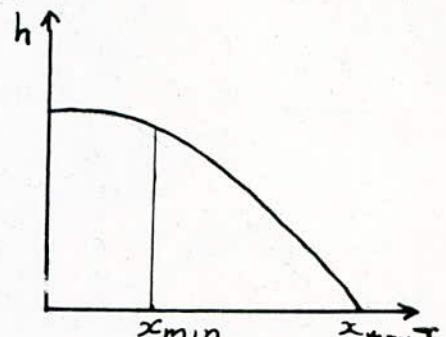


fig 2.16

$$l_2 \leq \frac{d_1 - d_2}{0,63}$$

$$l_1 \geq 13,5 \frac{d_2^2}{d_1} - 1,5 d_1$$

2.43

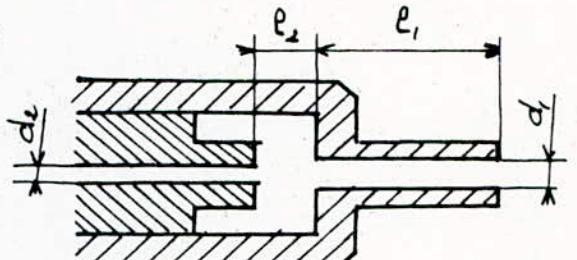


fig 2.17

II.8 Les différents types d'appareils pneumatiques (ou micromesureurs)

II.8.1 Appareils débitmétriques : fig 2.18

Ces appareils sont basés sur le principe du flotteur; la position du flotteur (1) dans le verre conique est fonction du débit d'air y s'écoulant et qui sort par un gicleur de mesure (2) placé à une distance z par rapport à la pièce à contrôler (3). La lecture de la hauteur caractérisant la position du flotteur sur une règle graduée linéairement permet de connaître z du fait que le débit d'air est en fonction de z .

II.8.2 Appareils tachymétriques

Il existe deux méthodes de mesure

a) mesure à l'aide d'un tube de venturi : fig (2.19)

Il consiste à mesurer la pression au niveau de la section retrécie par rapport à la pression statique de l'air (ou gaz). On utilise comme appareil indicateur les manomètres à colonne d'eau, à capsule, à membrane, ... etc, car le

principe est purement manométrique.

b) mesure à l'aide d'une résistance électrique : fig 2.20
 Il consiste à introduire dans le flux gazeux une résistance chauffée métallique ou semi-conducteur ; la valeur de la résistance s'établissant dans le flux gazeux est une fonction de la vitesse du gaz et peut être affichée à l'aide d'un instrument électrique.

II 8.3 Appareils manométriques

a) comparateur Solex : fig 2.21

La lecture de la pression h régnante dans la chambre de mesure est donnée par un manomètre à liquide. Ses variations sont fonctions du rapport des sections du gicleur d'entrée et de sortie ; donc en fonction seulement de ce dernier puisque la section du gicleur d'entrée est constante. Les variations de la pression d'alimentation H n'ont d'autre effet que de provoquer le déplacement du mobile (M) et en conséquence une variation du débit d'air entre le clapet et son siège ; donc la pression en amont de la chambre de mesure demeure constante.

b) Manomètre ordinaire : fig 2.22

L'air à la pression H est injecté directement dans la chambre de mesure où règne la pression de mesure h fonction de la section de sortie, la pression h est mesurée

par un manomètre. Les variations de la pression d'alimentation H modifient le point zéro du manomètre ce qui nécessite des réglages fréquents.

c) manomètre différentiel

Ce type de manomètre est utilisé pour éviter l'influence des variations de la pression d'alimentation sur la pression de mesure; dans ce cas la pression de mesure est mesurée par rapport à une pression réglable.

Considérons trois types de manomètres différentiels:

c.1 - manomètre à membrane fig 2.23.

Le déplacement de la membrane est dû à la différence de pression $h-h_1$; c'est à dire à la valeur z .

Cette différence n'est pas constante à cause de la résistance de la membrane; le très faible déplacement de cette dernière ne permet pas la possibilité d'obtenir un diapason de mesure suffisant.

c.2 - manomètre à soufflet métallique : fig 2.24

La position du cadran mobile est déterminée par la différence de pression $h-h_1$, et son déplacement agit sur le mécanisme de lecture.

La possibilité du déplacement du cadran mobile est suffisamment grande, et donne un diapason de mesure remarquable ainsi que la possibilité de disposer plusieurs

contacts pour obtenir plusieurs signaux électriques.

c.3. Système à compensation (ETAMIC) : fig 2.25

Cet appareil fonctionne exclusivement en haute pression (environ 2 bars) ce qui correspond à une pression d'alimentation de 4 à 5 bars. Elle comprend essentiellement une membrane souple et étanche (5), l'air sous la pression H provenant de la source d'alimentation traverse deux gicleurs (2) et (4) et s'échappe, d'une part, par l'orifice de mesure (1) dont la section dépend de l'épaisseur z de la lame d'air entre la buse de sortie et la pièce à contrôler, d'autre part, par l'orifice (7) dénommé "fuite annulaire", dont la section d'écoulement dépend de la position du pointeau (6).

Pour un débit d'air déterminé à la buse de sortie et pour une lame d'air d'épaisseur z entraîne une déformation de la membrane et une modification de la position du pointeau, il en résulte une variation de la section de la fuite annulaire jusqu'à ce que l'équilibre des pressions ($h_1 = h_2$) dans les deux canalisations soit rétabli.

Cette nouvelle position du pointeau est représentée sur la montre du comparateur (8) par la rotation de l'aiguille. Les écarts entre la pièce à vérifier et l'étalon sont traduit directement.

L'Etamic disponible au département de mécanique est doté d'un circuit électrique qui peut allumer deux lampes témoin pour des écarts réglable de part et d'autre de la membrane. Cette propriété peut être utilisée pour le contrôle automatique.

-- caractéristique de L'Etamic

c'est la relation entre le déplacement h de la membrane (ou du pointeau) en fonction de la cote z et qui peut être déterminée à partir de la condition d'équilibre des pressions. La relation (2.5) appliquée aux chambres de comparaison et de mesure donne :

$$h_1 = \frac{H}{1 + \left(\frac{S_2}{S_4}\right)^2} \quad 2.44 \quad \text{et} \quad h = \frac{H}{1 + \left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2} \quad 2.45$$

À l'équilibre de la membrane et en négligeant sa résistance à son déplacement et également les forces extérieures telles que l'action des ressorts, on aura $h_1 = h$ ce qui nous donne

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{S_4}{S_2} \quad 2.46$$

Les sections S_1 , S_2 et S_4 sont respectivement

$$S_1 = \pi d_1 z$$

$$S_2 = \pi \frac{d_2^2}{4}$$

$$S_4 = \pi \frac{d_4^2}{4}$$

La surface S_2 est la surface d'écoulement de l'air entre le gicleur (7) et le pointeau (6)

$$S_7 = \frac{\pi}{\cos \beta} (d_2 - d)(d_2 + d)$$

or $\cos \beta = \frac{d_2 - d}{2l}$

d'où

$$S_7 = \frac{\pi l}{2} (d_2 + d)$$

avec $l = b \sin \beta$.

on a finalement

$$S_7 = \pi b \sin \beta (d_2 - \frac{b}{2} \sin 2\beta) \quad 2.47$$

en utilisant l'égalité 2.46 on obtient

$$\frac{\sin 2\beta}{2} b^2 - b d_2 + \frac{d_4}{d_2} \frac{d_1}{\sin \beta} z = 0 \quad 2.48$$

en résolvant cet équation par rapport à b , on trouve :

$$b = \frac{d_2}{\sin 2\beta} \left(1 \pm \sqrt{1 - 4 \left(\frac{d_4}{d_2} \right)^2 \frac{d_1 z \cos \beta}{d_2^2}} \right) \quad 2.49$$

Pour $z = 0$ on a $b = 0$; donc il ne faut retenir que le signe négatif; d'où l'expression de la caractéristique de l'ETAMIC

$$b = \frac{d_2}{\sin 2\beta} \left(1 - \sqrt{1 - 4 \left(\frac{d_4}{d_2} \right)^2 \frac{d_1 z \cos \beta}{d_2^2}} \right) \quad 2.50$$

un développement du premier ordre de la quantité sous le radical nous conduit à une expression plus simple :

$$b = \frac{1}{\sin \beta} \left(\frac{d_4}{d_2} \right)^2 \cdot \frac{d_1}{d_2} \cdot z \quad 2.51$$


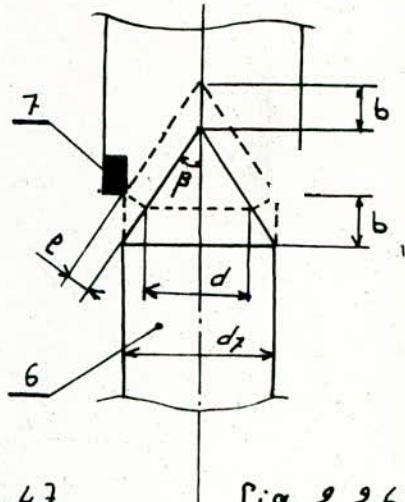


fig 2.26

La représentation graphique de la caractéristique de l'Etamic est donnée ci-dessous.

fig 2.27

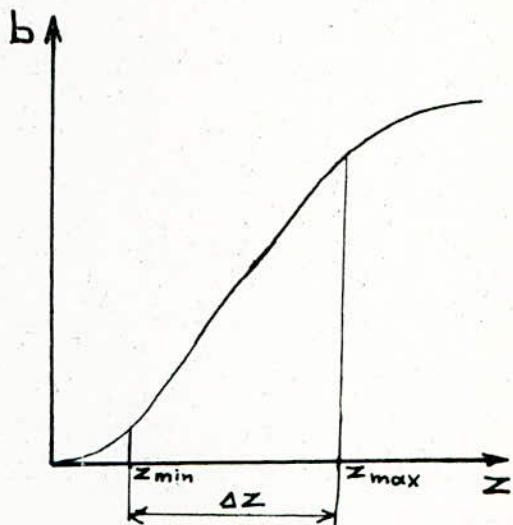

- sensibilité K_t

Elle est donnée par le produit de la sensibilité K_z du système pneumatique et la sensibilité K_c du comparateur

$$K_t = K_z \cdot K_c \quad 2.52$$

$$K_z = \frac{db}{dz} = \frac{1}{\sin \beta} \left(\frac{d_4}{d_2} \right)^2 \cdot \frac{d_1}{d_2} \quad 2.53$$

On remarque bien que la sensibilité du système pneumatique est constante et ne dépend que des diamètres des gicleurs et de l'angle au sommet du cône de la tige.

La sensibilité du comparateur est donnée par

$$K_c = \frac{c}{i} \quad 2.54$$

où c désigne la longueur de la graduation
 i : la valeur de la division

schémas des différents types d'appareils pneumatiques

fig 2.18

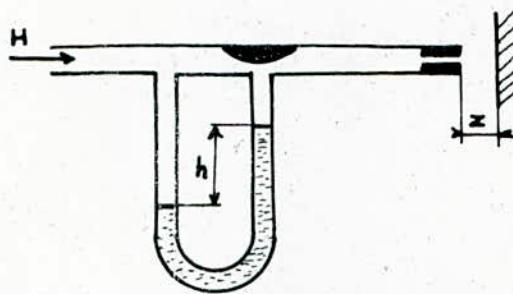
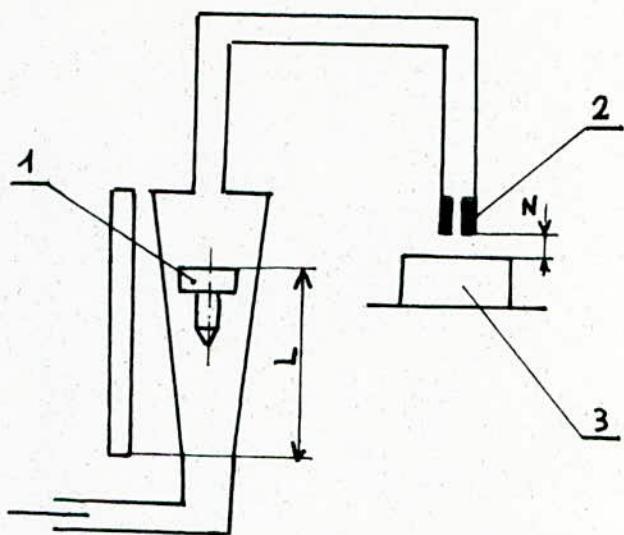


fig 2.19

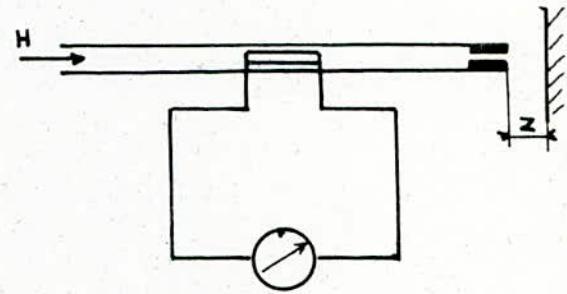
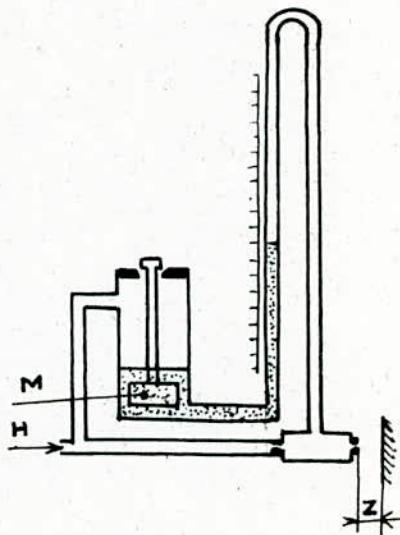


fig 2.20

fig 2.21



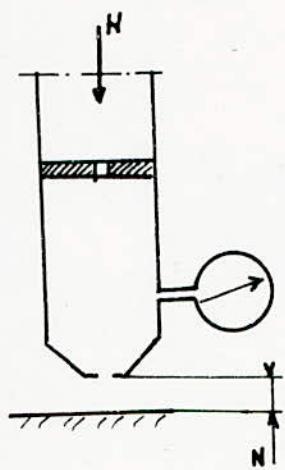


fig 2.22

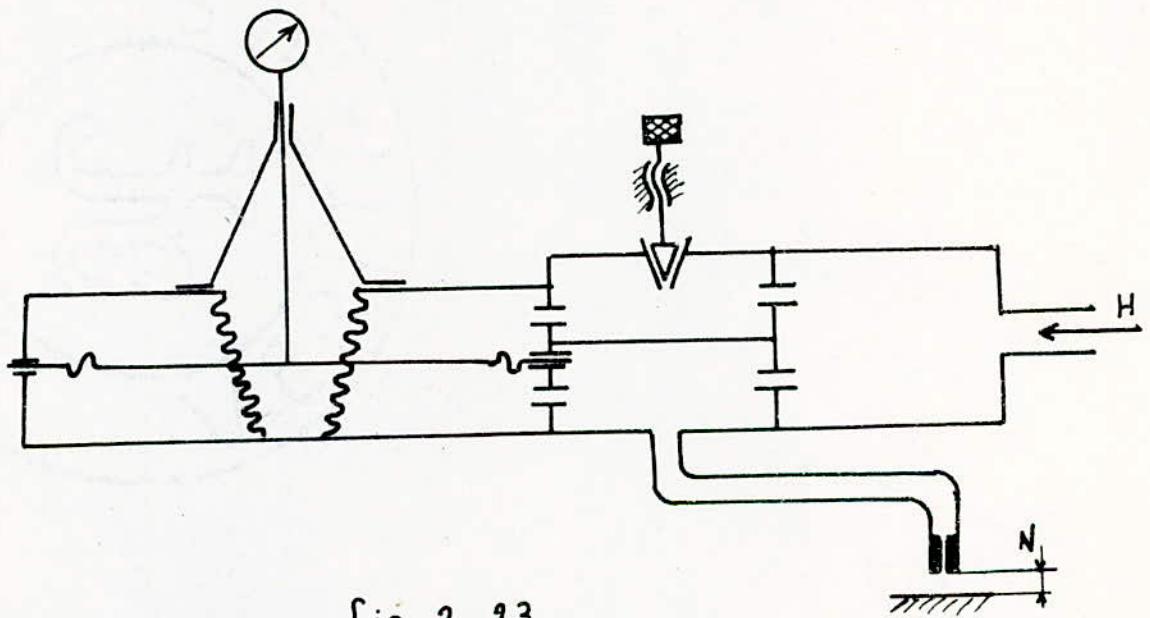


fig 2.23

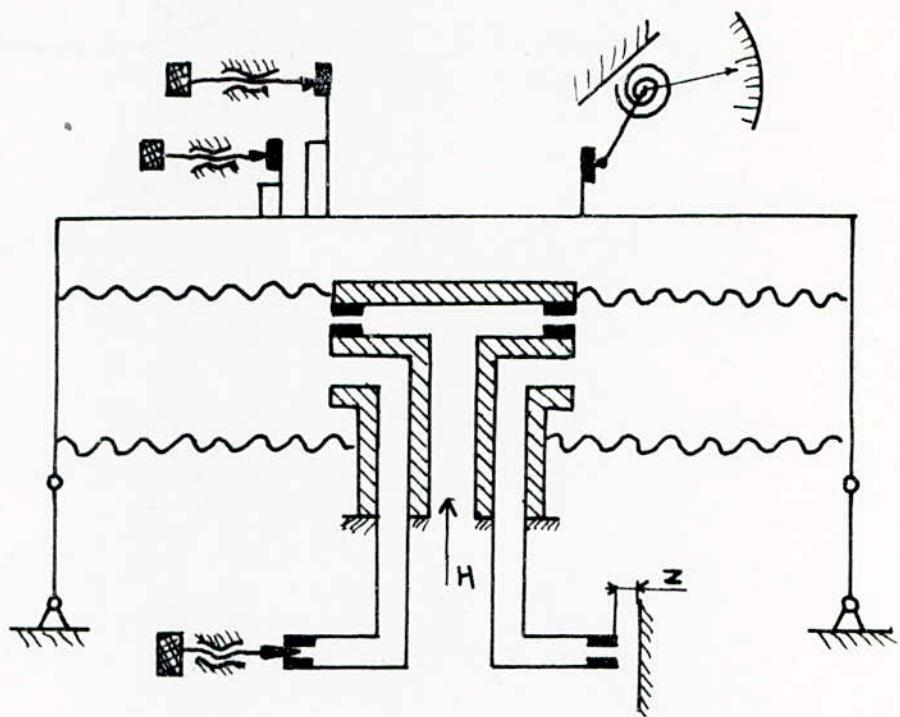


fig. 2.24

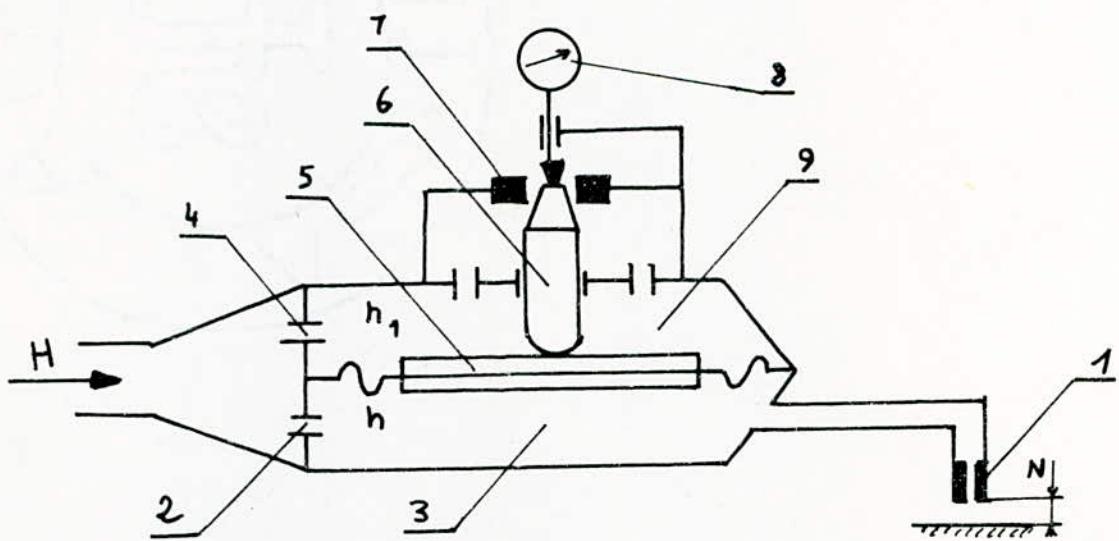


fig 2.25.

II.9 Etude du système ETAMIC-Capteur à injection
C'est le système utilisé dans notre projet :

II.9.1 Description

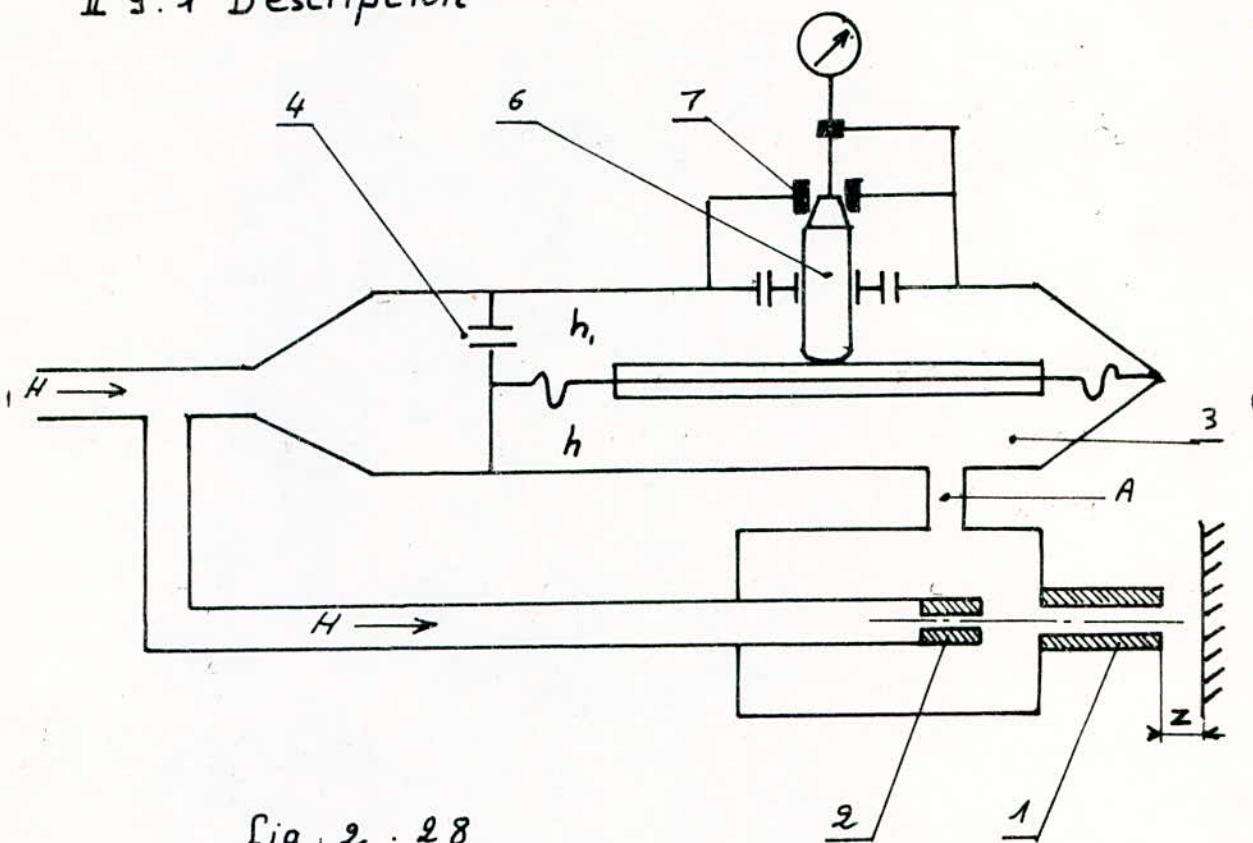


fig. 2.28

L'ETAMIC utilisé est celui représenté dans la figure 2.25 mais le gicleur (2) dans cette figure est ici supprimé.

L'air sous la pression H maintenue constante alimente l'ETAMIC et le capteur à injection lesquels sont reliés entre eux par la canalisation A. La pression dans la chambre (3) est toujours égale à celle dans la chambre du capteur à injection. Les variations de la cote z fait varier la pression h dans la chambre de mesure.

et par conséquent le déplacement b de la membrane et du pointeau, ces déplacements sont indiqués par un comparateur mécanique à aiguille.

II.9.2 caractéristique.

À l'équilibre neutre de la membrane, la pression dans la chambre de compensation est égale à celle dans la chambre de mesure du capteur à injection.

Pour le capteur à injection la pression de mesure est donnée par la relation (2.35); et pour l'étamine la pression de comparaison est donnée par la relation (2.44). Étant donné que la membrane est très flexible (force élastique pratiquement nulle) et que les forces extérieures sont négligeables devant les forces de pression on a à l'équilibre les pressions h et h_1 , qui s'égalisent

$$\frac{2H\left(\frac{S_1}{S_2} - \varepsilon\right)}{2\left(\frac{S_1}{S_2} - \varepsilon\right) - \left(\frac{S_1}{S_2}\right)^2} = \frac{H}{1 + \left(\frac{S_2}{S_4}\right)^2}$$

après transformation on aboutit à :

$$S_2 = \frac{\left(\frac{S_4}{S_1}\right) S_2}{\sqrt{2\left(\varepsilon - \frac{S_1}{S_2}\right)}} \quad 2.55$$

Avec

$$S_1 = \pi d_1 z$$

$$S_4 = \pi \frac{d_4^2}{4}$$

$$S_2 = \pi \frac{d_2^2}{4}$$

$$S_2 = \pi b \sin \beta \left(d_1 - \frac{b}{2} \sin 2\beta\right)$$

En remplaçant les valeurs des sections dans 2.55 on trouve l'équation suivante :

$$\frac{\sin 2\beta}{2} b^2 - bd_2 + \frac{\left(\frac{d_4}{d_2}\right)^2 d_1 z}{\sin \beta \sqrt{2\left(\varepsilon - \frac{4d_1 z}{d_2^2}\right)}} = 0 \quad 2.56$$

En résolvant cet équation par rapport à b et en tenant compte de la condition initiale ($b=0$ pour $z=0$) on trouve l'expression de la caractéristique du système :

$$b = \frac{d_2}{\sin 2\beta} \cdot 1 - \sqrt{1 - \frac{4\left(\frac{d_4}{d_2}\right)^2 d_1 z \cos \beta}{d_2^2 \sqrt{2\left(\varepsilon - \frac{4d_1 z}{d_2^2}\right)}}} \quad 2.57$$

Pour aboutir à une expression plus simple à analyser on fait un développement du premier ordre de l'expression sous le radical ; alors on trouve :

$$b = \frac{1}{\sin \beta} \left(\frac{d_4}{d_2}\right)^2 \frac{d_1}{d_2} \frac{z}{\sqrt{2\left(\varepsilon - \frac{4d_1 z}{d_2^2}\right)}} \quad 2.58$$

La complexité de cette formule réside en la détermination analytique du rapport des densités $\varepsilon = \frac{\rho_e}{\rho_i}$. Il existe que les expressions empiriques donnant ε en fonction de s_1/s_2 et H , et qui sont donnée dans la paragraphe II.7.3.b

II.9.3 sensibilité K_z

Elle est définie par :

$$K_z = \frac{db}{dz}$$

On dérivant l'expression 2.58 par rapport à z :

$$K_z = \frac{1}{\sin \beta} \left(\frac{d_4}{d_2} \right)^2 \frac{d_1}{d_2} \frac{1}{\sqrt{\epsilon \left(\epsilon - \frac{4d_1 z}{d_2^2} \right)}} \left(1 + \frac{2d_1 z}{\epsilon d_1^2 - 4d_2 z} \right) \quad 2.61$$

53

On remarque bien que la sensibilité K_z dépend de z , et on remarque aussi que lorsque z tend vers la valeur $\frac{\epsilon d_2^2}{4d_1}$ la différence $\epsilon - \frac{4d_1 z}{d_2^2}$ tend vers zéro et par suite le rapport $\frac{z}{\sqrt{\epsilon \left(\epsilon - \frac{4d_1 z}{d_2^2} \right)}}$ tend vers l'infini

La courbe représentative de $b = f(z)$ possède alors une asymptote $z_{max} = \frac{\epsilon d_2^2}{4d_1}$; fig 2.29 dans la plage ($z_1 \div z_{max}$) la caractéristique possède une forte pente.

Donc pour un tel système de contrôle la sensibilité, dépendant de la position du point M, est dans ce cas très élevée.

Si de plus, cette plage présente une partie linéaire le système donnera une grande satisfaction au contrôle

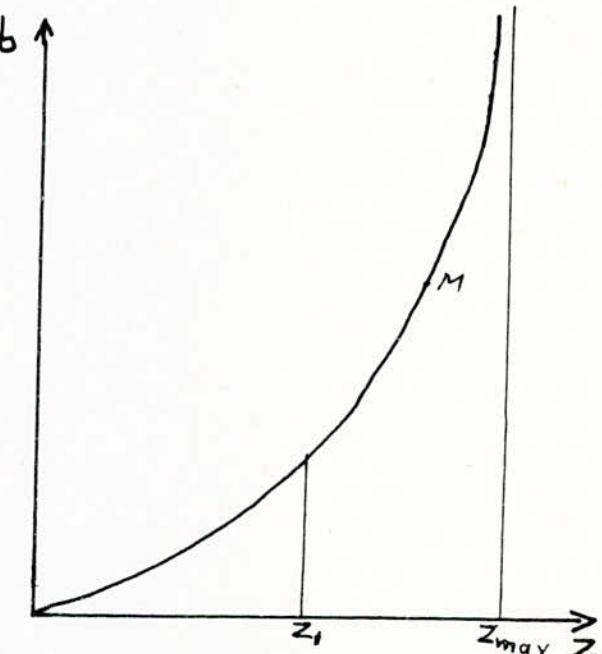


fig 2.29

industriel car le diapason de mesure sera largement augmenté par rapport à ceux obtenus avec les systèmes pneumatiques ordinaires.

Des expérimentations faites sur des capteurs à injection combinés avec l'Ecamic ont montré que la courbe représentée par la fig 2.29 présente deux parties pratiquement linéaires, l'une de faible pente K_{z_1} , et l'autre de forte pente K_{z_2} [bibliographie (1)]

Alors notre projet consiste à utiliser ses résultats et de les adopter au contrôle automatique appliqué sur une rectifieuse.

CH3 DESCRIPTION TECHNIQUE

Se référer au dessin d'ensemble (.SY5001)

Le système de contrôle étudié est conçu pour le contrôle du diamètre extérieur des arbres compris entre 50 et 100mm. Pour le contrôle des arbres dont le diamètre n'appartient pas à cet intervalle on doit simplement changer le cé pneumatique (4) par un autre convenable et choisir les gicleurs appropriés.

Le système est fixé au chariot porte-meule par la barre (21), et incliné d'un angle réglable pour éviter l'encombrement avec la meule. Deux axes parallèles (10) et (18) permet au système de se déplacer dans un plan perpendiculaire à l'axe de la pièce. Le parallélisme de ces deux axes est assuré par la rotation de la pince (18') et l'axe (16), puis un blocage avec l'écrou (17).

Le serrage des pinces par les vis (20) permet le blocage du système sur son poste de travail.

L'action de l'écrou (11) règle la tension du ressort (9) qui assure le contact continu de la touche inférieure (5) avec une force d'environ 1N sur la pièce (2). L'écrou (11) est freiné par un contre-écrou de même type.

Une touche intermédiaire (7) assure la position de l'axe du capteur et de la touche inférieure dans le plan dia-

metrale, son déplacement est incliné de 45° par rapport à ce plan et peut être bloquer par une vis à bout conique (6). Le système travail sans contact ou avec contact; les capteurs doivent avoir un bout inférieur de 8mm de diamètre et dont la longueur est d'au moins 10mm afin de pouvoir les monter sur le porte-capteur (14), où ils sont fixés par la vis (1). Le porte-capteur (14) glisse (pour le réglage) par rapport au ce pneumatique et se bloque par la vis (2).

Le capteur à injection est constitué par deux parties, un gicleur de sortie et un gicleur d'entrée qui doivent être coaxiaux (voir dessin du capteur à injection)

Dans le cas d'un contrôle sans contact le capteur à injection est monté directement sur le porte-capteur, tandis que dans le cas d'un contrôle avec contact il sera monté serré dans le bout supérieur du capteur à contact (voir dessin du capteur avec contact SYS002)

Le capteur avec contact est constitué par une tige (1) qui peut glisser dans le corps du capteur sous l'effet du ressort (2) et les variations du diamètre de la pièce. Les deux parties du corps du capteur doivent être coaxiaux. La partie supérieure est percée pour permettre l'échappement de l'air détendu.

Pour conserver les propriétés des surfaces en contact de la pièce les bouts actifs sont en carbure métallique fixés par brasage (cas des touches inférieure et intermédiaire) ou par ajustement serré légèrement (H7/j6) (cas du touche mobile), puis ces surfaces sont rectifiées.

CH4 MODE OPERATOIRE

L'opération commence par le réglage du système de contrôle qui s'effectue en plaçant sur la rectifieuse une pièce étalon dont le diamètre à la valeur

$$D_e = D_{nom} + \frac{ES + EI}{2} \quad 4.1$$

Puis on ramène l'axe de la touche inférieure du cé de contrôle dans le plan diamétral du cylindre étalon. Le repérage de cette position sera indiqué par une valeur minimale de z lue sur le comparateur. Avec l'écrou(11) on règle la tension du ressort (9) afin d'avoir une pression d'environ 1N sur la pièce.

On ramène la touche intermédiaire (7) contre la pièce de tel façon que le contact inférieur soit au niveau du plan diamétral quand elle touche la pièce. Son blocage s'effectue par la vis à bout conique (6). Ceci étant un réglage "grossier" pour l'affiner on doit régler la tête de mesure.

Ce réglage consiste à régler une distance égale à z_{moy} entre le gicleur et la pièce étalon (cas du contrôle sans contact) ou bien entre le gicleur et le bout supérieur de la tige mobile (cas du contrôle avec contact), pour cela on insère entre la touche inférieure et le capteur une empilement de cales étalons dont l'épaisseur total doit

être égal à

$$L = D_e + Z_{moy} = D_{nom} + \frac{ES + EI}{2} + Z_{moy} \quad 4.2$$

on s'arrange pour que les surfaces actives de l'empilement soient perpendiculaires à l'axe du capteur et de la touche inférieure.

Une fois Z_{moy} est réglé on initialise le comparateur à zéro. Ce stade de réglage est terminé, alors on fixe la pièce à usiner à la place de la pièce étalon.

Dans le cas du contrôle sans contact l'opérateur doit tourner le câble de contrôle autour de l'axe (10) pour le ramener à la position de travail, et cela après avoir arrêter la rotation de la pièce à la fin de chaque course de la table. La position de travail sera indiquée atteinte quand la touche intermédiaire bute la pièce.

Dans le cas du contrôle avec contact le système reste à sa position de travail jusqu'à la fin de l'opération.

Au début du contrôle la valeur de Z_{moy} se trouve changer du fait que les pièces à rectifier viennent avec un diamètre supérieure au diamètre désiré. Alors le débit d'air diminue, la membrane de l'étamic pert son équilibre initial et l'aiguille du comparateur se trouve déplacer de sa position zéro.

Au cours d'usinage le diamètre de la pièce diminue

ce qui entraîne une augmentation de z traduite sur le comparateur par l'approche de l'aiguille à la position zéro. Une fois cette position est dépassée par une valeur qui doit être inférieure à l'intervalle de tolérance (donc les dernières passes doivent être inférieures à l'intervalle de tolérance) l'opération s'arrête manuellement ou automatiquement suivant le cas.

À ce moment l'opérateur libère la pièce finie pour placer une autre.

CH5 CONTROLE AUTOMATIQUE

Avant de donner les solutions d'automatisation des mouvements de la rectifieuse avec le système de contrôle il est nécessaire de donner une bref rappel sur les mouvements de la rectifieuse et leurs commandes

1. Les mouvements

Au cours de la rectification on distingue trois mouvements bien déterminés :

a - mouvement de pénétration appliquée à la meule par un déplacement transversal du chariot porte-meule

b - mouvement d'avance de translation alternatif communiqué à la table ou au chariot porte-meule suivant le type de machine (la rectifieuse U700 SA disponible dans l'atelier a le mouvement d'avance communiqué à la table)


c - mouvement de coupe rotatif communiqué à la meule et à la pièce.

2. Les commandes

Le mouvement de pénétration et le mouvement d'avance s'effectuent hydrauliquement ou manuellement sur des rails de guidage de haute précision, tandis que les mouvements de coupe sont assurés par deux moteurs électriques de vitesses différentes.

Dans le cas des mouvements commandés automatiquement ils s'effectuent hydrauliquement

3. Principe de la commande hydraulique

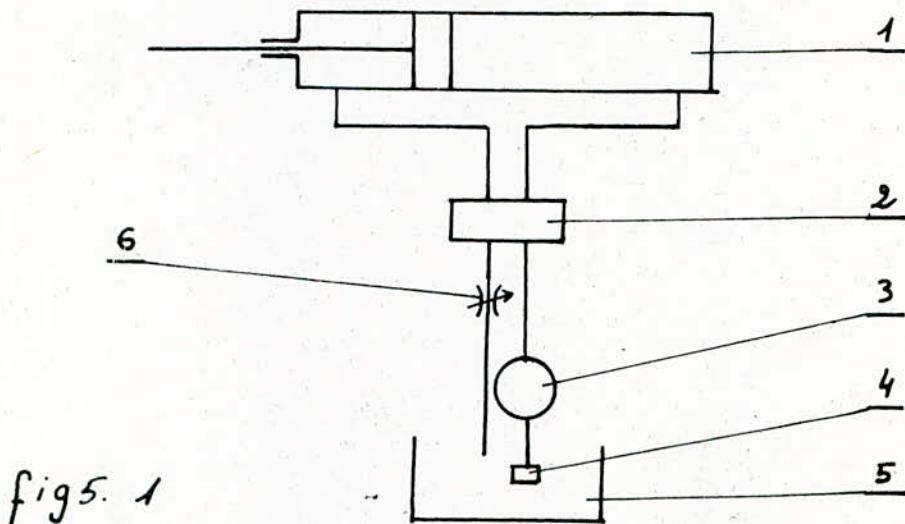


figs. 1


un générateur (pompe volumétrique) (3) assure la circulation du fluide moteur qui traverse au début un organe de distribution qui sont dans notre cas des vannes (2). Le fluide est ensuite distribué vers un organe receiteur transformant l'énergie hydraulique en un énergie mécanique, cet organe est un verin (1) à simple effet ou à double effet. Ces verins commandent le mouvement du chariot porte-meule et le mouvement de la table.

Le circuit hydraulique peut comporter d'autres accessoires tels que :

- un organe de régulation de vitesse (6)
- un dispositif de sécurité
- une réservoir de fluide (5)
- une crépine (4)

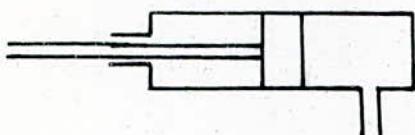

verin à simple effet

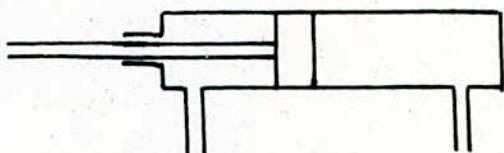

verin à double effet

fig 5 . 2

La commande des distributeurs peut être :

- manuelle (levier ou pédale)
- mécanique (poussoir, ressort, galet)
- par fluide sous pression
- électrique (électro-aimant)
- combinée

Dans notre projet c'est la commande électrique qui est utilisée.

.4 Automatisation :

L'automatisation des commandes avec le système de contrôle consiste à faire arrêter l'usinage quand le système de contrôle signale que la côte désirée est atteinte.

Le schéma de principe est donné par la figure 5.3

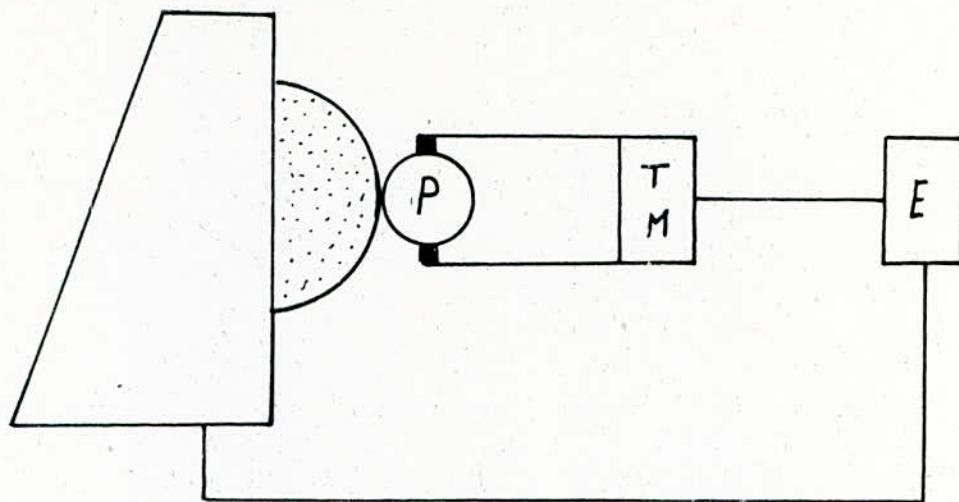


fig 5.3

La tête de mesure (TM) prend l'information continue du changement du diamètre de la pièce, cet information est transportée vers l'appareil de commande E (Etamic dans notre cas) sous forme d'un signal pneumatique. L'appareil de commande E transforme ce signal en un signal électrique et l'envoie vers les éléments de commande de la rectifieuse (les vannes dans notre cas) pour arrêter le mouvement transversal du chariot porte-meule qui revient ensuite vers l'arrière, et le mouvement alternatif de la table.

5. Principe du circuit de commande automatique
Se référer au schéma de principe fig 5.5

En appuyant passagerement sur le bouton A1 on commande l'électrovanne EV1 qui libère le fluide

sous pression actionnant ainsi et hydrauliquement le distributeur D1, et par consequent le piston du verin V1 se déplace vers la droite entraînant avec lui la table. Simultanément l'avance du chariot porte-meule est déclenchée par action du distributeur D2 sur le verin V2.

Lorsque la butée de la table arrive en contact avec (B) l'électrovanne EV2 est commandée inversant ainsi le mouvement de la table par son action hydraulique sur le distributeur D1.

Au cours du retour, (c) alimenté provoque le mouvement inverse.

Parallèlement au contacts (c) et (B) on place respectivement deux autres contacts (E) et (F) qui commandent le mouvement retour du chariot porte-meule.

À la fin de chaque course de la table un signal se produit au contact E ou F et se dirige vers l'electro-aimant du contact A2 qui en s'ouvrant coupe (ferme circuit) le circuit alimentant le distributeur D2, et par consequent le chariot porte-meule recule en arrière. Neamoins le signal provenant des contact E ou F ne peut atteindre son but tant que le contact A3 n'est pas fermé.

Le signal permettant la fermeture du contact A_3 et un signal électrique qui provient de l'Etamic et qui ne peut être envoyé que si la côte de l'imitant l'écart supérieur est dépassé.

Pour avoir le signal à cette moment précis et pour ne pas raté la côte désirée, deux conditions doivent être vérifiées.

a - Au cours du réglage il faut que la ligne délimitant z_m se confond avec le milieu de l'intervalle de tolérance fig 5.4, et pour avoir cette condition il faut assurer la relation

$$L = D_{nom} + \frac{ES + EI}{2} + z_{moy} \quad 5.1$$

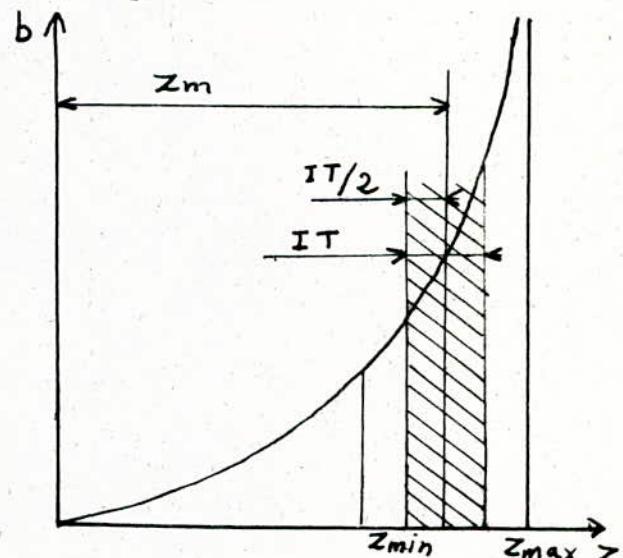
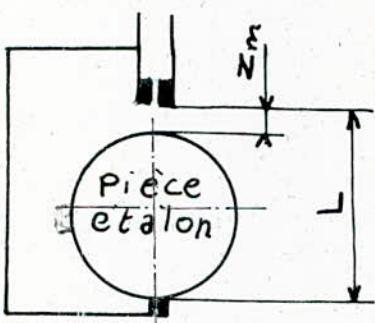


fig 5.4

soient les trois cas suivants:

$$1) ES > 0, EI < 0, \text{ et } |ES| = |EI|$$

dans ce cas

$$L = D_{nom} + z_{moy}$$

5.2

2) $ES = 0$ et $EI < 0$ (arbre normale)

dans ce cas on a

$$L = D_{nom} + \frac{EI}{2}$$

$$L = D_{nom} - \frac{IT}{2}$$

5. 3

3) $ES > 0$ et $EI = 0$

dans ce cas on a

$$L = D_{nom} + \frac{ES}{2}$$

$$L = D_{nom} + \frac{IT}{2}$$

5. 4

b. Les dernières passes de la rectification doivent être inférieures à l'intervalle de tolérance.

Le réglage de l'écart ($IT/2$) qui contrôle le signal qui se produit par l'étamie se fait par une vis précise.

La côte désirée étant réalisée, le chariot porte-meule revient donc en arrière et ouvre le contacte A_4 , coupant ainsi l'alimentation de (c) ce qui permet à la table de retourner à son point de départ.

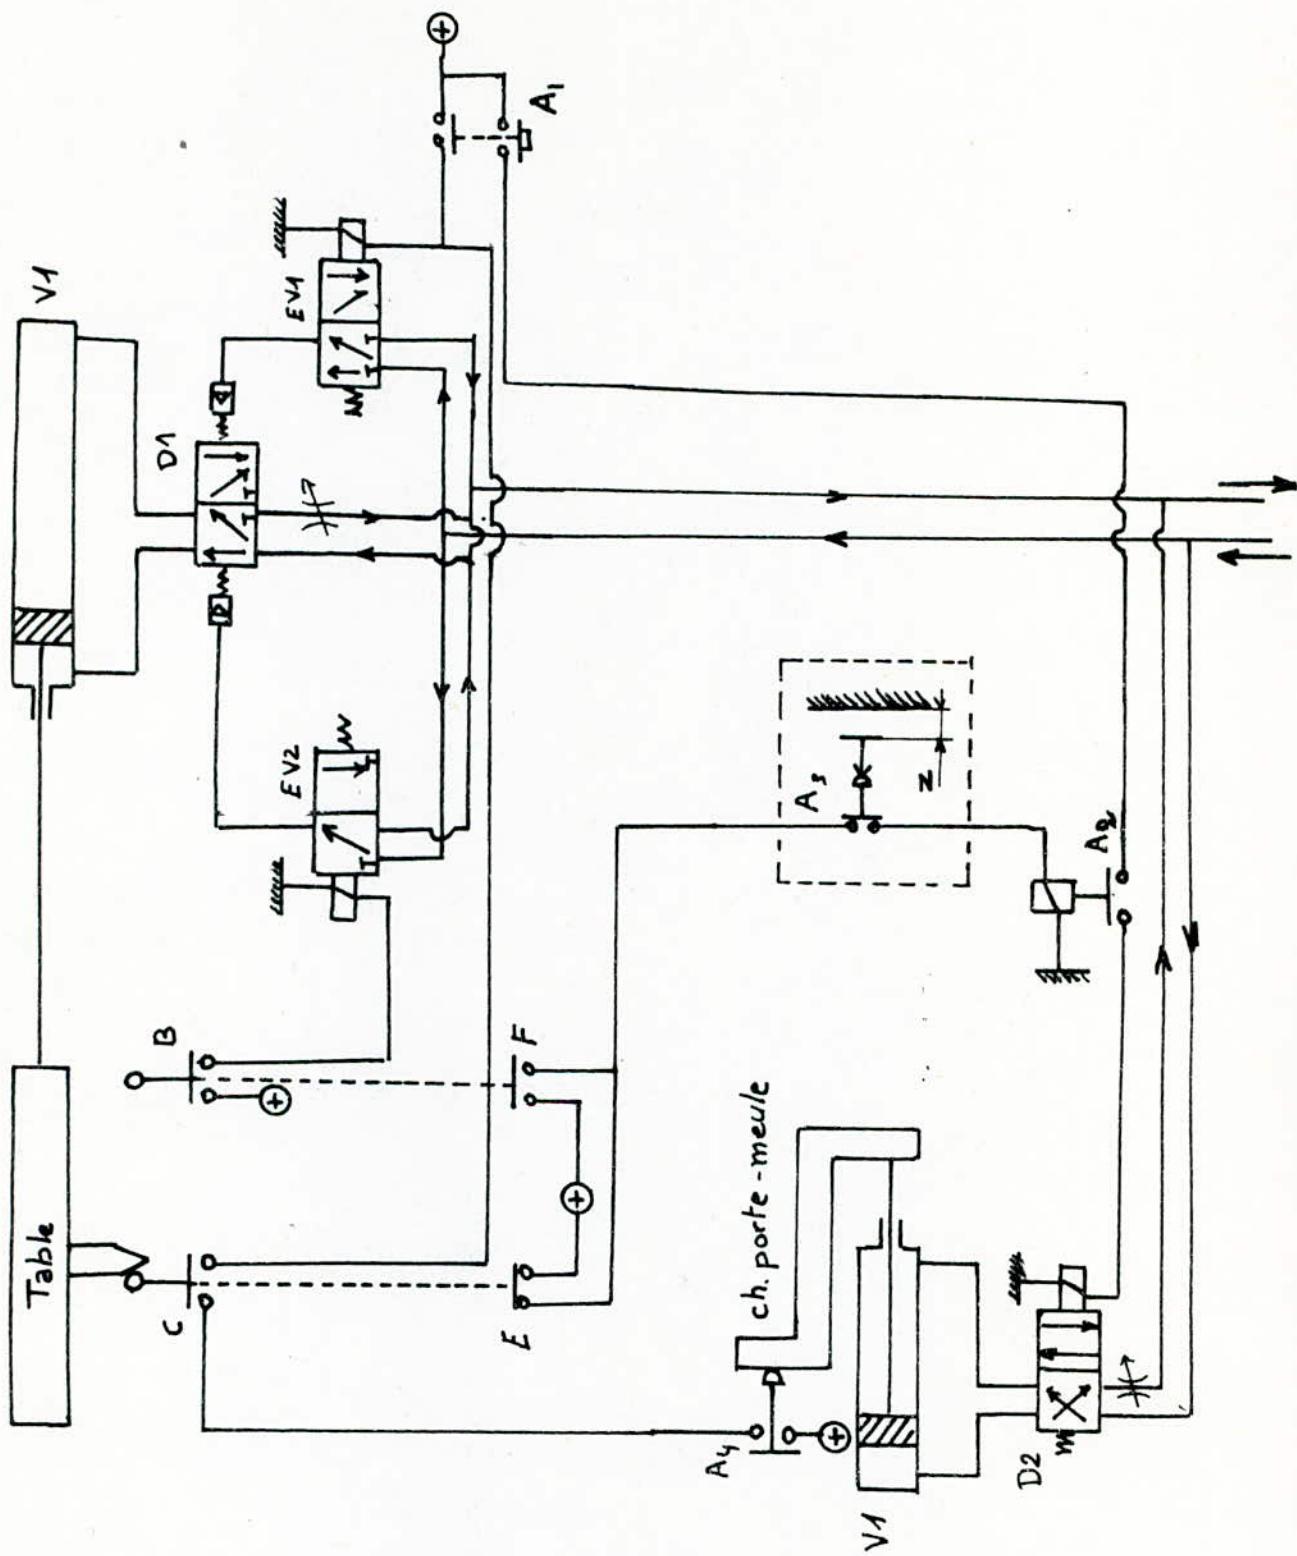


fig 5.5: Principe de la commande automatique des mouvements

CH6 CALCULS RELATIFS AU SYSTEME

II .1 Calcul pneumatique

a) soit la relation donnée dans le paragraphe II.6

$$\Delta Z = (1,2 \text{ à } 1,3) IT$$

IT: tolérance maximale des pièces qui peuvent être contrôler ($D = 100 \text{ mm}$)

on a pour la qualité 8 $IT = 54 \mu\text{m}$

on choisit $\Delta Z = 1,25 IT$ 6.1

donc le diapason de mesure doit être supérieur à

$$\Delta Z = 1,25 \cdot 54 = 67,5 \mu\text{m}$$

D'après les expérimentations faites sur les capteurs à injection réalisés dans l'atelier de mécanique les caractéristiques du capteur qui a un diapason de mesure $\Delta Z \geq 67,5 \mu\text{m}$ a été trouvé avec une pression d'alimentation $H = 0,15 \text{ MPa}$.

Ces caractéristiques sont : (Voir bibliographie 11)

$d_o = 2,5 \text{ mm}$; diamètre du gicleur de sortie

$d_e = 1,5 \text{ mm}$; diamètre du gicleur d'entrée

$d_i = 0,82 \text{ mm}$; diamètre du gicleur d'entrée à l'Etamic

la caractéristique graphique d'un tel capteur combiné avec l'Etamic est représenté par la fig 6.1

$$\Delta Z = 0,08 \text{ mm}$$

$$Z_{\text{mag}} = 0,348 \text{ mm}$$

$$K_{z_2} = 7,4 \text{ mm/mm}$$

b) La partie supérieure du capteur avec contact doit comporter des trous pour l'évacuation de l'air détruit. D'après la condition de mesure pneumatique donnée au paragraphe II-5, la section totale de ces trous, doit être supérieure à la section latérale maximale S_{\max} de mesure.

$$S_{\max} = \pi d_i z_{\text{moy}} \quad 6.2$$

Pour des raisons de symétrie on prend n trous de même section et disposés symétriquement par rapport aux diamètres (diamétralement opposés), soit d le diamètre commun des trous.

$$S_T = n \pi \frac{d^2}{4} \quad 6.3$$

$$\text{on a} \quad S_T \geq S_{\max} \quad 6.4$$

$$\text{ou bien} \quad n d^2 \geq 4 d_i z_{\text{moy}} \quad 6.5$$

En remplaçant d_i et z_{moy} par leurs valeurs données précédemment on trouve

$$n d^2 \geq 3,48$$

$$\text{prenons} \quad n = 4$$

$$\text{donc} \quad d \geq 0,933$$

$$\text{soit} \quad d = 1 \text{ mm}$$

III.2 calcul des ressorts

a) ressort (?) (voir schéma du système de contrôle)

Ce ressort doit assurer une force d'environ 1N appliquée par la touche inférieure sur la pièce.

Le calcul de la masse de chaque élément du système de mesure en passant par les volumes respectifs, sachant que la densité volumique de l'acier est de $7,85 \text{ kg/dm}^3$ et celle de bronze est de $8,9 \text{ kg/dm}^3$, on trouve la masse

$$M = 2,050 \text{ kg.}$$

donc le poids est $F_p = 2,01 \text{ daN}$

D'après la construction le diamètre moyen D_m du ressort doit être : $D_m = 24 \text{ mm}$

Ce ressort doit assurer une tension de :

$$F = 2,01 + 0,1 = 2,11 \text{ daN}$$

Le diamètre du fil du ressort est donné par

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{8 \cdot F \cdot D_m}{\pi \cdot R_{pg}}} \quad 6.6$$

R_{pg} : limite élastique de glissement.

$$R_{pg} \approx 0,5 R_e \quad 6.7$$

R_e : limite d'élasticité.

Pour un fil d'acier dur étiré à froid de diamètre 0,1 à 12,5 mm

$$R_e = 125 \text{ à } 150 \text{ daN/mm}^2$$

Prenons $R_e = 130 \text{ daN/mm}^2$

donc $R_{pg} = 65 \text{ daN/mm}^2$

tenant $d \geq \sqrt{\frac{8 \cdot 2,11 \cdot 2,4}{\pi \cdot 65}} = 1,25 \text{ mm}$
 En compte de la condition

$$2,5 \leq \frac{D_m}{2d} \leq 5 \quad 6.8$$

ou bien

$$2,4 \leq d \leq 4,8 \text{ mm}$$

on prend $d = 3 \text{ mm}$

adoptions une constante de raideur du ressort le égale à $2,5 \text{ mm/dan}$ pourtant assurer la force désirée par une compression de

$$2,1 \cdot 2,5 = 5,3 \text{ mm.}$$

Le nombre de spires est donné par la formule

$$n = \frac{G \cdot d^4}{8 D_m^3} k \quad 6.9$$

G : module d'élasticité ; $G = 3000 \text{ dan/mm}^2$

$$n = \frac{3000 \cdot 3^4 \cdot 2,5}{8 \cdot 2,5^3} = 15,56$$

soit $n = 16$

La hauteur d'appariissement approximative est

$$16 \cdot 3 = 48 \text{ mm}$$

La hauteur de fabrication doit être supérieure à

$$48 + 5,3 = 53,3 \text{ mm}$$

prenons une hauteur de fabrication égale à 55 mm

le pas d'hélice sera

$$\frac{55}{16} = 3,4 \text{ mm}$$

La longueur du fil nécessaire est donnée par

$$\ell = \pi D_m \cdot n$$

6.10

$$\ell = \pi \cdot 24 \cdot 16 = 1206 \text{ mm}$$

b) ressort (13) (voir schéma du système de contrôle)

D'après la construction du système

$$D_m = 5 \text{ mm}$$

Le poids de la tige (18) étant négligeable (environ 10^{-4} Kg) ce ressort doit assurer une tension de $0,1 \text{ daN}$.

Le diamètre du fil du ressort d'après la formule 6.6

$$d > \sqrt[3]{\frac{8 \cdot F \cdot D_m}{\pi \cdot 65}} = 0,27 \text{ mm}$$

En tenant compte de la condition 6.8 on aura

$$0,5 \leq d \leq 1 \text{ mm}$$

prenons

$$d = 0,5 \text{ mm}$$

Nous adoptons une constante du raideur du ressort

$$K = 50 \text{ mm / daN}$$

Le nombre de spires est donné par la formule 6.9

$$n = \frac{8000 \cdot 0,5^4 \cdot 50}{8 \cdot 5^3} = 25.$$

La hauteur d'aplatissement approximative est

$$25 \cdot 0,5 = 12,5$$

Pour avoir la force désirée ($0,1 \text{ daN}$) à tout moment il faut comprimer le ressort de

$$0,1 \cdot 50 = 5 \text{ mm}$$

D'après la construction la hauteur de fabrication doit être : $20 + 5 = 25 \text{ mm}$.

Le pas d'hélice sera :

$$\frac{25}{25} = 1 \text{ mm}$$

La longueur de fil nécessaire est donnée par la formule 6.10.

$$P = \pi \cdot 5 \cdot 25 = 393 \text{ mm}$$

Remarque : Le calcul de la flèche du système n'est pas nécessaire car elle est à tout moment compensée par l'action du ressort (2) ; donc la flèche n'a pas d'influence sur le contrôle.


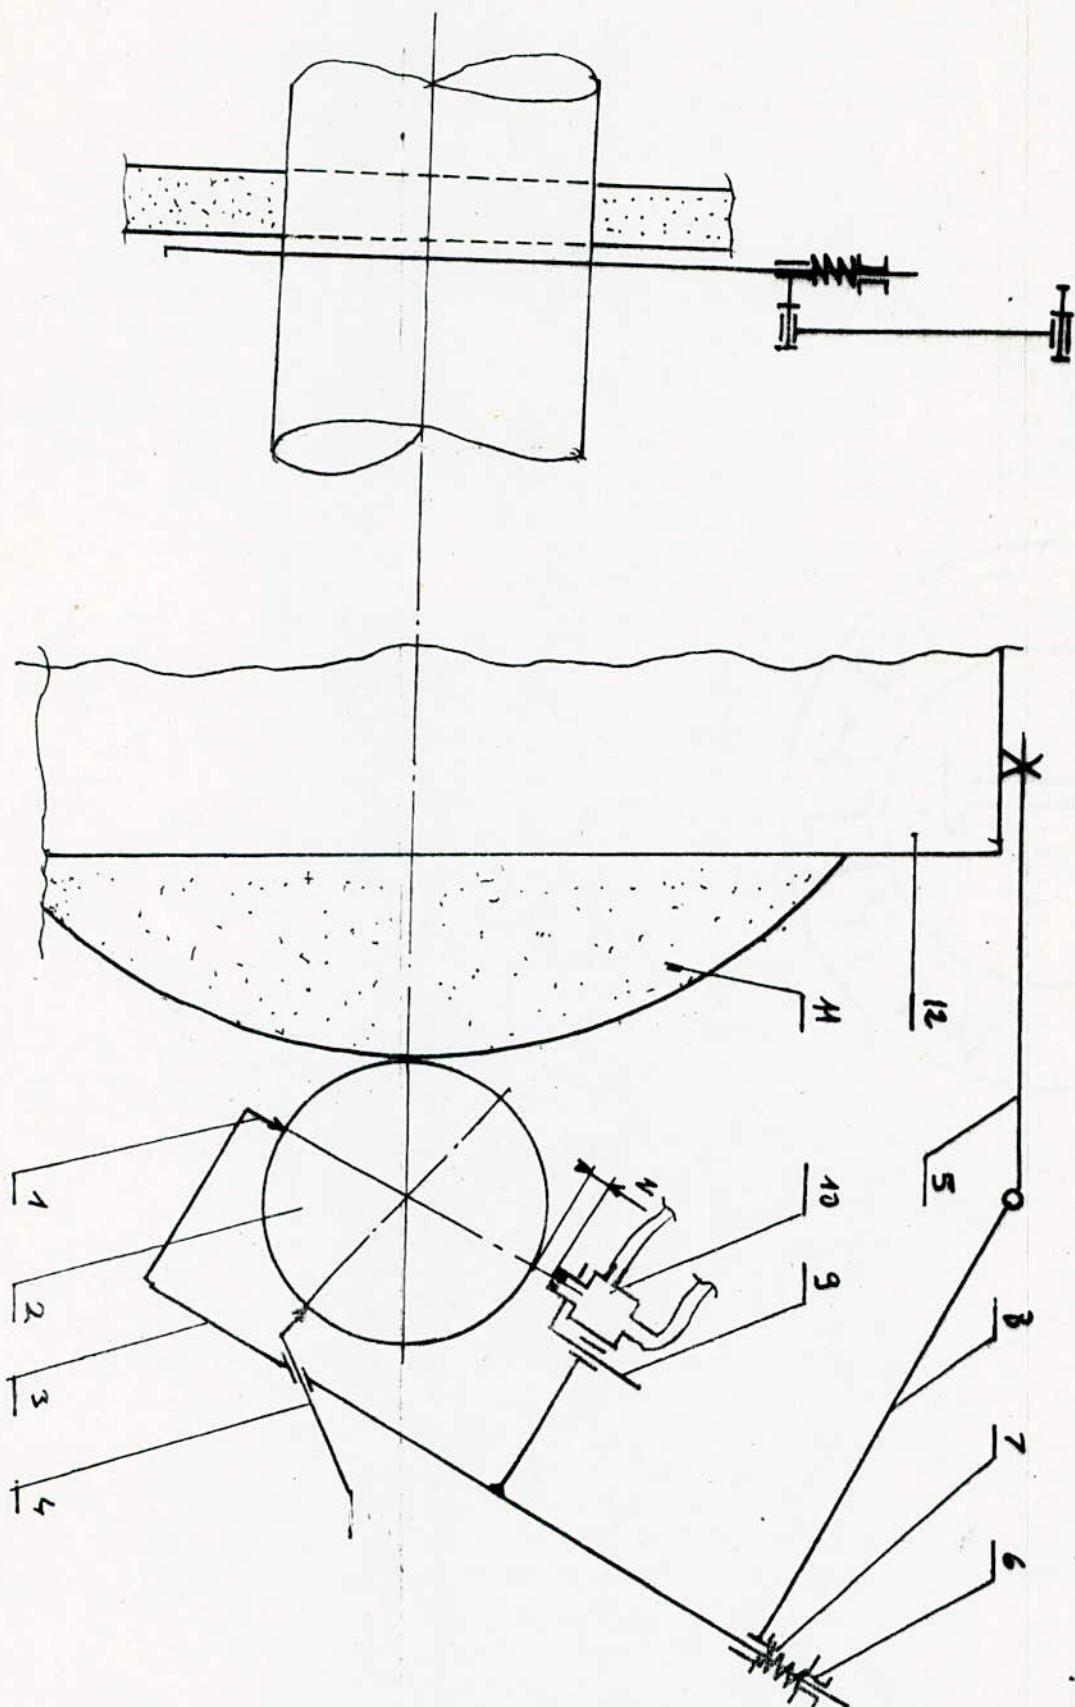


fig.6.2: schéma du système de contrôle sans contact

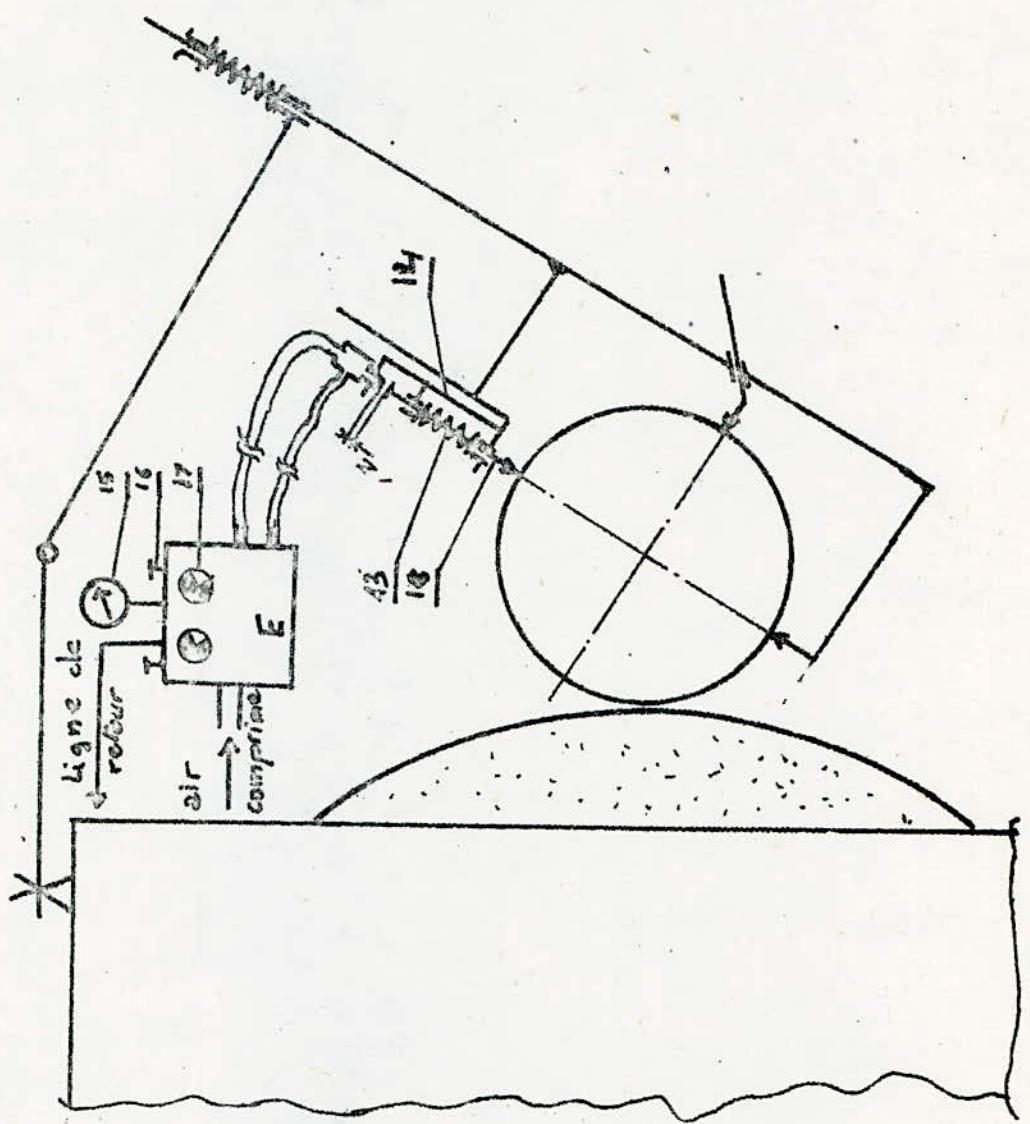

E : étamine

schéma du système de contrôle avec contact

Legende du schema du système de contrôle

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1 - Touche inférieure. | 11 - meule |
| 2 - pièce | 12 - chariot porte-meule |
| 3 - capteur de contrôle | 13 - ressort |
| 4 - touche intermédiaire | 14 - corps du capteur avec contact |
| 5 - barre de fixation | 15 - comparateur |
| 6 - écrou | 16 - réglage du contact électrique |
| 7 - ressort | 17 - deux lampes témoins |
| 8 - axe | 18 - touche de mesure. |
| 9 - porte-capteur | |
| 10 - capteur à injection | |

CH 7 ANALYSE DES ERREURS

VII. 1- Erreur de non linearité

Au voisinage de z_{min} et z_{max} il existe un certain écart entre la caractéristique $b = f(z)$ et la droite représentative de la sensibilité dans le diapason de mesure, cet écart est appelé "écart de non linéarité", il est maximum au niveau de z_{min} et z_{max} et diminue en se rapprochant de z_m où il est nulle; il est défini par:

$$\delta_z = \frac{\Delta e_z}{\Delta z} \quad b1 \quad 7.1$$

z_{max} : z_{max} théorique.

$$\Delta e_z = 4 \mu m \text{ (fig 7.1)}$$

$$\Delta z = 80 \mu m$$

donc

$$\delta_z = \frac{4}{80} = 5\%$$

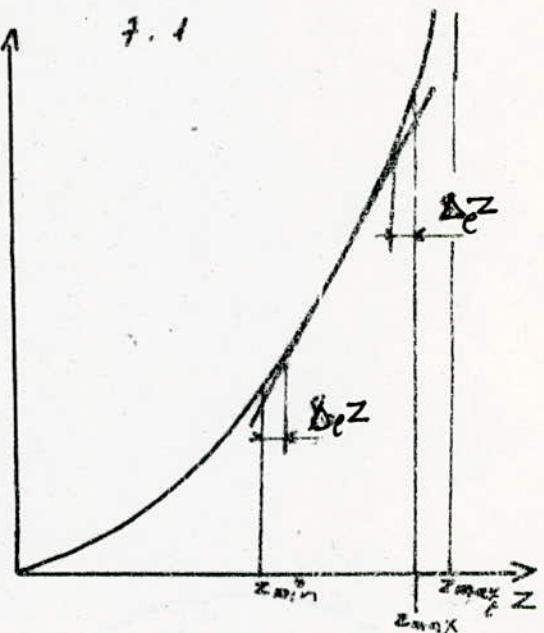


fig 7.1

VII. 2 Erreur due à la forme de la pièce

En prenant la surface d'écoulement égale à $2\pi r z$ on comit une erreur Δs du à la forme cylindrique de la pièce; alors la surface totale d'écoulement est donnée par:

$$s = 2\pi r z + \Delta s \quad 7.2$$

L'équation du cylindre est

$$x^2 + z^2 = R^2 \quad 7.3$$

Pour le demi-cercle supérieur on a

$$z = \sqrt{R^2 - x^2}$$

soit $u = R - z$

$$u = R - \sqrt{R^2 - x^2}$$

un élément de la surface latérale comprise entre le cylindre et le disque qui lui est tangent est

$$ds = d\ell \cdot du$$

avec $d\ell = r d\theta$

et $du = \frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx$

L'erreur sur la surface est donnée par

$$\Delta S = 4r \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \left[\int_0^{r \cos \theta} \frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx \right] d\theta \quad 7.4$$

après intégration de cet expression on trouve

$$\Delta S = \frac{\pi}{2} \frac{r^3}{R} \quad 7.5$$

donc

$$S = 2\pi r z + \frac{\pi}{2} \frac{r^3}{R} \quad 7.6$$

L'erreur relative sur la surface est.

$$\varepsilon = \frac{\Delta S}{S} = \frac{\frac{\pi}{2} \frac{r^3}{R}}{2\pi r z + \frac{\pi}{2} \frac{r^3}{R}} \quad 7.7$$

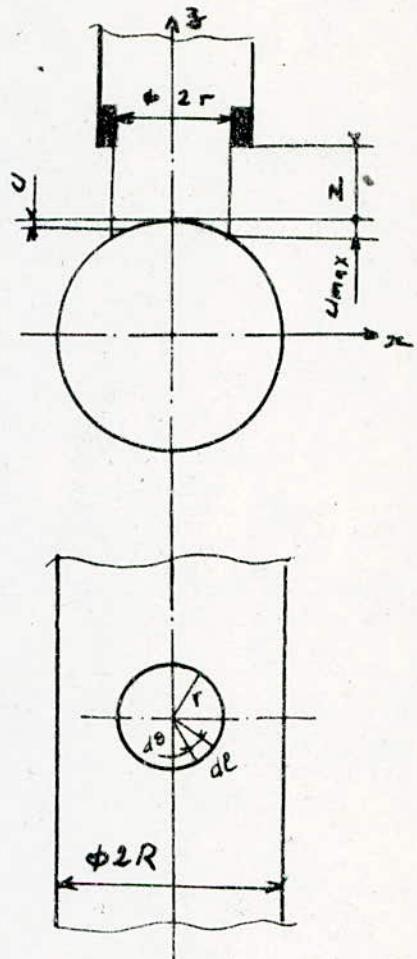


fig. 7.2

Dans notre cas on a

$$r = 4.25$$

$$R = 25 \quad (\text{cas le plus défavorable})$$

$$z = z_m = 0,348 \quad (\text{à la fin de l'opération})$$

on trouve $\epsilon = 4,2\%$.

L'erreur augmente avec la diminution du diamètre de la pièce.

VII.3 Erreur de positionnement

Après le réglage du système à l'aide d'une pièce étalon les touches inférieure et intermédiaire restent fixes.

Le surépaisseur qui accompagne les pièces à rectifier empêche à épouser la même place du cylindre étalon, alors les axes de la pièce se trouvent décalés d'une valeur égale à la moitié du surépaisseur.

Au cours de l'usinage le surépaisseur diminue et le centre de la pièce s'approche de la position "théorique" sur une droite inclinée de 45° par rapport à l'axe des capteurs.

soit s_d le surépaisseur sur le diamètre
 e : excentricité

on a à tout moment

$$e = \frac{s_d}{2} \quad 7.8$$

d'après la fig 7.3 on trouve les relations suivantes

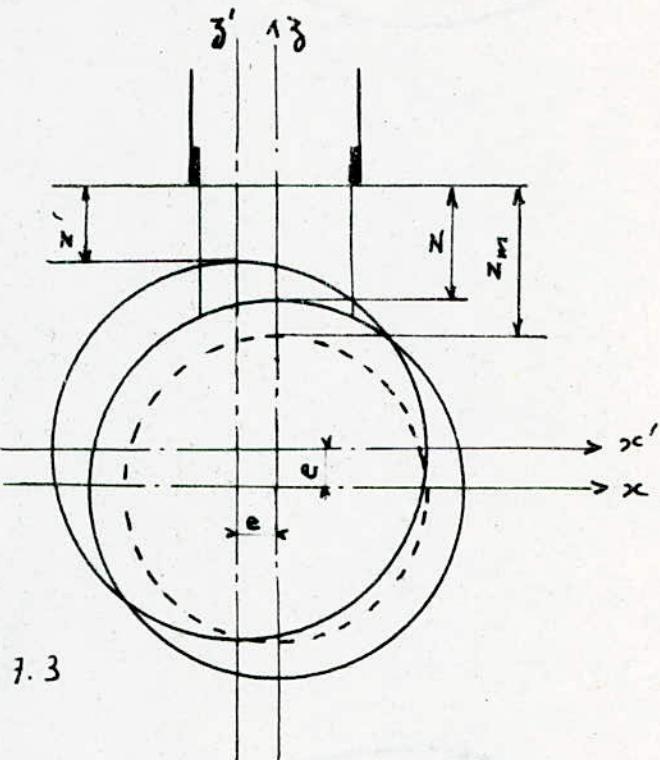


fig 7.3

$$z' = z_m - 2e \quad 7.9$$

$$z = z_m - e \quad 7.10$$

Le surépaisseur sur le diamètre est limité par deux facteurs:

a. La position du capteur (autrement dit la valeur de z_m), les pièces avec un surépaisseur trop grand n'entre pas entre le gicleur et la touche inférieure; cette condition est traduite par : $z' \geq 0 \quad 7.11$

d'après 7.9 on trouve

$$e \leq \frac{z_m}{2} \quad 7.12$$

$$\text{avec } z_m = 0,348 \text{ on a } e \leq 0,174$$

Le surépaisseur sur le diamètre doit être au plus égal à :

$$2e = 0,348 \text{ mm}$$

2) l'indication du comparateur est fonction de la surface latérale entre le gicleur et la pièce. Au cours de l'usinage cette surface augmente jusqu'à arriver à une valeur limite définie par z_m .

Avec la position de la pièce décalée il y a un risque d'atteindre cette surface avant d'avoir le diamètre désiré si l'excentricité e (ou le surépaisseur) est trop élevée; donc une étude est nécessaire pour limiter sa valeur.

En procédant de la même manière que dans VII - 2 mais avec le changement de repère suivant :

$$x' = x + e \quad 7.13$$

$$z' = z - e$$

on trouve

$$\Delta s' = 2\pi r \sqrt{R^2 - (r+e)^2} - 2\pi r \left(1 - \frac{1}{4} \frac{r^2}{R^2} - \frac{e^2}{2R^2} \right) \quad 7.14$$

s' étant la surface latérale dans la position réelle qui est donnée par :

$$s' = 2\pi r (z_m - 2e) + \Delta s' \quad 7.15$$

La surface théorique est donnée par

$$s = 2\pi r (z_m - e) + \frac{\pi}{2} \frac{r^3}{R} \quad 7.16$$

La section à la fin de l'opération qui correspond à la position zéro de l'aiguille du comparateur est donnée avec

$$r = 1,25$$

$$z_m = 0,348$$

$$R = 25$$

$$\text{et } e = 0$$

par.

$$s_f = 2,856 \text{ mm}^2$$

A tout moment il faut que s' soit inférieure à s_f .
donc

$$2\pi r(z_m - 2r) + 2\pi r \sqrt{R^2 - (r+e)^2} - 2\pi r \left(1 - \frac{1}{4} \frac{r^2}{R^2} - \frac{e^2}{2R}\right) \leq s_f \quad 7.17$$

en résolvant cet inégalité ilégalement par rapport
à e , on trouve

$$e \leq 0,372$$

donc le surépaisseur δ_s doit être inférieur à

$$2e = 0,744 \text{ mm}$$

Comme δ_s est inférieur à 0,348 d'après la première condition l'aiguille ne risque pas d'atteindre la position zéro avant d'avoir le diamètre désiré.

Un autre problème se pose à la fin de l'opération du fait qu'on a toujours un surépaisseur inférieur à l'intervalle de tolérance qui reste ; alors il existe toujours une exentricité e_f qui cause des erreurs.

$$e_f \leq \frac{IT}{2} \quad 7.18$$

En prenant l'intervalle de tolérance pour le cas le plus défavorable ($D = 100$) on peut connaître e_f à la limite

$$IT = 54 \mu\text{m} \quad (\text{qualité 8})$$

donc

$$e_f = -0,027 \text{ mm}$$

à cet excentricité correspond une erreur sur la surface d'écoulement

$$\varepsilon = \frac{s - s'}{s} = 8,32 \%$$

VII.4 Erreur de penetration

Le changement de diamètre de la pièce au cours de l'usinage est discrète. La penetration t est effectuée à chaque inversion de la table ; en conséquence le changement de diamètre est de $2t$.

Quand le diamètre désiré est atteint, deux possibilités peuvent surgir

- a) L'aiguille arrive à la position zéro et la machine s'arrête.
- b) L'aiguille n'arrive pas à cette position à cause des erreurs

Dans le cas b) le diamètre de la pièce va diminuer encore de $2t$ ce qui provoque une erreur égale à $2t$. La valeur minimale de penetration t est de $1,5$ à $4 \mu\text{m}$, par conséquent l'erreur est de 5 à $8 \mu\text{m}$.

CH8 CONCLUSION

Malgré que la métrologie électronique est actuellement la plus utilisée surtout dans les laboratoires, la métrologie pneumatique reste toujours une solution efficace pour résoudre d'une façon simple et à l'aide d'appareil extrêmement robuste la plus part des problèmes posés par le contrôle d'usinage dans l'industrie.

Cet étude nous a permis de mettre en évidence l'aptitude du système Etamic - capteur à injection pour le contrôle précis du fait que sa caractéristique présente une double sensibilité, ainsi que la possibilité de l'adapter pour le contrôle industriel sur machine.

L'analyse des erreurs permet d'affirmer que la solution du contrôle avec contact s'adapte mieux pour les pièces cylindriques vu que cette forme des pièces influe largement sur la surface latérale d'écoulement dans la deuxième solution.


Vu les moyens disponibles à l'atelier de mécanique il n'était pas possible d'assurer la précision des constructions exigée par ce système et de compléter la réalisation à 100%. Il est souhaitable que la partie automatique du système (partie non réalisée) se réalisera par des élèves-ingénieurs aux cours des semestres à venir, ainsi le département de méca-

nique se dotera d'un système de contrôle automatique.

Une réalisation industrielle de ce système est possible et permet aux unités de production mécanique d'élèver leur production du fait que le nombre des pièces loupées diminue, ainsi que le nombre de contrôleurs.

BIBLIOGRAPHIE

- 1- M. Bouaziz
Etude des systèmes pneumatiques de contrôle à compensation et injection
Mémoire de Magistère oct 82
- 2- B. Necib
Système de contrôle automatique appliquée sur rectifieuse
projet de fin d'étude Juin 80
- 3- P.J. Fort
Automatisation des machines-outil
Foucher-Paris 70
- 4- A. chevalier
Guide de dessinateur industrielle
ET-Paris 81
- 5- SIT
Notice d'entretien : machine 4700
revue
- 6- Technique de l'ingénieur
Mesure et contrôle t.1 Paris 61
- 7- A.L. Touzancheau et A BRU
Éléments de construction mécanique
Dunod-Paris 1971
- 8- Encyclopédie des sciences industrielles
Mécanique - Généralité - application
Quillet-Paris 1974

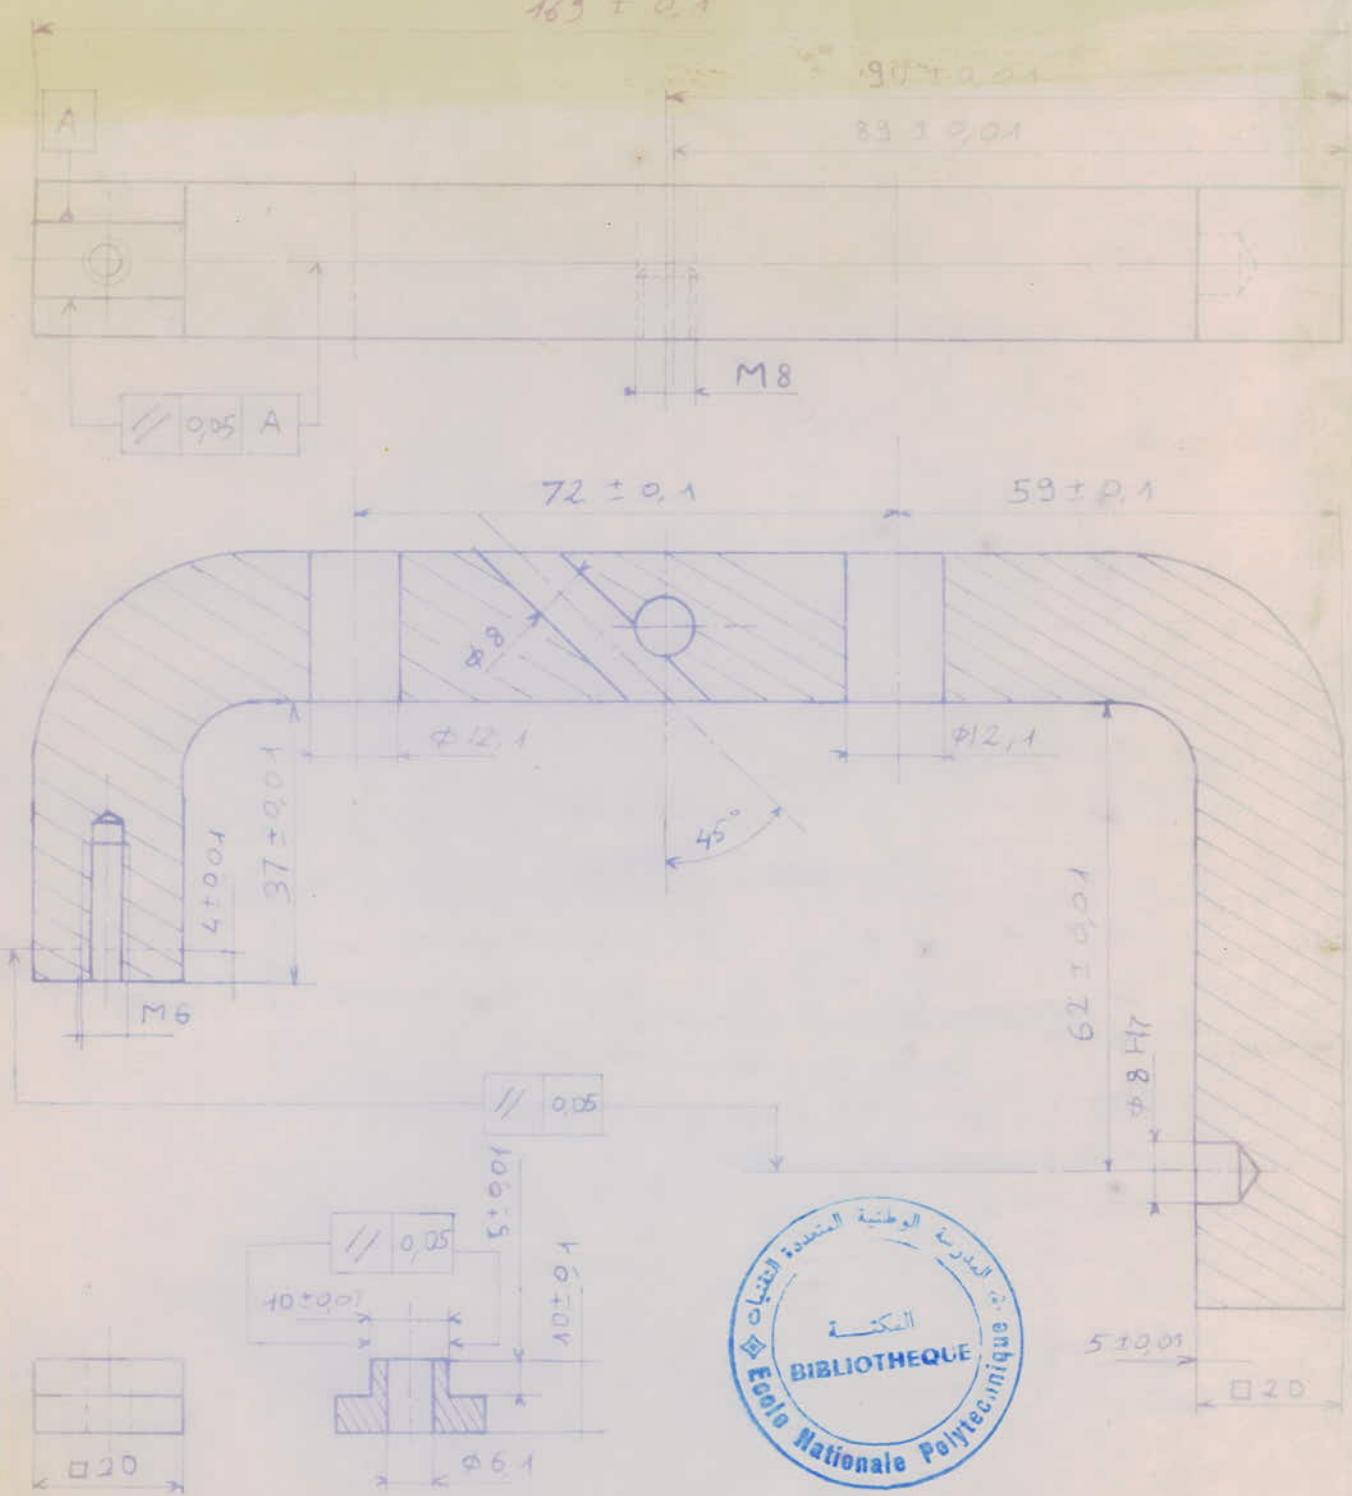

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

Echelle	Masse
1:1	□ ○


Etudiant Hecini H.Y
Promoteur Bouaziz

CÉ PNEUMA-
TIQUE

ENP
DÉP. MÉCANIQUE

E23-45-M

SCP1

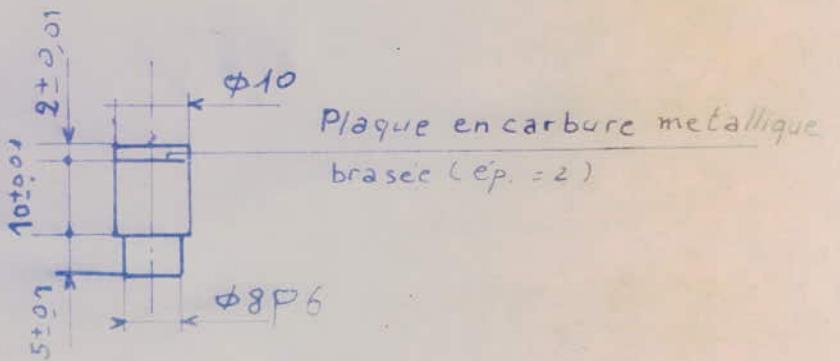

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE


Echelle	Masse	
1:1		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
Etudiant	Hecini	47
Promoteur	Bouaziz	

TOUCHE
INFERIEURE

ENP
Dép MECANIQUE

E24

SCP 2

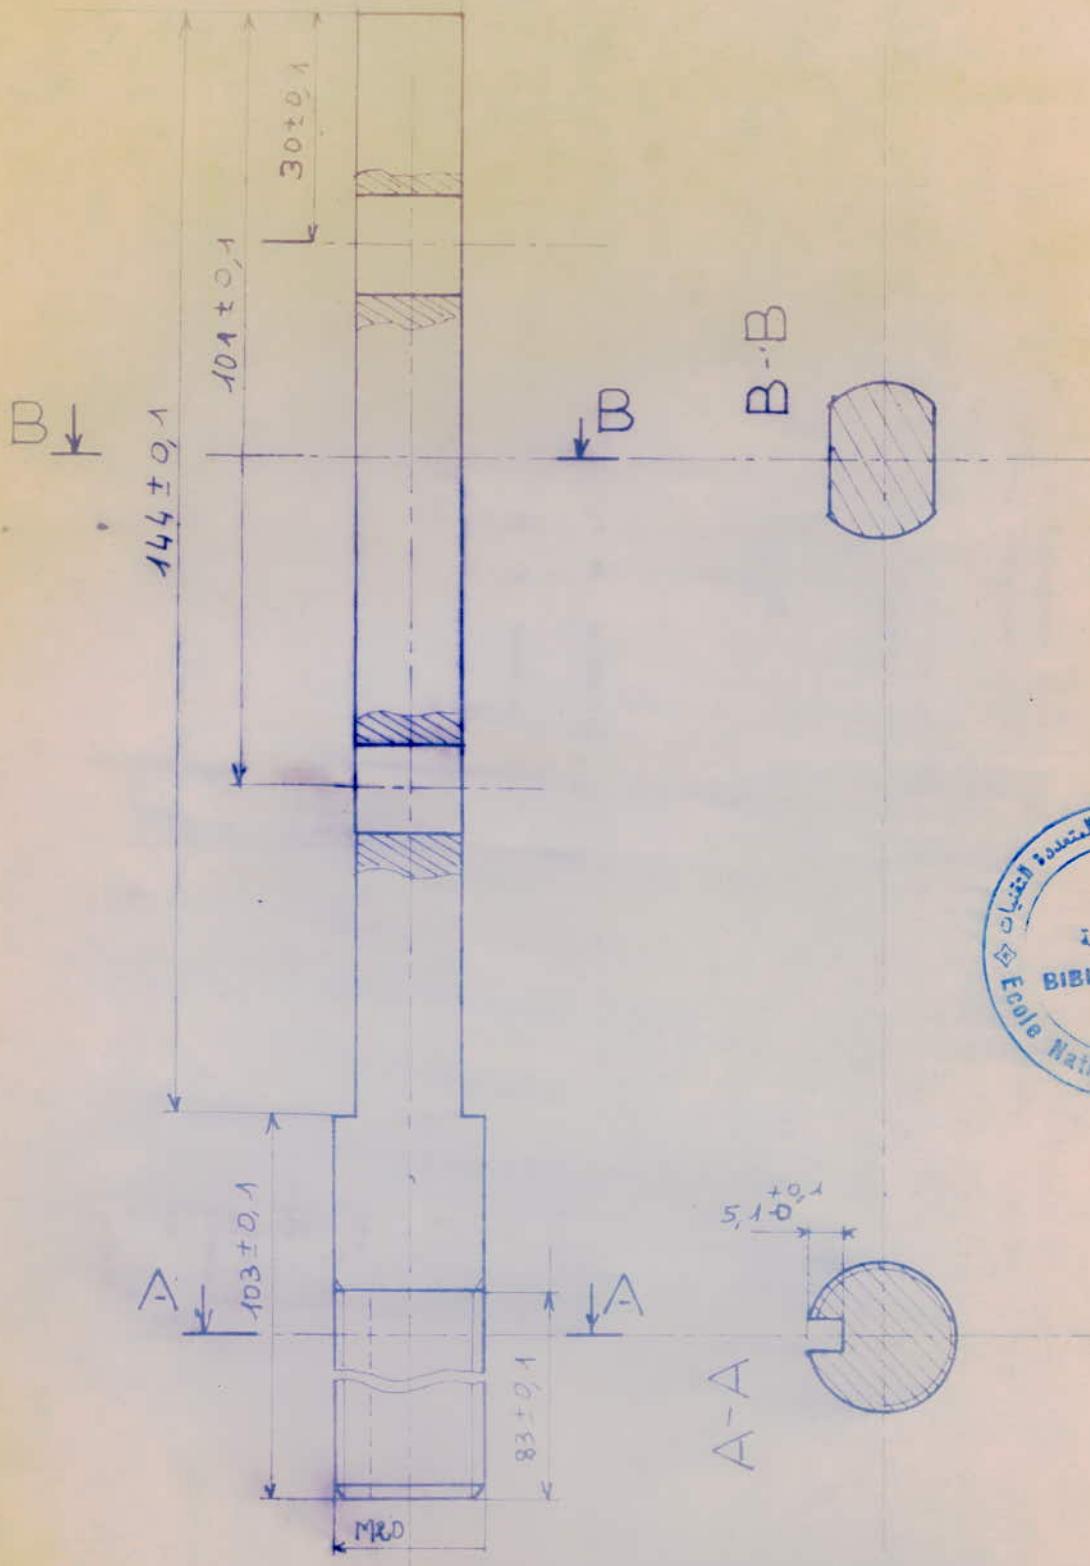

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

Echelle	Masse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1:1			
Etudiant	Hecini		
Promoteur	Bouaziz		


AXE

ENP

Dép. MECANIQUE


E24

SCP 3

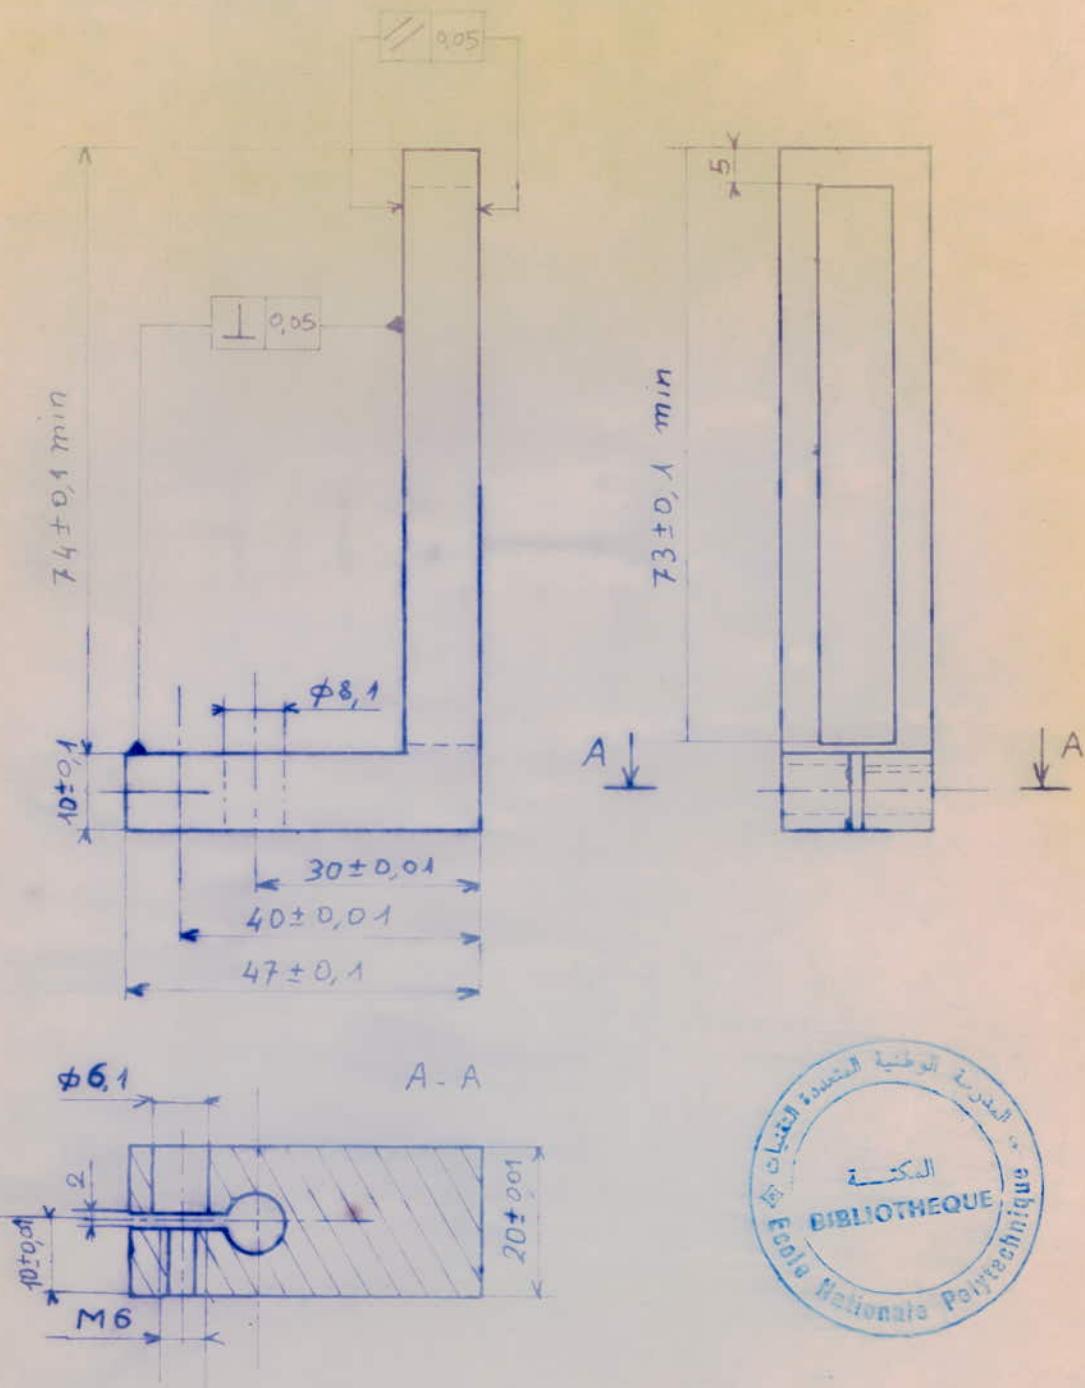

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

Echelle	Masse	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	PORTE - CAPTEUR	ENP Dép. MECANIQUE
1:1				
Etudiant	Hecini	44		
Promoteur	Bouaziz		E24	SCP4


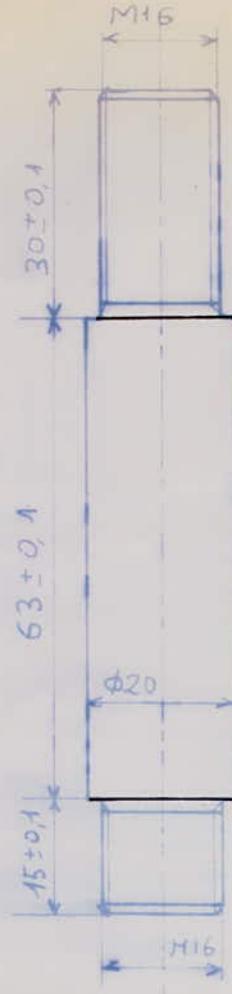


ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

Echelle	Masse	
1:1		□ ○ ⊕ -
Etudiant	Hecini 44	AXE
Promoteur	Bouaziz	ENP Dép.MECANIQUE

E24

SCP5

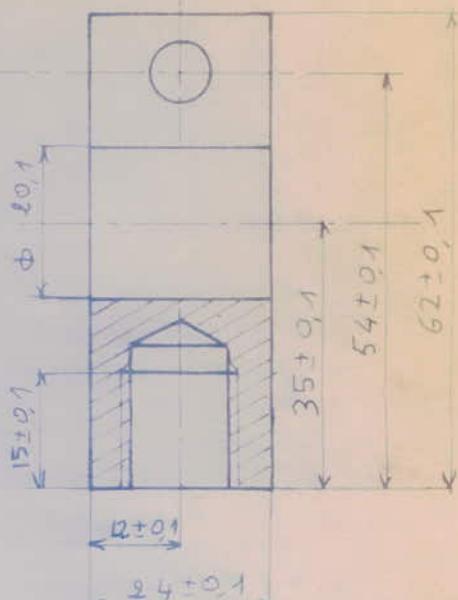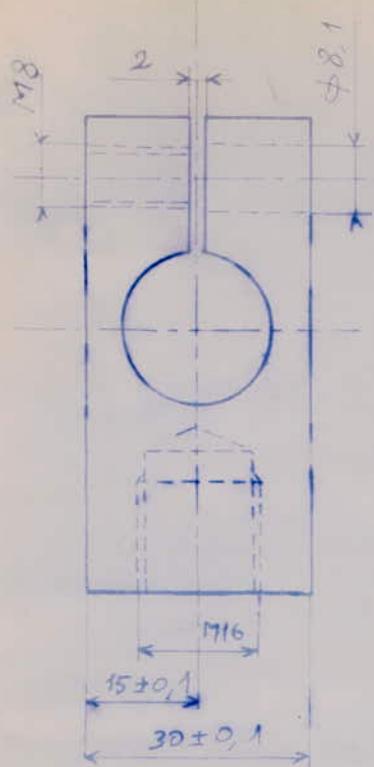

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

Echelle	Masse
1:1	

Etudiant	Hecini	Hf
Promoteur	Bouaziz	

PINCE

ENP
Dép. MECANIQUE

E24

SCP6



ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

Echelle	Masse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1:1			

Etudiant	Hacini	HY
Promoteur	Bouazziz	


BARRE

ENP


Dép. MÉCANIQUE

E24

SCP 7

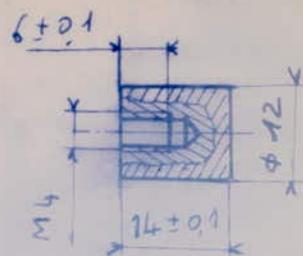


Plaque en carbure métallique brisée (ép. : 2)

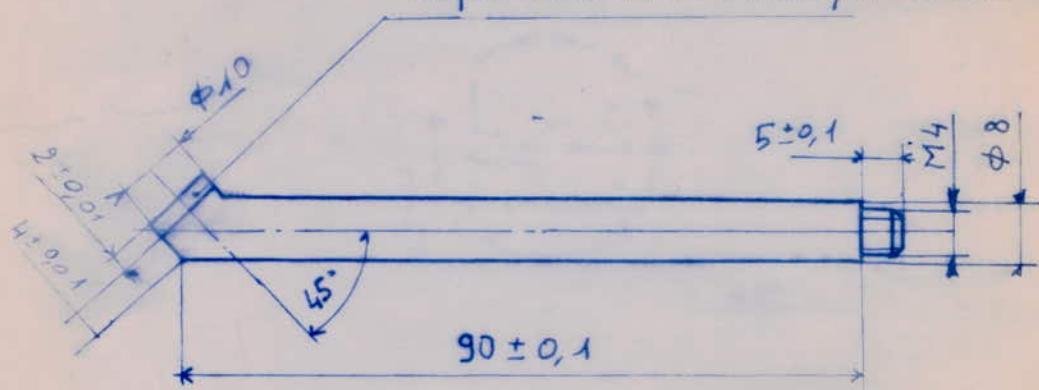

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

Echelle	Masse	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	TOUCHE INT- ERMEDIAIRE	ENP DÉP. MÉCANIQUE
1:1				
Etudiant	Hecini	HY		
Promoteur	Bouaziz			
			E24	SCP8

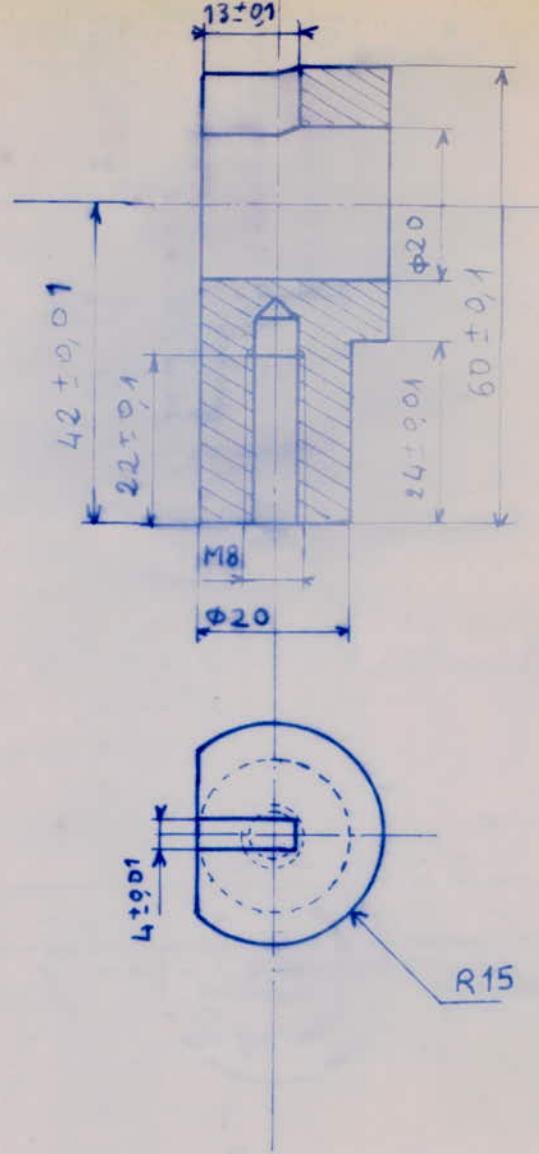

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE



Echelle	Masse	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
1:1		
Etudiant	Hacini	Hy 8.6.87
Promoteur	Bouaziz	

AXE

ENP
DÉP. MÉCANIQUE

E24

SCP 9

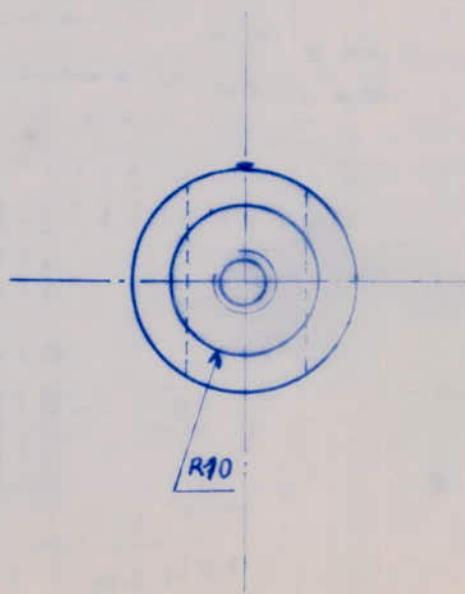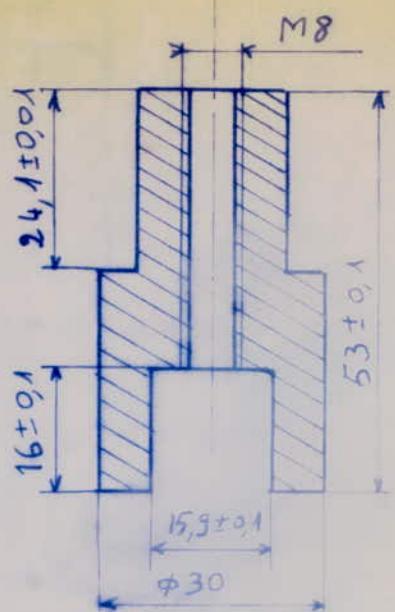

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE


Echelle	Masse	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
1:1		
Etudiant	Hecini	HY 8.237
Promoteur	Bouaziz	

AXE

ENP
Dép MECANO

E24



SCP10

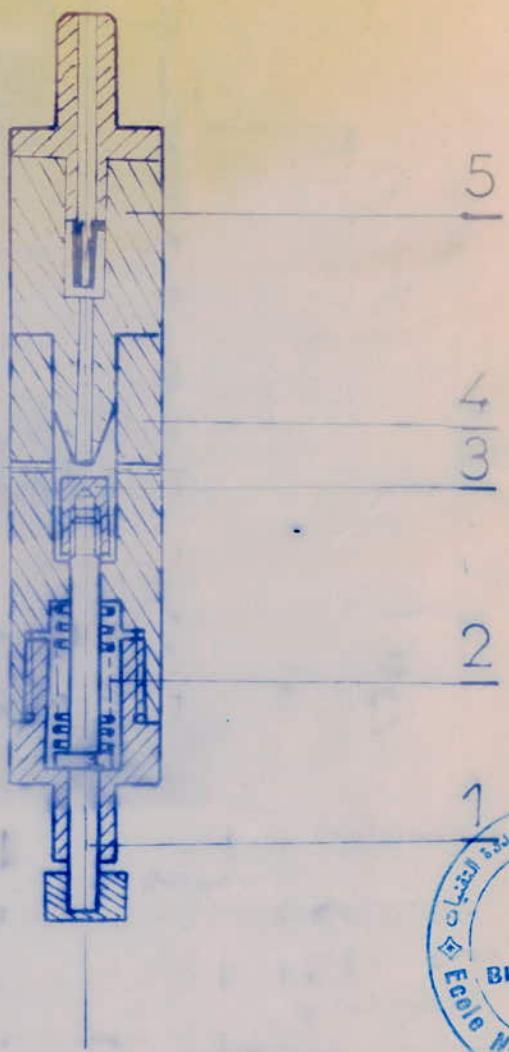

5	CC04	Capteur à injection	1	E24
4	CC04	Corps du capteur	1	UZ-15
3	CC03	cylindre	1	E24
2	CC02	Ressort	1	
1	CC01	Tige + Touche.	1	E24
Rp	N° dessin	Designation	Nb. unit total Massee	Mat. Observ.

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

Echelle	Masse	<input type="checkbox"/>	CAPTEUR AVEC CONTACT	ENP Dép MECANIQUE
1:1				SYS002
Etudiant	Hecini	H/ 8.127		
Promoteur	Bouaziz			

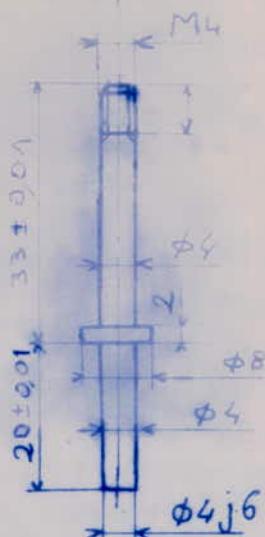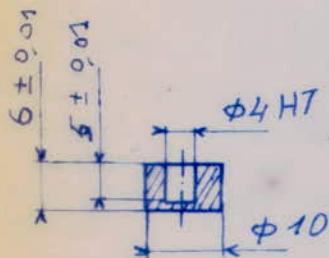

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE


Echelle	Masse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
1:1			
Etudiant	Hecini	HJ	8.6.97
Promoteur	Bouaziz		

TIGE +
TOUCHE

ENP
Dép. MECANIQUE


E24

CC01

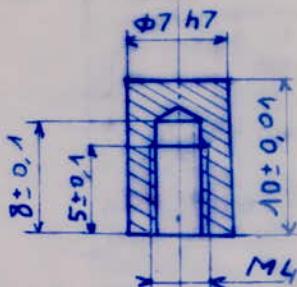

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

Echelle	Masse	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	CYLINDRE	ENP DÉP. MECANIQUE
2:1				
Etudiant	Hécini	HY 8.67		
Promoteur	Bouaziz			
			E24	CC03

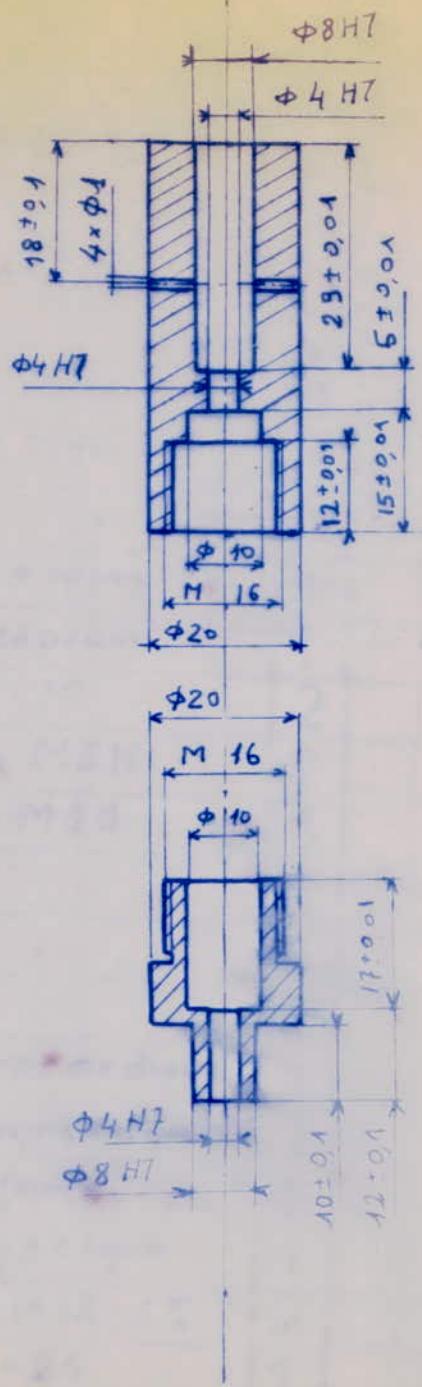

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE


Echelle	Masse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
1:1			
Etudiant	Hecini	Hy	1.6.24
Promoteur	Bouaziz		

CORPS

ENP
Dép. MECANIQUE

UZ-15

CC04

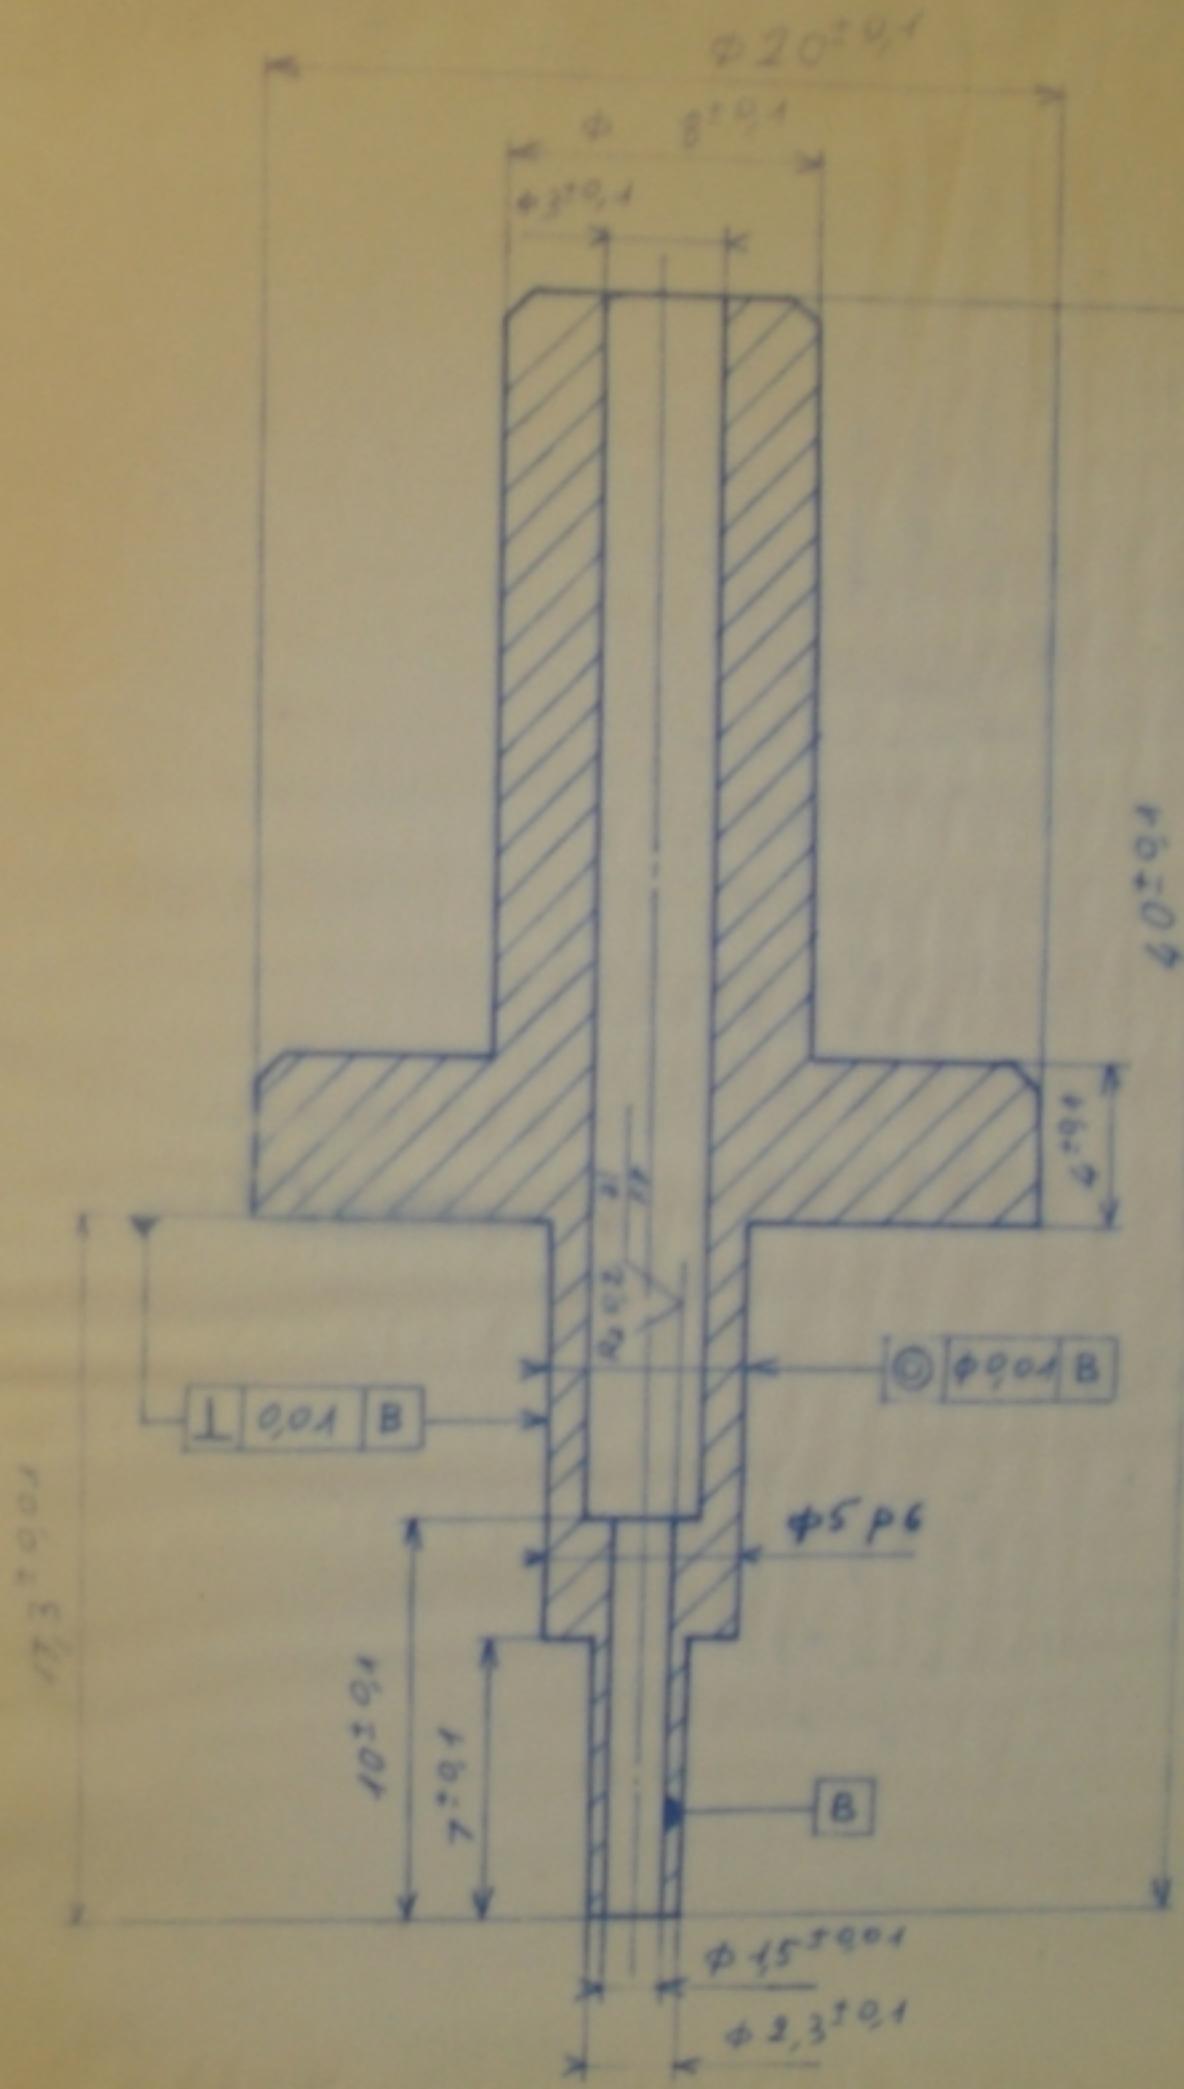

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

Echelle	Masse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 : 1		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dessiné par	M. HECINI		23-47
Promoteur	Bouazziz		

- Injecteur d'entrée
- Injecteur de sortie

E2L

